

СССР

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

---

КОНТРОЛЬ ЗАЛИТНОЙ СРЕДЫ  
ПРИ СВАРКЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ  
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

ОСТ 1.42172 -83

Издание официальное



Утверждено организацией-изготовителем

16.12.1983

19 83 г.

Согласовано  
04-35/1324 от 16.12.83  
Министерство РСФСР  
08.614-119800.3011.83

Согласовано в ГСР

Версия № 1000 621.791.5.002.56

Я09

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Контроль защитной среды  
при сварке деталей из  
титановых сплавов

ОСТ I.42172 -83

взамен АН 2302

Распоряжением Министерства

от 25.12.1983 г. № 087-16

срок введения установлен

с 1 января 1985 г.


Настоящий стандарт устанавливает принципиальную схему установки и порядок контроля содержания водорода, кислорода, азота и влаги /примесей/ в защитной атмосфере сварочной камеры.

Стандарт распространяется на камеры, предназначенные для сварки деталей из титановых сплавов в среде аргона.

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.I. Содержание примесей в защитной атмосфере сварочной камеры с момента напуска аргона в камеру и в процессе сварки непрерывно меняется за счет следующих процессов:

десорбции газов и влаги с внутренних поверхностей камеры  
и поверхностей деталей;

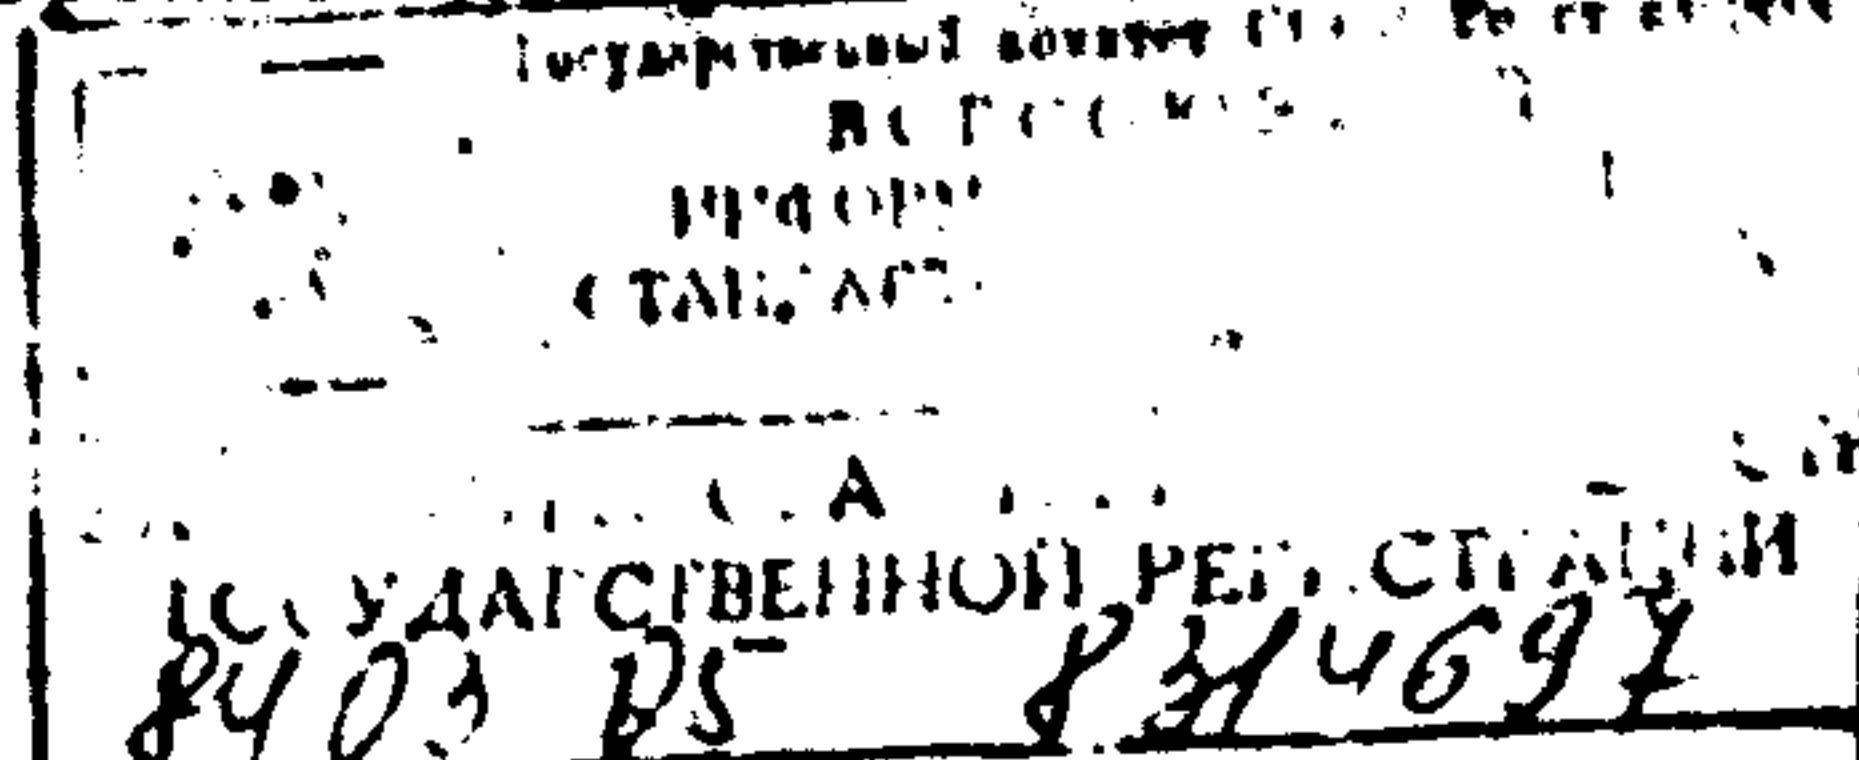

переплава основного и присадочного материала.

Сварка может продолжаться в защитной атмосфере, содержащей:

водорода - 0,001 % об.,

кислорода - 0,003 % об.,

азота - 0,01 % об.,

влаги - 0,00003 кг/м<sup>3</sup>.

Для определения работоспособности камеры необходим контроль содержания примесей в аргоне в процессе сварки.

## 2. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

2.1. Для определения примесей водорода, кислорода и азота в аргоне применять газохроматографический метод, а для определения влаги - кулонометрический.

2.2. Газохроматографический метод анализа заключается в разделении пробы на составные компоненты в результате её распределения между неподвижным слоем/сорбентом/ и потоком газоносителя, фильтрующимся через сорбент. Сорбент подбирается таким образом, чтобы скорость движения компонентов анализируемой смеси вдоль колонки с сорбентом в силу разности их коэффициентов адсорбции были различны.

В результате различной скорости происходит разделение компонентов смеси во время её продувки газом-носителем через хроматографическую колонку. Разделенные компоненты выходят из колонки в виде бинарной смеси и определяются детектором по теплопроводности, в силу того, что теплопроводности газов различны, и регистрируются самопишущим потенциометром в виде отдельных пиков, высота которых характеризует количество компонентов.

2.3. Кулонометрический метод определения влаги заключается в том, что через чувствительные элементы прибора/кулонометрического измерителя влажности газов/ пропускается газ, расход которого поддерживается строго постоянным.

Между электродами чувствительных элементов нанесена пленка частично гидратированной пяточной фосфора. Влага полностью извлекается из газа, соединяется с веществом пленки, образуя раствор фосфорной кислоты с высокой удельной проводимостью. К электродам чувствительных элементов подключен источник напряжения постоянного тока. Величина напряжения превышает потенциал разложения воды на столько, что одновременно с поглощением влаги идет её электролиз. В установившемся режиме количество поглощенной и разложенной влаги в единицу времени равны и ток электролиза является точной мерой концентрации влаги в анализируемом газе.

### 3. АППАРАТУРА


3.1. Примеси в аргоне сварочной камеры определять на установке, принципиальная схема которой приведена на черт.

3.2. В установке использовать приборы и изделия отечественного производства.

3.2.1. Для анализа водорода, кислорода и азота использовать хроматограф ЛХМ-8МД / I модель / или любой другой хроматограф с детектором по теплопроводности, ГОСТ 24313-80.

3.2.2. Для определения содержания влаги в аргоне использовать кулонометрический измеритель влажности газов типа "Байкал".

3.2.3. Компрессор типа ЮМ или другое устройство, позволяющее осуществлять прокачку аргона из сварочной камеры через при-

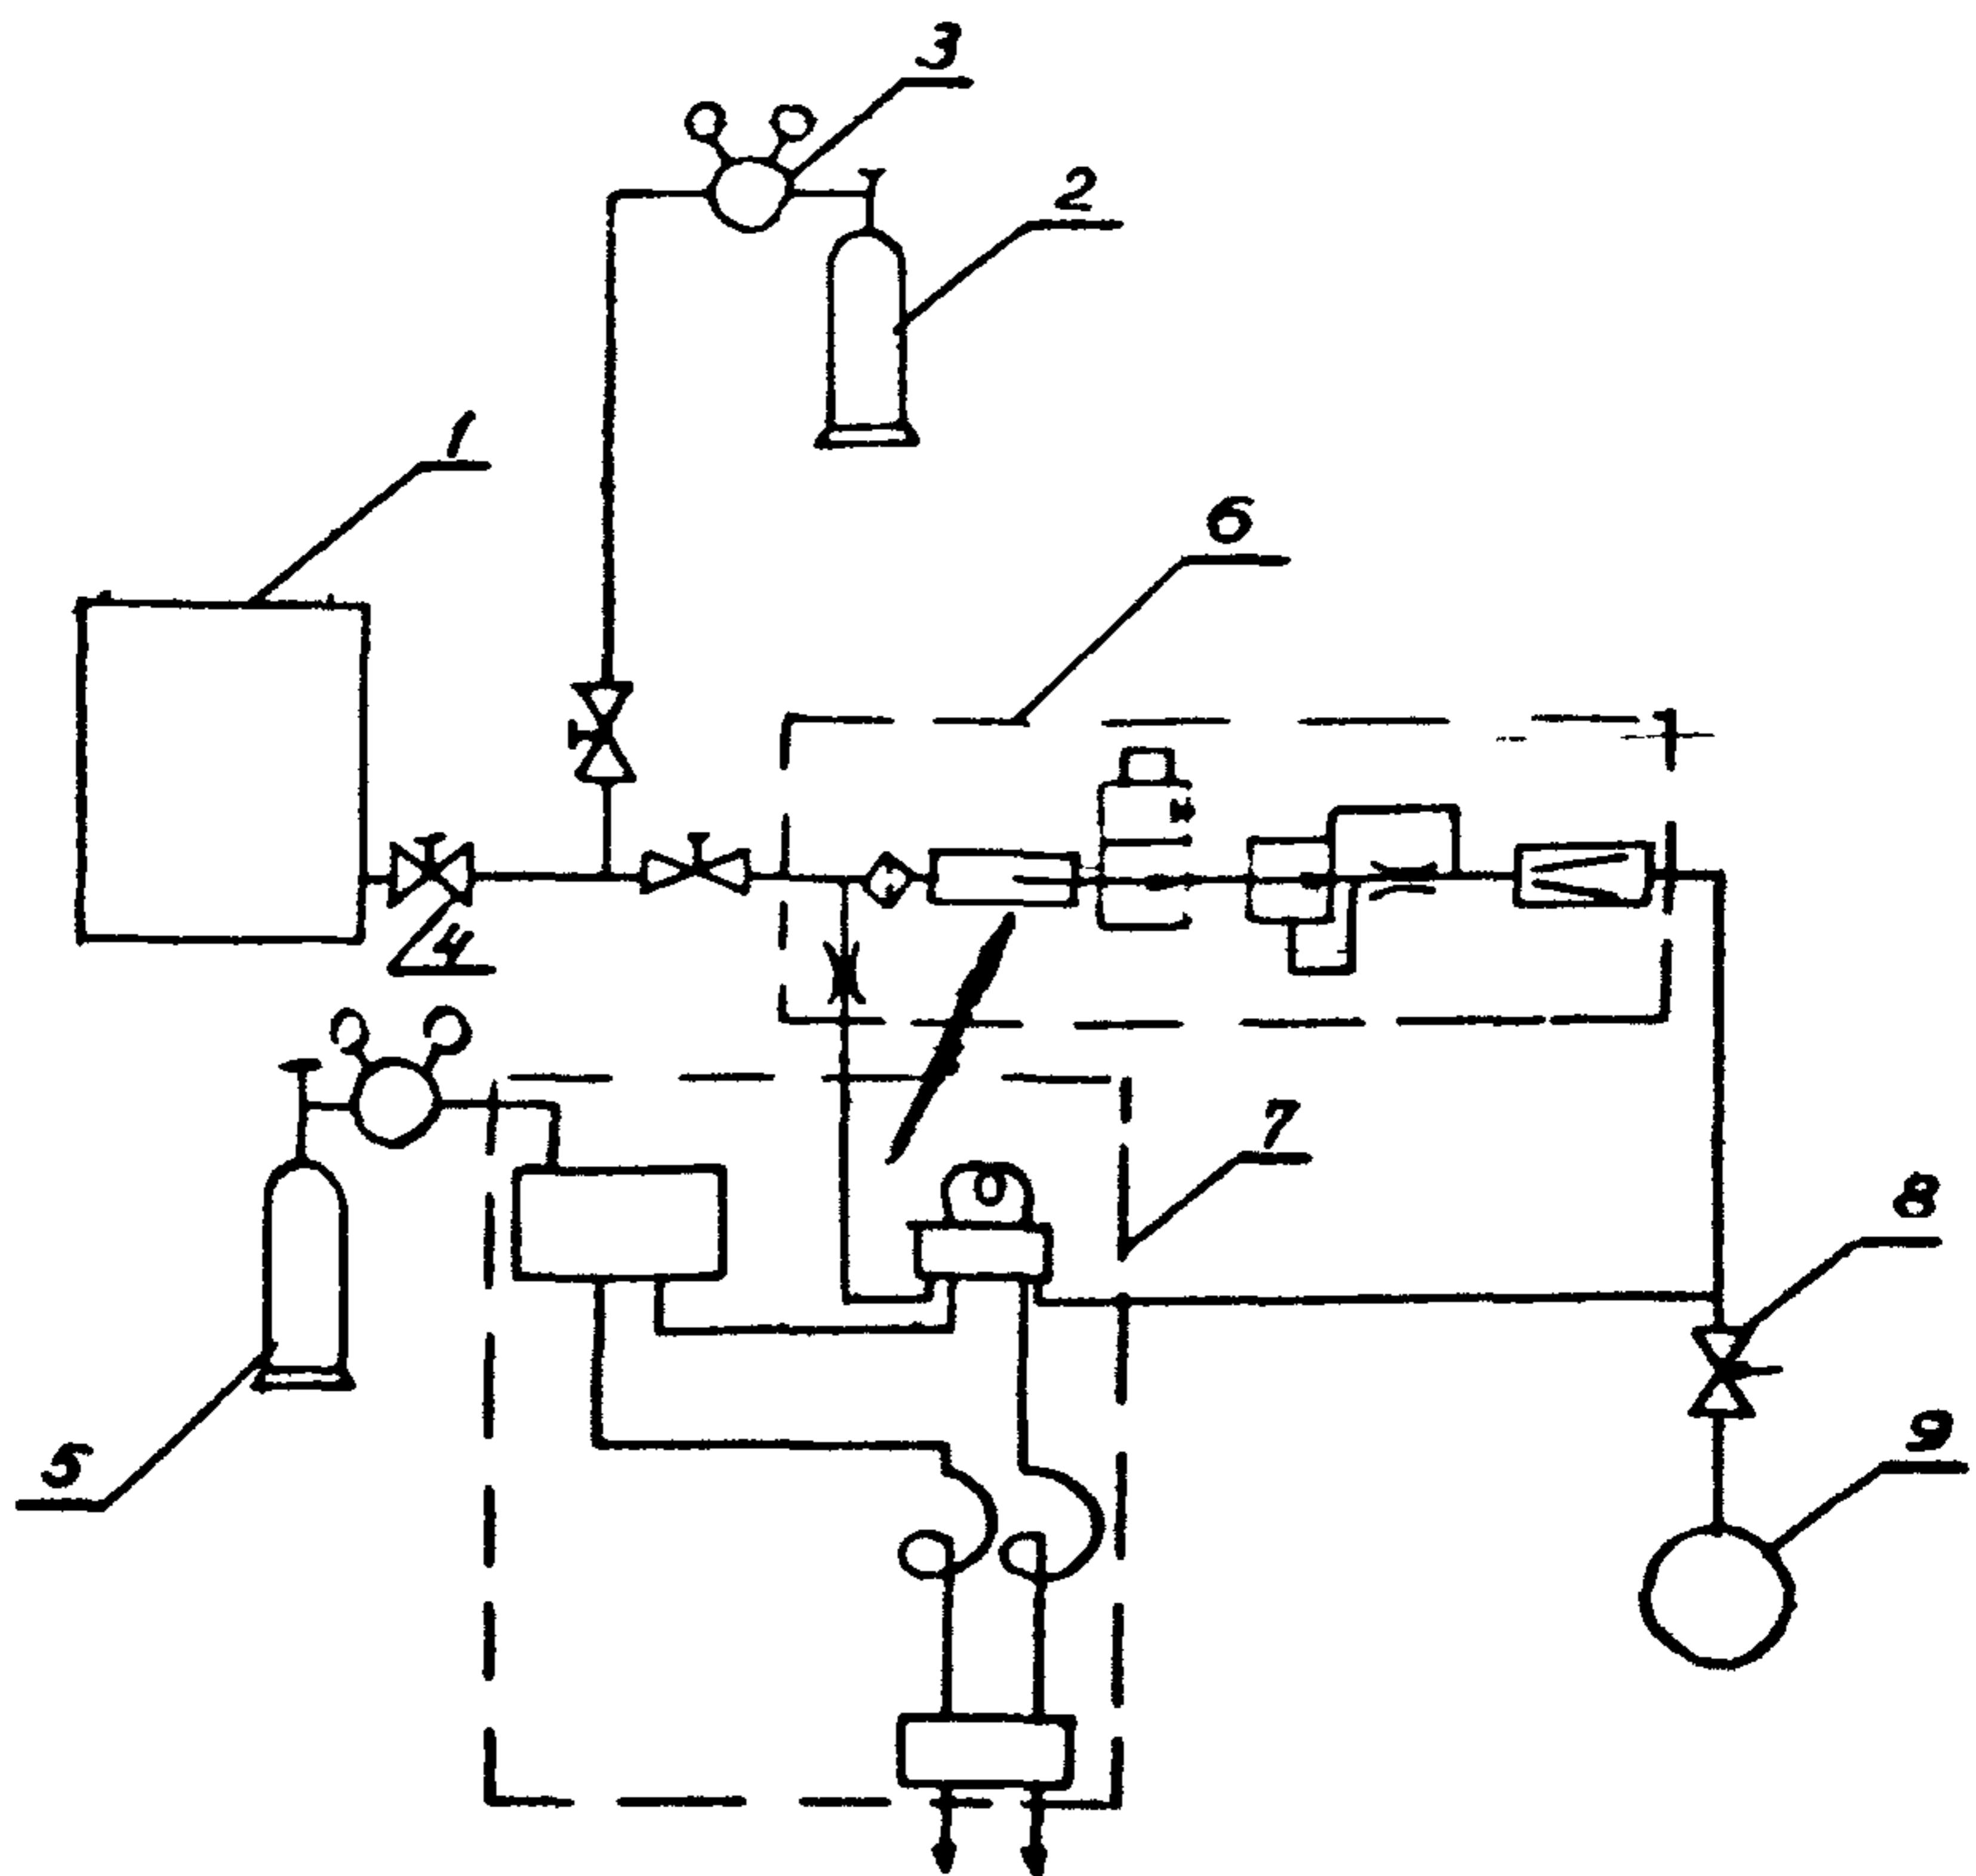

1. Сварочная камера
2. Баллон с аргоном
3. Редуктор
4. Вакуумный вентиль Ду 25
5. Баллон с газом-носителем
6. Влагомер типа "Байкал"
7. Хроматограф ЛХМ-8МД
8. Ротаметр РС-ЗА
9. Механический вакуумный насос

черт.

боры с расходом  $Q = \frac{V}{\tau}$  м<sup>3</sup>/ч,

где V - объем коммуникаций от камеры до приборов, м<sup>3</sup>;

$\tau$  - время между вводами пробы аргона в хроматограф, ч.

#### 4. МАТЕРИАЛЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

4.1. Аргон особой чистоты, ТУ-6-21-12-79.

4.2. Цеолит CaX, МРТУ 6-09-6230-69.

4.3. Трубка Х18Н9Т/Х18Н9Т/ - внутренний диаметр 5 мм, ГОСТ 9941-81.

4.4. Редуктор высокого давления для аргона, ГОСТ 1386-68.

4.5. Секундомер, ГОСТ 5072-72.

4.6. Линейка металлическая, ГОСТ 427-75.

4.7. Вакуумный вентиль Ду 25.

4.8. Ключ гаечный 32х36, ГОСТ 2839-80.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Вместо цеолита CaX допускается применять цеолит NaX.

2. Вместо аргона особой чистоты допускается применять в качестве газа-носителя аргон другого сорта, не уступающий по чистоте аргону особой чистоты.

#### 5. ОТВОР ПРОБЫ

5.1. Пробу аргона из камеры отбирать через трубку из нержавеющей стали внутренним диаметром 5 мм.

5.2. Анализ влажности аргона в камере производить непрерывно в течении сварки.

5.3. Анализ содержания водорода, кислорода и азота производить после напуска аргона в камеру до начала сварки.

Периодичность контроля определяется процессом сварки.

5.4. Отбор пробы осуществлять из зоны близи от свариваемой детали, на одном с ней уровне.

## 6. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

6.1. Подготовить установку к работе в соответствии с приложением I.

6.2. Замерить влажность аргона в сварочной камере:

закрыть вентиль В2;

открыть вентиль В1 отбора аргона из сварочной камеры;

включить компрессор или другое приспособление для отбора аргона из камеры для анализа;

открыть вентиль В5.

6.3. Определить содержание водорода, кислорода и азота в аргоне сварочной камеры:

выдвинуть шток-дозатора на аналитическом блоке хроматографа и продуть петлю в течении  $T = 5 \frac{V}{q}$ , где

$V$  - объем коммуникаций от камеры до приборов,  $\text{м}^3$ ;

$q$  - расход аргона через приборы,  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;

закрыть вентиль В5;

ввести пробу аргона, переместив шток крана-дозатора;

открыть вентиль В5;

записать хроматограмму: хроматографические пики выходят в следующей последовательности: водород, кислород и азот.

Операции, указанные в п.6.3 повторить не менее трех раз.

6.4. Частота анализа определяется характером проводимой работы, т.е. режимом сварки, и производится не реже, чем через три часа.

6.5. Результаты анализа содержания примесей в аргоне сварочной камеры предъявлять контролеру БТК цеха.

## 7. РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

7.1. Замерить высоту хроматографического пика металлической линейкой с точностью 5,0 мм.

7.2. По градуировочному графику  $C_i = f(h_i)$  определить содержание примесей в аргоне сварочной камеры.

7.3. Расчет содержания примесей можно производить по формуле:

$$C_i = \frac{h_i}{h_i^{\text{ст}}} C_i^{\text{ст}} \quad , \text{где}$$

$C_i$  - содержание  $i$ -го компонента в аргоне сварочной камеры, % объемные;

$C_i^{\text{ст}}$  - содержание  $i$ -го компонента в эталонной смеси, % объемные;

$h_i$  - высота хроматографического пика  $i$ -го компонента при анализе аргона сварочной камеры, м;

$h_i^{\text{ст}}$  - высота хроматографического пика  $i$ -го компонента при анализе эталонной смеси, м.

При калибровке хроматографа по чистым газам расчет результатов проводить по формуле:

$$C_i = \frac{h_i}{h_i^{\text{ст}}} \cdot \frac{V_i^{\text{ст}}}{V_g} \cdot 100 \quad , \text{где}$$

$V_i^{\text{ст}}$  - объем  $i$ -го газа, введенный при калибровке, м<sup>3</sup>;

$V_g$  - объем дозирующей петли крана-дозатора при анализе аргона из сварочной камеры, м<sup>3</sup>;

$h_i^{\text{ст}}$  - высота хроматографического пика  $i$ -го газа при калибровке по чистым газам, м;

$h_i$  - высота хроматографического пика  $i$ -го газа при анализе аргона из сварочной камеры, м.

Калибровку хроматографа проводить в соответствии с приложением 2.

7.4. Пороговая чувствительность составляет:

водород - 0,00005 % об,

кислород - 0,001 % об,

азот - 0,003 % об.

Относительная погрешность 20 %.

Относительная погрешность измерения влажности не превышает  $\pm 10\%$  на диапазонах 0 - 10 ppm, 0 - 20 ppm и  $\pm 5\%$  на остальных диапазонах.

## 8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Требования к обслуживающему персоналу.

8.1.1. К контролю содержания примесей в защитной среде сварочной камеры в процессе сварки допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшее специальное обучение в соответствии с ГОСТ 12.0.004-79 и "Положение о порядке проведения инструктажа и обучения по технике безопасности и производственной санитарии рабочих и инженерно-технических работников и служащих на предприятиях и в организациях отрасли" ЦГ-165, от 16.10.72 г.

8.1.2. Лицо, допущенное к работе на установке для контроля защитной атмосферы должно иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

8.1.3. Лицо, работающее на установке, должно иметь допуск для работы с сосудами под давлением.

8.1.4. Работник должен быть обеспечен спецодеждой в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим

и служащим спецодежда, спецобувь и других средств индивидуальной защиты, утвержденные ВЦСПС и Госкомтрудом.

8.2. Требования по размещению, монтажу и эксплуатации установки для контроля защитной среды.

8.2.1. Приборы установки должны быть размещены в помещении, удовлетворяющем требованиям ГОСТ I2.I.003-76, ГОСТ I2.I.005-76, ГОСТ I2.I.012-78, СНиП IIА.9-76, СНиП IIА.8-72, СНиП II.92-76, СН 245-71.

8.2.2. Приборы должны быть заземлены в соответствии с ГОСТ I2.I.030-81.

8.2.3. Баллоны с газом-носителем должны быть размещены в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (с изменениями и дополнениями), утвержденными Госгортехнадзором СССР.

8.2.4. При монтаже и эксплуатации установки должны выполняться Правила устройства электроустановок, утвержденные техническим управлением по эксплуатации энергосистем МЭС, Госэнергонадзором СССР;

Временные правила пожарной безопасности для объединений, предприятий и организаций отрасли, утвержденные Министерством;

Типовые правила пожарной безопасности для промышленных предприятий, утвержденных ГУПО МВД СССР;

Правила безопасности труда при выполнении сварочных работ, разработанные НИАТом и утвержденные Министерством, согласованные с ЦК профсоюзов;

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Госэнергонадзором СССР;

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденные Госгортехнадзором СССР.

## 9. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Лабораторный газо-жидкостной хроматограф ЛХМ-8МД предназначен для анализа различных смесей газов.

Хроматограф устанавливается в помещении с температурой воздуха от +10°C до +35°C, относительной влажности до 80 %, содержащих агрессивные пары и газы, рентгеновское и  $\beta$ -излучение в пределах санитарных норм СН-245-63.

Газ-носитель гелий, азот, аргон.

Нижний предел чувствительности / по пропану / на катарометре при газе-носителе гелии 0,003 % об.

Постоянная времени усилителя 0,5 с.

Расход газа-носителя от 10 до 100 мл/мин.

Температурный режим колонок и катарометра +40 ... +300°C.

Колонки из нержавеющей стали.

Питание прибора от сети переменного тока 220 $\pm$ 10% В, 50 Гц.

Потребляемая мощность 1,5 кВт.

Вторичный регистрирующий прибор КСП-4:

диапазон шкалы 0 ... 1,0 мВ;

время пробега каретки с пером 1 с.

2. Гигрометр кулонометрический БАЙКАЛ предназначен для измерения объемной доли влаги путем полного извлечения ее из дозируемого потока анализируемого газа и последующего электролиза в чувствительном элементе.

Содержание механических загрязнений в газе не более 0,05 мг/м<sup>3</sup>.

Содержание паров и аэрозолей масел не более 0,1 мг/м<sup>3</sup>.

Температура анализируемого газа от минус 10 до + 50°C.

Прибор предназначен для работы в помещениях о температуре воздуха от +5 до +50°C при давлении от 99,66 до 104,66 кПа.

Номинальный расход анализируемого газа через чувствительный элемент при температуре воздуха + 20<sup>0</sup>С и давлении атмосферном 101,3 кПа 50 см<sup>3</sup>/мин.

Суммарный расход газа через гигрометр не более 3000 см<sup>3</sup>/мин.

Питание прибора от сети переменного тока 220 В, 50 Гц.

Потребляемая мощность не более 50 Вт.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Обязательное

ПОРЯДОК РАБОТЫ НА УСТАНОВКЕ

I. Подготовка установки к работе.

I.1. Подготовку приборов, используемых в установке для контроля чистоты аргона в сварочной камере, проводить в соответствии с техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации этих приборов.

I.2. Подготовка хроматографа.

I.2.1. Режим работы хроматографа ЛХМ-8МД ( I модель ) представлен в таблице:

Таблица

Назначение	!	Показатель
Газ-носитель		аргон
Температура термостата		+20 ... +40°C
Ток детектора		80 ... 100 мА
Расход газа-носителя		не более 10 см <sup>3</sup> /мин
Длина колонок		3 м
Сорбент		Сах или NaX , размер гранул - 0,25 ... 0,63 мм
Объем вводимой пробы		не менее 3 см <sup>3</sup>

I.2.2. Проверить правильность соединения газовой и электрической схемы приборов.

I.2.3. Проверить надежность заземления приборов.

I.2.4. Открыть вентиль баллона с газом-носителем и установить давление на выходе из редуктора  $5 \times 10^5$  Па ( 5 кгс/см<sup>2</sup> )

I.2.5. Проверить расход газа-носителя через обе колонки.

Расход контролируется с помощью пенного расходомера, подсоединя-  
емого к выходу из колонок, и секундометра. Регулируется расход  
вентилями тонкой регулировки расхода газа, расположеннымими на пе-  
редней стенке блока подготовки газа. Следует иметь в виду, что  
постоянный расход газа через колонку устанавливается через 2-3 мин.

I.2.6. Установить задатчиком необходимую температуру термо-  
стата аналитического блока.

I.2.7. Включить тумблеры СЕТЬ на верхней крышке термостата  
и на блоке питания детектора, при этом должен вращаться вентиль-  
тор термостата.

I.2.8. Включить вторичный прибор КСП-4.

I.2.9. Ручки ГРУБО и ПЛАВНО на блоке питания детектора уста-  
новить в крайнее левое положение.

I.2.10. Включить тумблер ПИТАНИЕ ДЕТЕКТОРА.

I.2.11. Установить необходимый ток детектора с помощью ручки  
ТОК ДЕТЕКТОРА, контролируя его величину по миллиамперметру.

**ВНИМАНИЕ!** Включить блок питания детектора только  
после включения потока газа-носителя.

I.2.12. Через 20-30 минут после включения блока питания де-  
тектора при постепенном переключении переключателя МНОЖИТЕЛЬ ШКАЛЫ  
с грубой на более чувствительную шкалу установить указатель КСП-4  
в нулевое положение ручками установки нуля ГРУБО и ПЛАВНО.

I.2.13. Включить диаграмму КСП-4 и записать нулевую линию  
при положении переключателя МНОЖИТЕЛЬ ШКАЛЫ -x1. При отсутствии  
смещения нулевой линии считается, что хроматограф готов к прове-  
дению анализа.

I.3. Подготовить к работе кулонометрический измеритель влаж-

ности газов.

I.3.1. Проверить исходное положение переключателей:  
тумблер СЕТЬ - в положении ВЫКЛ;  
переключатель СУШКА-ИЗМЕРЕНИЕ - в положении СУШКА;  
переключатель диапазонов измерения - в положении х10;  
вилки-перемычки ПОВЕРКА и ИММитАТОР - в своих гнездах..

I.3.2. Тумблер СЕТЬ перевести в положение ВКЛ.

I.3.3. Включить самопищущий потенциометр.

I.3.4. Через 10-15 минут открыть вентиль подачи аргона от баллона к измерителю влажности.

I.3.5. Измерить с помощью пенного расходомера расход анализируемого газа через чувствительный элемент и при необходимости отрегулировать его в соответствии с инструкцией по эксплуатации применяемого прибора.

I.3.6. Переключатель СУШКА-ИЗМЕРЕНИЕ установить в положение ИЗМЕРЕНИЕ после установления показания самопищущего потенциометра в пределах первой трети шкалы.

I.3.7. Установить переключатель диапазонов в положение, при котором показания потенциометра были бы в пределах второй трети шкалы.

I.3.8. Проверить работоспособность чувствительного элемента, для чего нажать кнопку КОНТРОЛЬ. Показания прибора в режиме КОНТРОЛЬ должны удовлетворять неравенству

$$B_K \leq 0,19 B_T + 1/3 B_\Phi, \text{ где}$$

$B_K$  - показания прибора в режиме КОНТРОЛЬ;

$B_T$  - показания прибора в режиме ИЗМЕРЕНИЕ;

$B_\Phi$  - фоновый выходной сигнал прибора.

При невыполнении указанного неравенства произвести замену

или регенерацию чувствительного элемента в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

2. После окончания работы выключить установку в следующей последовательности:

2.1. Выключить измеритель влажности:

переключатель СУШКА -ИЗМЕРЕНИЕ установить в положение СУШКА;

тумблер СЕТЬ установить в положение ВЫКЛ;

выключить самопищущий потенциометр.

2.2. Закрыть вентиль отбора пробы аргона из сварочной камеры.

2.3. Отключить устройство принудительного отбора пробы аргона из камеры для анализа.

2.4. Выключить хроматограф:

поворнуть ручку ТОК ДЕТЕКТОРА против часовой стрелки до отказа;

выключить тумблер ПИТАНИЕ ДЕТЕКТОРА;

выключить тумблер СЕТЬ на блоке управляемых;

выключить тумблер СЕТЬ на крышке аналитического блока хроматографа;

выключить самопищущий потенциометр;

закрыть вентиль на баллоне с газом-носителем;

перекрыть выход газа-носителя из колонок.

С целью уменьшения времени выхода прибора на рабочий режим при ежедневной работе прибора, можно снизить давление газа-носителя до  $0,5 \times 10^5$  Па и оставить хроматограф на продувке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

КАЛИБРОВКА ХРОМАТОГРАФА

1. Проверку основных параметров прибора проводить в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации прибора соответствующим подразделением предприятия.

2. Калибровку проводить при замене баллона с газом-носителем и после длительного перерыва в работе установки / 3 месяца /.

3. Калибровку проводить для количественного определения примесей водорода, кислорода и азота в аргоне и заключается в анализе нескольких эталонных газовых смесей, содержащих различные но известные концентрации водорода, кислорода и азота в аргоне.

По результатам анализа построить график зависимости высоты или площади хроматографического пика указанных примесей от их содержания в смеси.

Калибровку необходимо начинать со смесей с большой концентрацией примесей. Каждую эталонную смесь анализировать 5-7 раз, при этом замерять:

время выхода каждого компонента;

высоту или площадь пика каждого компонента.

Время выхода каждого компонента записывать в журнал проведения анализа и проверять при анализе чистоты аргона в процессе сварки. Изменение времени выхода компонентов свидетельствует о необходимости регенерации сорбента, находящегося в колонках.

При калибровке зафиксировать температуру и давление в помещении. Если при проведении анализа чистоты аргона в камере указанные условия отличаются от условий при которых проводилась калибровка, то результаты, полученные при анализе чистоты аргона

необходимо умножить на коэффициент К:

$$K = \frac{T_a \cdot P_a}{T_k \cdot P_k}, \quad \text{где}$$

$P_a$  – давление при проведении анализа, Па;

$P_k$  – давление при калибровке, Па;

$T_a$  – температура при проведении анализа,  $^{\circ}\text{К}$ ;

$T_k$  – температура при калибровке,  $^{\circ}\text{К}$ .

4. Допускается проводить калибровку хроматографа по чистым газам: водороду, кислороду, азоту. Калибровку при этом проводить по нескольким / не менее трех / объемам дозирующих петель храна-дозатора.

Расчет концентрации для построения графика при этом проводить по формуле:

$$C_i = \frac{V_i^k}{V_g} \cdot 100, \% \text{ объемные, где}$$

$V_i^k$  – объем дозирующей петли при калибровке,  $\text{м}^3$ ;

$V_g$  – объем дозирующей петли при анализе,  $\text{м}^3$ .

047142112 81 10 18

Лист регистрации изменений ОСТ I.42172 -83