

P 2852-007-003

РОСТОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

СБОРНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
СРЕДСТВ
НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МОРСКИХ ПУТЕЙ
Р 2852 - 007 - 003

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. / дубл.	Подп. и дата
№ 113997	Зелен - 9.10.85г.			

1985

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №55

СИДОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ	ТО КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПИТАНИЯ ОГНЕЙ МОРСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ ЗНАКОВ	Периодичность ТО (ремонта) ОСМОТР КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ, ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ ПРОИЗВОДИТСЯ ВО ВРЕМЯ ТАЛЫИ СНЕГА, ПАВЛОДКОВ, ЛЬДЯНОЙ И В ПЕРИОД ДЖАДЕИ
-------------------------	---	--

Общие сведения	Исполнители	Подготовка рабочего места	Выполнение работы по операциям
----------------	-------------	---------------------------	--------------------------------

Краткое содержание работы

Перед началом работ провести инструктаж лиц, назначенных для выполнения работ, об особенностях и безопасных методах работы. Подготовить необходимые приборы и материалы. Провести ежедневный контроль по охране труда. Результаты проводимого контроля занести в "журнал контроля по охране труда".

При обходе и осмотре трассы кабельных линий, расположенных в земле, проверить чистоту трассы (отсутствие строений и т.п.), а также выявить места осадки почвы, размыва, сползания грунта, проведения земляных работ. В процессе осмотра следует предотвратить повреждение земельного покрова над кабелями, которые могут привести к повреждению кабелей, ухудшению условий их работы и доступа к ним. При осмотре открыто проложенных кабелей необходимо проверить наличие защитных покрытий (дифов, коробов, труб) в местах, где возможны механические повреждения кабелей; отсутствие коррозии, вытигив, выбои брэнки, повреждения свинцовых оболочек грызунами; внешнее состояние муфт, крепление и размещение кабелей на конструкциях; отсутствие натяжения кабелей; температуру окружающей среды и температуру поверхности кабелей в местах, где можно ожидать наибольшего нагрева, наличие маркировки кабелей. Допустимая температура нагрева жил при длительной работе кабеля должна быть не более:

- 80°C - при бумажной изоляции;
- 55°C - при резиновой изоляции;
- 65°C - при полихлор-виниловой изоляции.

При необходимости очистить кабели от грязи, пыли, обтирочных материалов и убрать вблизи них грязь, ветку, мусор и т.п. В местах перехода кабелей в воздушную линию необходимо проверить (не влезая на опоры) наличие защиты кабелей от механических повреждений в местах выхода его из земли; целостность и состояние заземляющего троса; отсутствие подтеков кабельной массы из муфт; отсутствие обсыпания жил кабеля, введенных из муфт и присоединенных к линии.

Проверить наличие и состояние предупредительных и ограждающих плакатов. При этом надписи на плакатах должны быть видны с расстояния не менее 5 м.

При осмотре кабельных колодцев, каналов и туннелей необходимо проверить состояние лаков, глинобитных покрытий каналов; отсутствие коррозии на броне кабелей; внешнее состояние муфт; отсутствие натяжения кабелей; температуру в колодцах, каналах, туннелях и температуру поверхности кабелей в местах, где можно ожидать наибольшего их нагрева, и наличие маркировки кабелей. Температура нагрева кабелей должна быть проверена преимущественно на участках с наилучшим внешним охлаждением. При необходимости проверить температуру воздуха внутри колодца, канала, туннеля (температура воздуха там в летнее время не должна превышать температуры наружного воздуха более чем на 10°C).

Проверить состояние антикоррозийного покрытия металлических конструкций, на которых проложены кабели, и по мере необходимости покрыть их антикоррозийным составом. Убрать в кабельных колодцах и каналах наносы (земли, ила), а в туннелях и у входов к ним - строительный и монтажный материал, мусор и т.п. При обнаружении в колодцах, каналах и туннелях воды, необходимо воду убрать и выявить причины ее появления.

При осмотре концевых муфт необходимо снять напряжение на кабельной линии. Путем осмотра проверить состояние концевых муфт. Протереть концевые муфты от пыли и грязи и удалить следы коррозии. Проверить целостность проводников заземления корпусов муфт и состояние металлического покрова кабеля. Плохое состояние концевых муфт часто является

НАЧАЛЬНИК ПУТЕВОГО ПОСТА*

СЛЕСАРИ-ЭЛЕКТРИКИ* (2 ЧЕЛОВЕКА)

1. Проводит инструктаж об особенностях и безопасных методах работы.
2. Проводит ежедневный контроль по охране труда и заносит результаты проводимого контроля в журнал.
3. Контролирует оперативно нарядными на линии и вывешивает предупредительные плакаты

1. Проверит исправность измерительных приборов.
2. Готовит необходимый инструмент и проверяет его исправность.
3. Готовят средства индивидуальной защиты и проверяют их исправность

1. Осуществляет общее руководство работами.
2. Обеспечивает выполнение работ по ТО.
3. Контролирует осмотр трассы кабельных линий и проверку состояния предупредительных и ограждающих плакатов (таблиц).
4. Руководит и принимает участие в испытании кабельных линий и в измерении максимальной нагрузки линии.
5. Принимает участие в работах по устранению дефектов.
6. Докладывает руководителю подразделения о дефектах аварийного характера.
7. Заполняет техническую документацию

1. Проводят обход и осмотр трассы кабельных линий.
2. Проверяют наличие и состояние предупредительных и ограждающих плакатов.
3. Производят осмотр кабельных колодцев и концевых муфт линии.
4. Проводят испытания и измерение максимальной нагрузки кабельной линии.
5. Устраняют обнаруженные мелкие дефекты.
6. Заносят результаты ТО в вахтенный журнал путевого поста

1. Подготовить необходимый инструмент, прибор, материалы и средства индивидуальной защиты.
2. Обойти и осмотреть трассу кабельных линий (кабели, проложенные в земле, коллекторах, туннелях, подводные переходы кабелей из земли в воду).
3. Проверить наличие и состояние предупредительных и ограждающих плакатов.
4. Осмотреть кабельные колодцы с целью определения их технического состояния.
5. Осмотреть концевые муфты с целью определения их технического состояния.
6. Испытать кабельные линии напряжением постоянного тока.
7. Измерить максимальную нагрузку кабельных линий.
8. Заполнить техническую документацию

Примечания: 1. Операции, описанные в п. 5 по осмотру концевых муфт, производятся один раз в 3 месяца.
2. Операции, описанные в п. 4 и 7 по осмотру кабельных колодцев и замеру максимальной нагрузки, производятся один раз в 6 месяцев.
3. Операции, описанные в п. 6 по испытанию кабелей, проводятся один раз в год. Периодические испытания производятся во всех случаях, когда имеются предположения о возможном повреждении кабеля

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ (номера на схеме соответствуют операциям, перечисленным выше)

Операция	Начальник путевого поста	Слесарь-электрик	Слесарь-электрик
1	■	■	■
2	■	■	■
3	■	■	■
4	■	■	■
5	■	■	■
6	■	■	■
7	■	■	■
8	■	■	■

*Работы по ТО действующих кабельных линий (под напряжением и снятом напряжении) могут производиться двумя исполнителями по специально выданному разрешению

Оборудование, приспособления, инструмент и основные материалы

1. Термометр наружный, пределы измерения температуры от 50 до минус 53°C.
2. Мегометр М101М.
3. Токоизмерительные клещи.
4. Провод для заземления
5. Плоскогубцы комбинированные 250 мм
6. Боковые острогубцы
7. Нож монтерский
8. Отвертки 150 и 175 мм
9. Ключ гаечный разводной № 2
10. Ключ гаечный двусторонний 9x11; 12x14; 17x19; 22x24; 27x32
11. Молоток слесарный
12. Лента изоляционная

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

1. К работам по обслуживанию кабельных линий должны допускаться работники, прошедшие специальное обучение безопасным приемам работы, имеющие квалификационную группу не ниже III при напряжении на линии до 1000В.

2. Производство ремонтных работ на концевых заделках кабеля допускается лишь при отключении кабеля с двух сторон и заземлении его.

3. Измерение максимальной нагрузки кабельных линий следует производить в диэлектрических перчатках, очках и галошах (или стоя на изолирующем основании), держа клещи на весу. Запрещается нагибаться к амперметру при отсчете показаний. Во время производства измерений касаться приборов, сопротивлений, проводов и измерительных трансформаторов запрещается.

4. Для измерений должны применяться клещи с амперметром, установленным на их рабочей части. Применение клещей с вынесенным амперметром не допускается.

5. Руководитель работ обязан до начала работ проверить состояние и правильность организации рабочих мест, исправность и соответствие средств индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, рукавицы и т.п.) предстоящей работе.

6. Запрещается приступать к работе, если исполнители работ не обеспечены средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, спецобувью, рукавицами и т.п.).

7. Запрещается пользоваться неисправным инструментом. Монтажный инструмент должен быть с изолирующими ручками.

8. Испытания с помощью повышенного напряжения от постороннего источника тока и измерения максимальной нагрузки линии проводятся бригадами в составе не менее двух человек, из которых производитель работ должен иметь квалификационную группу не ниже IV, а остальные - не ниже III.

9. Одновременное производство испытательных и ремонтных работ различными бригадами в пределах одного присоединения не допускается.

10. Место испытаний, а также соединительные провода, которые при испытаниях находятся под испытательным напряжением, ограждать. В качестве ограждений могут применяться щиты,

Изм. №	Подп. и дата	Вз. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 55

Продолжение

Периодичность ТО (ремонта)

СИЛОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

ТО КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПИТАНИЯ ОГНЕЙ МОРСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ ЗНАКОВ

ОСМОТР КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОВОДИТСЯ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ, ВЫОЧЕРЕДНОМ ОСМОТРЕ ПРОВОДИТСЯ ВО ВРЕМЯ ТАЯНИЯ СНЕГА, ПЛЮЖКОВ, ЛЬВЫХ И В ПЕРИОД ДОЖДЯ

Общие сведения

Исполнители

Подготовка рабочего места

Выполнение работы по операциям

Краткое содержание работы

причиной повышенных токов утечек при испытаниях, а в некоторых случаях приводит к сильному коррозированию или перекритию по поверхности изоляции).
 Перед началом испытания кабельной линии необходимо снять напряжение на линии, тщательно осмотреть концевые муфты и устранить обнаруженные дефекты. Испытать кабельную линию напряжением постоянного тока пятикратного значения в течение 5 мин. Кабельная линия считается выдержавшей испытание, если при испытании она не пробилась. Токи утечки и коэффициент асимметрии не должны рассматриваться как браковочные показатели. Эти данные сопоставляются с условиями и результатами предыдущих испытаний, на основании чего разрабатываются мероприятия по ремонту кабельной линии и муфт.
 Измерить нагрузку кабельной линии в период максимума с помощью токоизмерительных клещей в различных точках линии. Для контроля максимальной нагрузки рекомендуется применять биометаллические амперметры с буксирной стрелкой. На основании проведенного измерения может быть уточнен режим и охота работы кабельной линии.
 Все замеченные во время выполнения ТО дефекты записать в вахтенный журнал путевого поста, а мелкие дефекты - немедленно устранить. О дефектах аварийного характера руководитель работ сообщает руководителю подразделения. Заполнить техническую документацию

Примечания: 1. Осмотр подводных кабелей проводится водолазами в соответствии с местными инструкциями - не реже одного раза в два года.
 2. Перед осмотром концевых муфт и испытаний кабельных линий должна быть проверена правильность и надежность обесточивания электрической установки и приняты меры к предупреждению возможности появления напряжения на отключенной линии (отключение от мест, вывешивание предупредительных знаков - табличек).
 3. При производстве работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением, при помощи основных защитных изолирующих средств (токоизмерительные клещи) необходимо:
 - пользоваться только сухими и чистыми изолирующими средствами с непосредственным лаковым покрытием;
 - держать изолирующие средства за ручки-захваты не далее ограничительного кольца;
 - располагать изолирующие средства так, чтобы не возникла опасность перекрития по поверхности изоляции между токоведущими частями двух фаз или на землю.
 При обнаружении нарушения лакокрасочного покрытия или других неисправностей защитных изолирующих средств пользование ими должно быть немедленно прекращено

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

барьеры, канаты с подвешенными на них плакатами "Стоя-высокое напряжение".
 II. Во время дождя и тумана запрещаются работы, требующие применения защитных изолирующих средств

Оборудование, приспособления, инструмент и основные материалы

Инв. № посл.	Подп. и дата	Вз. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Р 2852-007-003


Лист
122

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 55


Расположение силовых кабелей до 35 кВ
контрольных кабелей в траншее

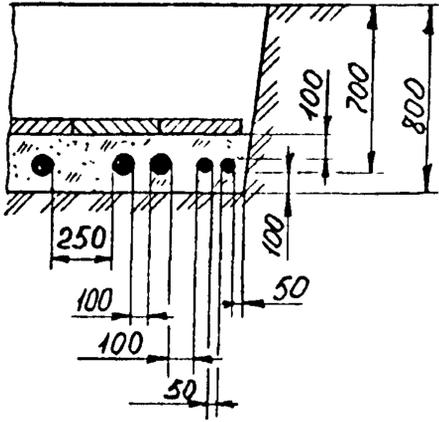


Прокладка силовых кабелей
параллельно теплопроводам

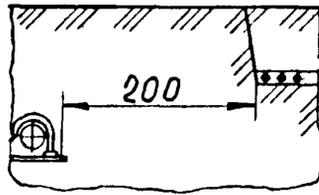


Взаимное пересечение
кабелей в земле

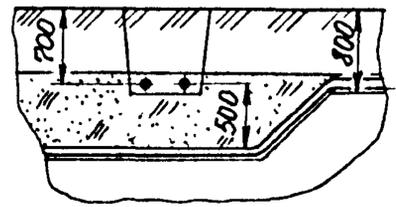



Пересечение кабелей с трубопроводами
а - кабель проходит над трубопроводом

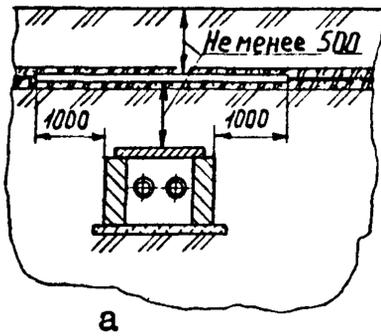

б - кабель проходит под трубопроводом

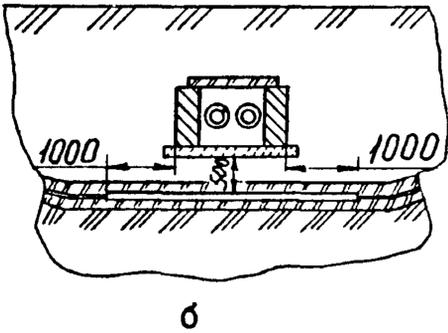

Береговой кабельный колодец

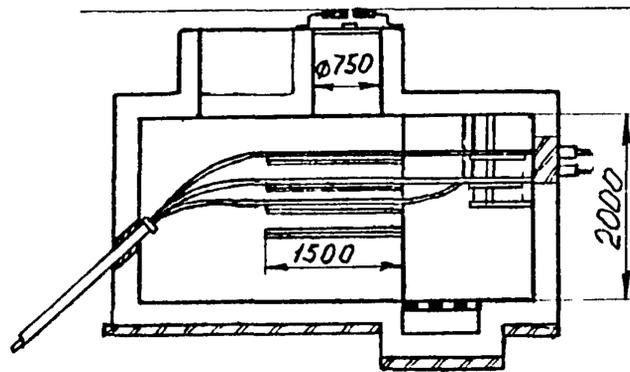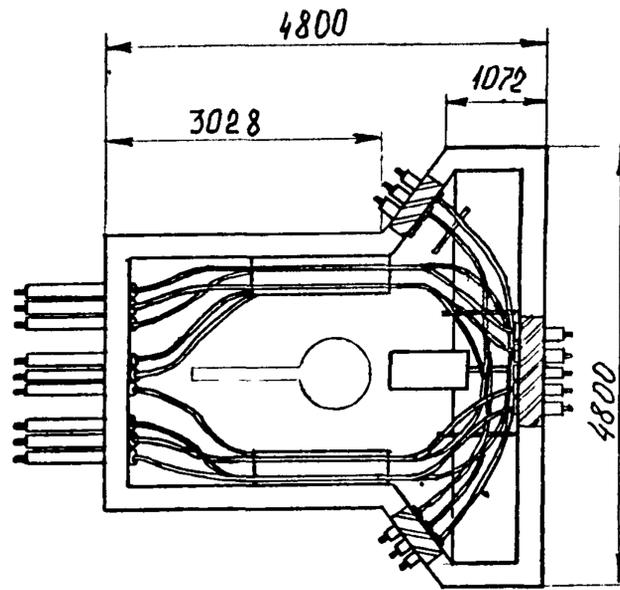

НОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Электрооборудование	Сопротивление изоляции в нагретом состоянии, МОм	
	нормальное значение	предельно допустимое значение
Кабельные сети до 100 В	0,3	0,06
от 101 до 220 В	0,5	0,20

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Р2852-007-003

Лист
123

Подп. и дата
Инв.№ дубл
Изм. и дата
Изм. и дата