

P 2852-007-003

**Ростовское Центральное проектно-конструкторское бюро
с опытным производством**

**СБОРНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
СРЕДСТВ
НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МОРСКИХ ПУТЕЙ
Р 2852 - 007 - 003**

Инв. № подл.	Подл. в царе	Взам. инв. №	Исп. в глуби.	Подл. в дата
1/22 113994	Челн - 9/10	95г.		

 
1985

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 46-52

ПОВОРОТНАЯ

ГАЗОСВЕТНАЯ


КОРОБКА



Средние значения напряжений зажигания и горения для трубы длиной 1 м

Напряжение, в	Газонаполнитель; наружный диаметр, мм		
	Неон	Аргон	Гелий
	16	16	16
Зажигание	1100	900	2300
Горение	605	495	1260

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГАЗОСВЕТНЫХ СВЕТИЛЫКОВ С ПИТАНИЕМ
ОТ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В

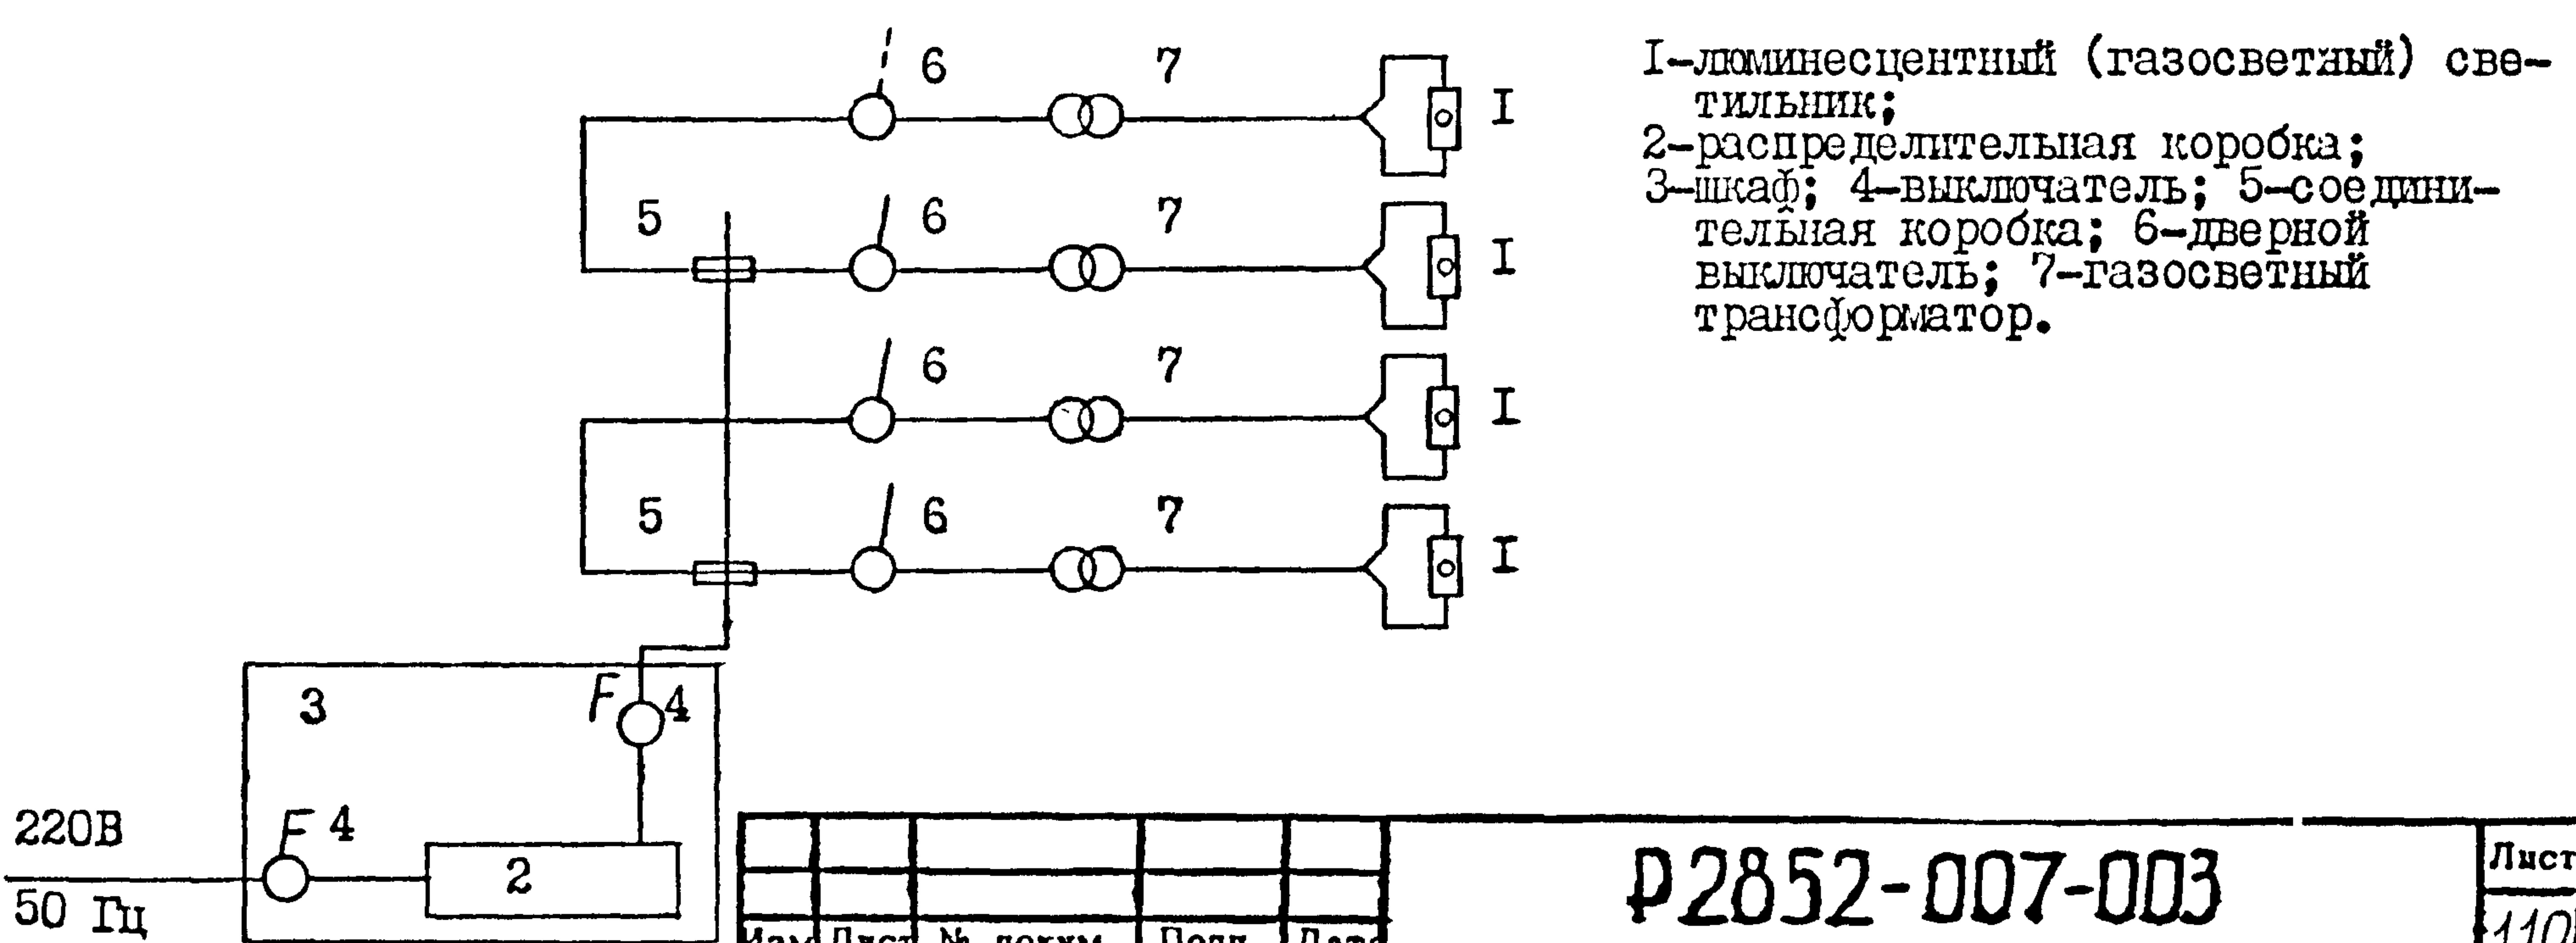

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №51

СВЕТИЛЬНИКИ С ГАЗОСВЕТНЫМИ ТРУБКАМИ

ПОЛГОДОВОЕ ТО СВЕТИЛЬНИКОВ С ГАЗОСВЕТНЫМИ ТРУБКАМИ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ И НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ МОРСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ ЗНАКАХ

ПЕРИОДICHTY TO (РЕМОНТ) ПРОВОДИТСЯ ОДИН РАЗ В ПОЛГОДА НА УЧАСТКАХ МОРСКОГО ПУТИ, ГДЕ НАВИГАЦИЯ КРУГОГОДЧИНА

Общие сведения

Исполнители

Подготовка рабочего места

Выполнение работы по операциям

Краткое содержание работы

Доставить к навигационному знаку необходимые инвентарь и материалы. Перед началом работ необходимо снять напряжение на знаке (если оно не снято), снять предохранители, включенные последовательно с коммутационными аппаратами и вывесить предупредительный плакат: "Не включать - работают люди". С помощью указателя напряжения или переносного вольтметра проверить отсутствие напряжения на знаке (отсутствие напряжения допускается проверять контрольной лампой при линейном напряжении до 220 В включительно). Проверку отсутствия напряжения провести между фазами по отношению к корпусу знака и к нулевому проводу. Подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы (в зимний период очистить от снега и льда). По мере подъема на верхнюю площадку знака визуально проверить надежность крепления и целостность кабеля. Внешним осмотром определить комплектность и исправность светильника с газосветными трубками. Развернуть газосветные коробки и с помощью мягкой ветоши и волоссяной щетки очистить их снаружи от пыли, грязи и окислов (в зимний период, кроме того - от снега и льда). Очистить отражатели и газосветные трубы от пыли. Осмотреть высоковольтные трансформаторы, очистить их от грязи и пыли. Проверить состояние предохранителей в высоковольтном трансформаторе. Проверить исправность работы валиков выключателей и четкость их фиксации в каждом положении. Проверить крепление газосветных коробок к знаку. Путем осмотра проверить целостность защитных оболочек кабеля и проводов (выявить появление в оболочке кабеля трещин и пор, через которые атмосферная влага может проникнуть к токоведущим жилам, а также повреждения в результате механического воздействия, влияния открытого огня и т.п.). Измерить сопротивление изоляции кабеля относительно корпуса, при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,20Мом. Проверить состояние заземления электрооборудования (отсутствие обрывов и неудовлетворительных контактов в проводнике, соединяющем элементы электрооборудования). Проверить прочность монтажа и крепления деталей газосветного светильника, кабеля питания, трансформатора и другого оборудования. Проверить светильник в действии. После окончания работ произвести приборку рабочего места. Заполнить техническую документацию.

КАПИТАН -
начальник
путевого поста
(СЛЕНДИЙ
ПОМОЩНИК -
смотритель
огней)

- Проверяет у исполнителей наличие и состояние средств индивидуальной защиты.
- Контролирует исправность используемого оборудования и инструмента.
- Контролирует отсутствие напряжения на знаке и вывешивает предупредительный плакат

СТАРШИЙ
МЕХАНИК -
смотритель
огней
(СЛЕНДИЙ
МЕХАНИК -
смотритель
огней)

- Проверяет исправность электротехнических приборов.
- Освобождает рабочее место от посторонних предметов.
- Готовит подходы к знаку.
- Проверяет отсутствие напряжения на знаке.
- Снимает предохранитель на коммутационных аппаратах

МАТРОС
I КЛАССА -
смотритель
огней

- Проверяет наличие и исправность необходимого инструмента и материалов.
- Освобождает рабочее место от посторонних предметов.
- Готовит подходы к знаку

- Осуществляет общее руководство работами.
- Проводит инструктаж по технике безопасности.
- Заполняет техническую документацию

- Проверяет комплектность и исправность светильника.
- Осматривает трансформаторы.
- Проверяет крепление газосветных коробок к знаку.
- Измеряет сопротивление изоляции кабеля.
- Проверяет положение газосветных трубок относительно оси отражателя.
- Проверяет светильник в действии
- Производит уборку после окончания работ

- Участвует в ТО светильника, выполняя операции по указанию руководителя работ.
- Очищает снаружи газосветные коробки.
- Очищает отражатели газосветные трубы от льда.
- Проверяет исправность выключателя.
- Проверяет заземление конструкций знака и трансформаторов.
- Производит приборку после окончания работ

- Доставить к навигационному знаку необходимый инвентарь и материалы.
- Проверить отсутствие напряжения на знаке.
- Подготовить рабочее место.
- Определить внешним осмотром комплектность и исправность светильника.
- Очистить снаружи газосветные коробки от пыли, грязи и окислов (в зимний период, кроме того - от снега и льда).
- Очистить отражатели и газосветные трубы от пыли.
- Обзореть трансформаторы.
- Проверить исправность выключателей.
- Проверить крепление газосветных коробок к знаку.
- Измерить сопротивление изоляции кабеля.
- Проверить заземление конструкций знака и трансформаторов.
- Проверить прочность монтажа и крепления деталей газосветного светильника, кабеля питания, трансформатора и другого оборудования.
- Проверить светильник в действии.
- Произвести уборку после окончания работ.
- Заполнить техническую документацию

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ
(номера на схеме соответствуют операциям, перечисленным выше)

Операции	Капитан (начальник путевого поста)	Старший механик (слендинг механик)	Матрос I класса
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Примечание. На обслуживаемых морских навигационных знаках все операции по ТО выполняются одним смотрителем огней

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

I. К ТО электрооборудования знаков допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера и удостоверение о сдаче экзаменов по технике безопасности не ниже III группы при напряжении на знаке до 1000 В и не ниже IУ группы при напряжении на знаке свыше 1000 В (при обслуживании газосветных высоковольтных трансформаторов и трубок).

2. Производить любые работы на навигационном знаке разрешается только после полного отключения электропитания, подаваемого на знак.

3. Предупредительные плакаты снимает по окончании работ только лицо, повесившее их, или лицо его заменившее.

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ приступать к работе, если:

исполнители работ не снабжены соответствующей спецодеждой, касками, рукавицами и предохранительными поясами;

рабочее место загромождено, залито маслом, краской, покрыто снегом или льдом;

не проверена исправность используемых инструментов и приспособлений, а также оборудования, грузоподъемных устройств и приспособлений.

5. В случае, если подход к знаку затруднен, необходимо предварительно расчистить его, убрать коряги, камни, выбоини места оборудования настилами (гатами).

6. Перед подъемом на знак необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений конструкций знака, в исправности трапов и леерных ограждений.

7. При подъеме работника на знак все необходимые ему инструменты должны находиться в специальной сумке, надетой через плечо работника (обе руки работника должны быть свободны).

Масса поднимаемого работником груза не должна превышать 6 кг.

8. Поднявшись на верхнюю площадку знака, работник должен закрыть крышку входного люка.

9. Запрещается работать на верхней площадке знака при ветре выше 5 баллов, во время снегопада, гололедицы.

10. Во время работы на верхней площадке и на конструкциях знака все необходимые работающему инструменты должны находиться в специальной сумке или быть закреплены у пояса работающего специальными штепселями достаточной длины.

II. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной вертикали без соответствующих защитных устройств;
- работающим внизу находиться под знаком или в непосредственной близости к нему во время производства работ наверху

Оборудование, приспособления, инструмент и основные материалы

- Индикатор высокого напряжения.
- Прибор Ц 4317 (комбинированный).
- Мегомметр М110М.
- Ключи гаечные двусторонние (9x11; 12x14; 17x19; 22x24; 27x32).
- Ключ гаечный разводной № 2.
- Отвертки 150 и 175 мм.
- Плоскогубцы комбинированные 250 мм.
- Молоток слесарный.
- Нож монтерский.
- Боковые острогубцы.
- Лента изоляционная.
- Плавкие вставки предохранителей.
- Щетка волоссяная.
- Ветошь обтирочная

Подпись и дата

Подпись №

Подпись № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

P 2852-007-003

Лист
11