

**НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ СЕКЦИОННЫЕ
ЦНС 180-85...425**

Технические условия на ремонт

ТУ 34-38-20310-96

Группа Г 82

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента
"Энергореновация"
РАО "ЕЭС России"

В.А.Стенин

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
СЕКЦИОННЫЕ ЦНС 180-85...425

Технические условия на ремонт

ТУ 34-38-20310-96

Дата введения 01.01.97

Генеральный директор
АООТ "ЦКБ Энергоремонт"
Ю.В.Трофимов

П Р Е Д И С Л О В И Е

1. Разработан АООТ "ЦКБ Энергоремонт"

Исполнители: Ковыляк, Грехнева, Наполов

2. Взамен ТУ 34-38-20310-85

3. Настоящие технические условия (ТУ) являются переизда-
нием ТУ 34-38-20310-85 в связи с изменениями нормативных доку-
ментов Госстандарта РФ, органов Государственного надзора и от-
раслей промышленности. В ТУ внесены необходимые изменения по
наименованиям, обозначениям и отдельным требованиям нормативных
документов, на которые даны ссылки в ТУ с сохранением согласо-
вания организациями и предприятиями.

4. Согласовано:

Главтехуправление

Ясногорский машиностроительный завод

Союзэнергоремтрест

ПО "Союзтехэнерго"

Примечание. Наименования организаций и предприятий сохране-
ны без изменения.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Лист
1. Введение	4
2. Общие технические требования	5
3. Требования к составным частям	8
3.1. Ротор (карты 1-7)	8
Вал	12
Втулка подшипника	14
Гайка ротора	17
Диск с кольцом разгрузки в сборе	19
Втулка дистанционная	22
Колесо рабочее	24
Рубашка вала	27
3.2. Корпус (карты 8-19)	29
Кронштейн задний	32
Втулка сальника	34
Втулка разгрузки	35
Крышка нагнетания	37
Аппарат направляющий при выдаче	39
Кольцо уплотняющее	42
Аппарат направляющий	44
Кольцо уплотняющее	47
Корпус направляющего аппарата	49
Крышка всасывания	52
Втулка гидрозатвора	54
Кронштейн передний	56
3.3. Муфта (карты 20-21)	58
Полумуфта насоса	60
Полумуфта электродвигателя	62
4. Требования к сборке и отремонтированным насосам	64

	Лист
5. Испытания, контроль, измерения	66
6. Консервация	66
7. Маркировка	66
8. Упаковка, транспортирование и хранение	66
9. Комплектность	67
10. Гарантии	67
Приложение 1. Техническая характеристика насосов	68
Приложение 2. Материалы основных составных частей и материалы-заменители	69
Приложение 3. Перечень деталей, подлежащих замене, независимо от их технического состояния	72
Приложение 4. Перечень средств измерений, упомянутых в ТУ	73
Приложение 5. Перечень документов, упомянутых в ТУ	75
Лист регистрации изменений	76

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на ремонт насосов центробежных многоступенчатых секционного типа ЦНС 180-85...425 с числом ступеней от 2 до 10 в течение полного срока службы.

ТУ не распространяются на ремонт электрооборудования и контрольно-измерительных приборов, входящих в насосный агрегат.

1.2. ТУ обязательны для предприятий отрасли, производящих ремонт, принимающих из ремонта и эксплуатирующих отремонтированные насосы.

1.3. ТУ разработаны на основе конструкторской документации "Насосы центробежные многоступенчатые секционные ЦНС 180-85...425, ЦНС 180-85...425-01.000".

Предприятие-изготовитель и калькодержатель - Ясногорский машиностроительный завод.

1.4. В случае различия технических требований, внесенных разработчиком насосов в конструкторскую документацию и настоящими ТУ, следует руководствоваться конструкторской документацией.

1.5. Принятые в ТУ термины, сокращения и обозначения:

ЦД	- цветная дефектоскопия;
УЗД	ультразвуковая дефектоскопия;
ГТН	- газотермическое напыление;
Заварка	- процесс устранения дефектов при помощи сварки;
Шероховатость, не более $R_a (R_z)$	- числовое значение параметра шероховатости $R_a (R_z)$ в мкм рассматриваемой поверхности по ГОСТ 2789-73;
Допустимый диаметр (размер)	- максимальное (минимальное) значение диаметра (размера) поверхности, больше (меньше) которого деталь подлежит восстановлению (наплавке, напылению и др.) или замене.

Остальные обозначения в соответствии с ОСТ 34-38-446-84.

1.6. Общие технические сведения о насосах.

1.6.1. Центробежные многоступенчатые секционные насосы ЦНС 180-85...-425 предназначены для перекачивания нейтральной воды с содержанием твердых частиц не более 0,2% по массе и крупностью не более 0,2 мм. Микротвердость частиц не более 1,47 ГПа. Температура перекачиваемой воды 1-45°C.

1.6.2. Тип насоса центробежный, горизонтальный, секционный, многоступенчатый, однокорпусный с входным и напорным патрубками.

1.6.3. Техническая характеристика насосов приведена в обязательном приложении I.

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Подготовка насоса к ремонту, вывод в ремонт, производство ремонтных работ и приёмка из ремонта должны производиться в соответствии с РДПР 34-38-030-92 "Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей".

2.2. Материалы основных составных частей и их заменители приведены в обязательном приложении 2. Применение материалов, не предусмотренных в ТУ, должно быть согласовано с организацией-разработчиком конструкторской документации на насос.

2.3. Демонтаж насоса, разборку, подготовку к дефектации, дефектацию, защитные покрытия производить в соответствии с ТУ 26-06-1166-78.

2.4. Требования (кроме указанных в ТУ) к ремонту рабочего колеса, деталей корпуса, подшипников, резьбовых соединений, соединительной муфты должны соответствовать ТУ 26-06-1166-78 "Сдача и выдача насосного оборудования из ремонта".

2.5. Перечень деталей, подлежащих замене независимо от их технического состояния, приведён в обязательном приложении 3.

2.6. При восстановлении составных частей (напыление, железнение, наплавка и др.), а также при замене одной (двух) сопрягаемых деталей в сопряжениях должны быть обеспечены чертежные величины зазоров (натягов).

2.7. В случаях, когда для одной из сопрягаемых деталей допускается увеличение (уменьшение) диаметра от размера по чертежу, зазор (натяг) в сопряжении должен быть обеспечен установкой другой детали ремонтного размера.

2.8. Перечень указанных в ТУ средств измерения приведен в справочном приложении 4.

Допускается применение других средств измерения, а также методов контроля при условии обеспечения точности измерения не ниже точности измерения средствами и методами, указанными в ТУ.

2.9. При восстановлении изношенных поверхностей составных частей газотермическим напылением (ГТН) толщина напыляемого слоя не должна превышать 0,3 мм, при железнении - 0,5 мм, при хромировании - 0,25 мм.


2.10. Допускается применение других способов устранения дефектов, освоенных ремонтным предприятием, при условии обязательного выполнения требований ТУ к отремонтированной составной части.

2.11. Ультразвуковую дефектоскопию производить по ГОСТ 12503-75.

2.12. Поверхности трения сальниковых уплотнений подлежат полировке.

2.13. Перечень документов, на которые даны ссылки в ТУ, приведён в справочном приложении 5.

Насосы ЦНС 180-85...425

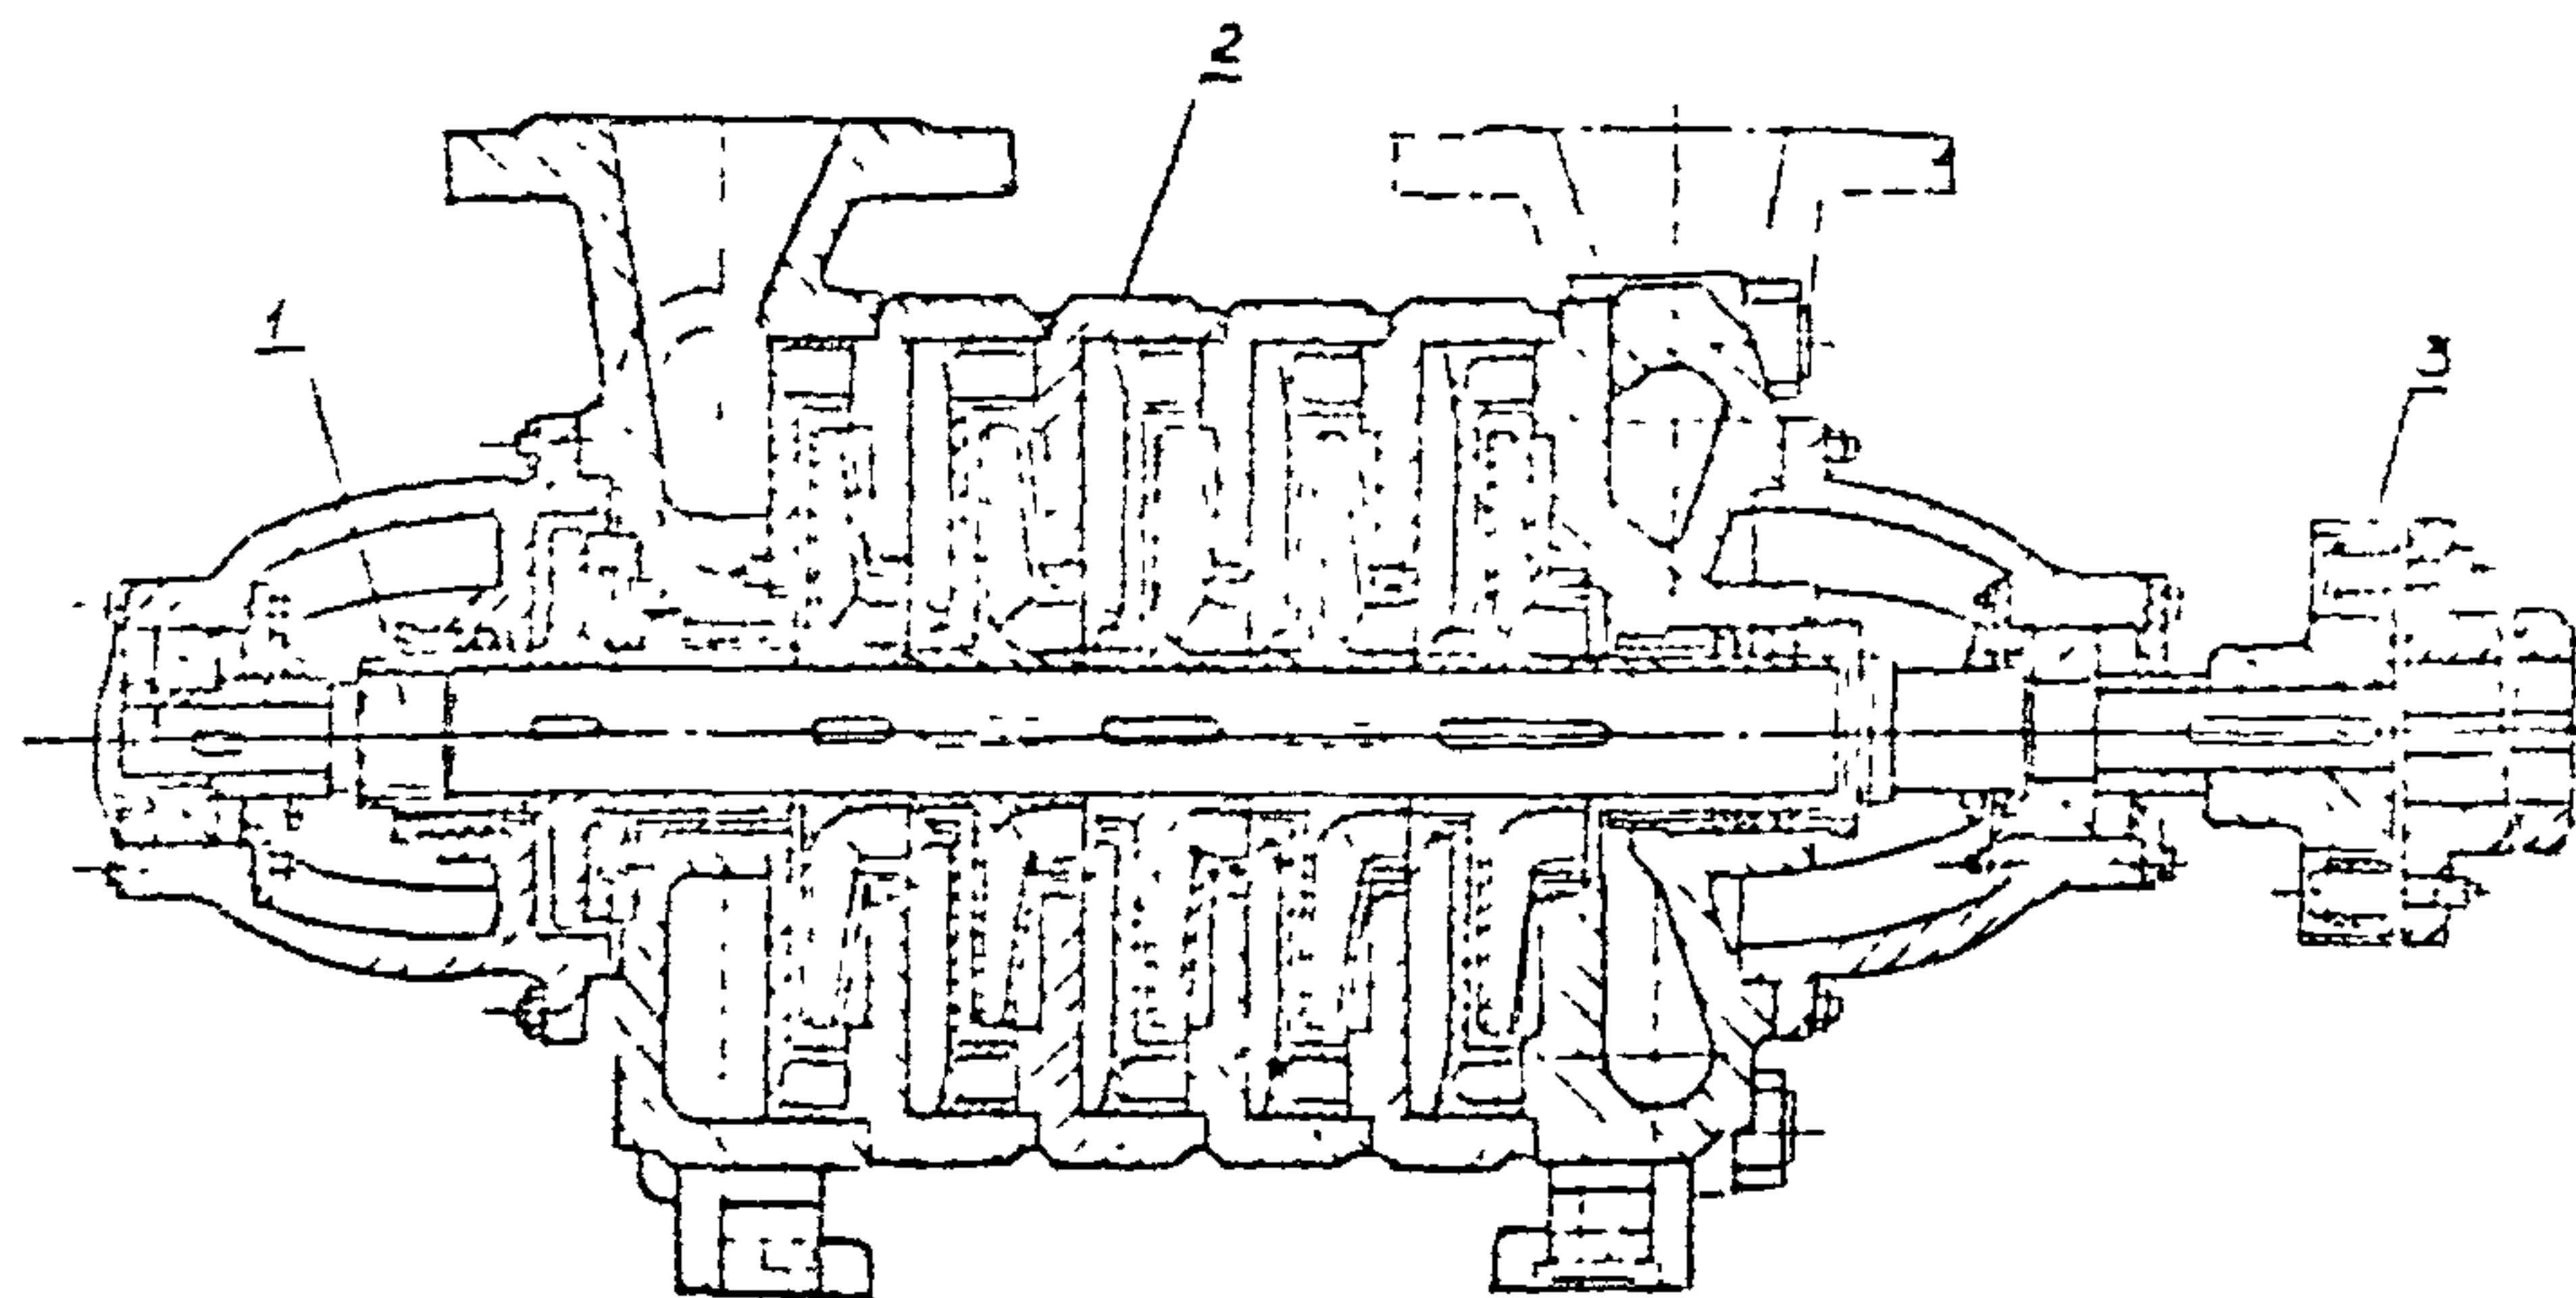


- 1- Ротор
- 2- Корпус
- 3- Муфта

Рис. 1

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМ

3.1. Ротор (карты 1-7)

нормы зазоров(натягов) -см.табл.1

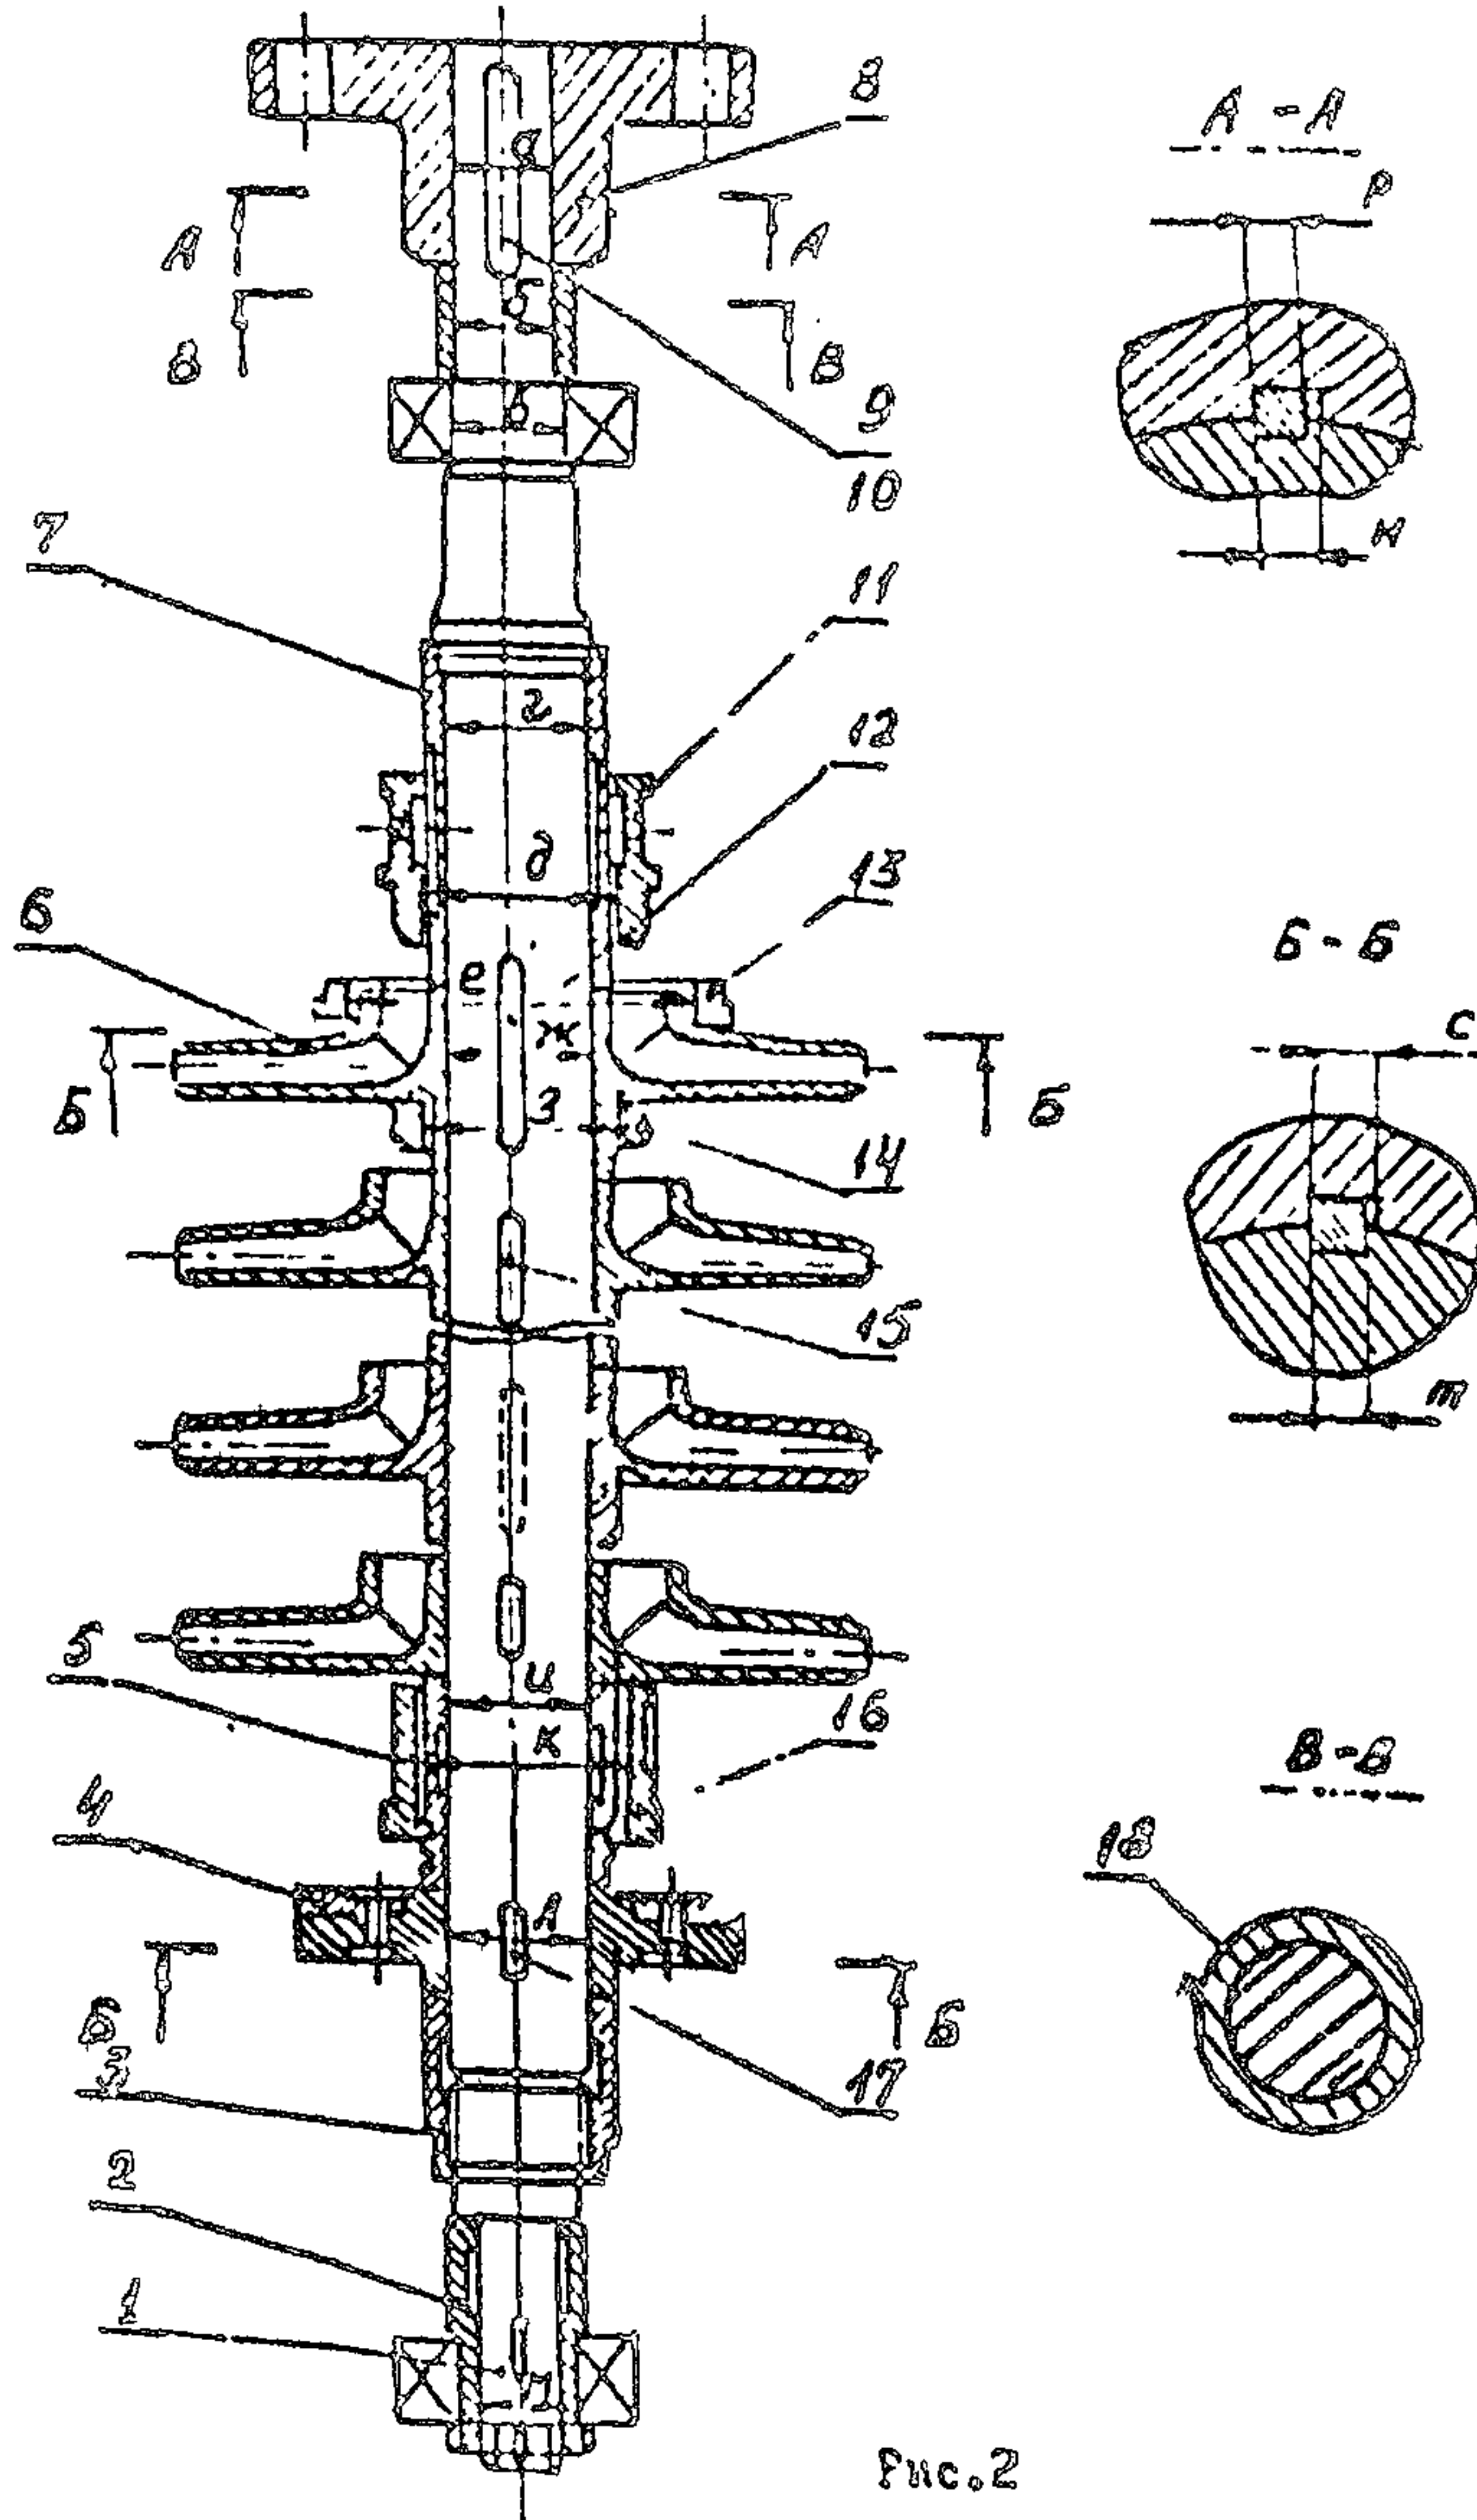

Нормы зазоров и натягов

Таблица I

Обозначение	Позиция сопряг. состав. части	Наименование сопрягаемой составной части	Обозначение составной части	Размер по чертежу, мм	Зазор (+) натяг (-), мм допустимый после кап. ремонта
а	I	Вал	ЦНС-180-85..425. 01.01200	$\phi 55^{+0,023}_{+0,003}$	$-0,02$ $+0,03$
	8	Полумуфта насоса	У0012	$\phi 55^{+0,03}$	
б	I	Вал	ЦНС-180-85..425. 01.01200	$\phi 55^{+0,023}_{+0,003}$	$-0,02$
	18	Втулка подшипника	ЦНС-180-85..425. 01.003	$\phi 55^{+0,12}$	$+0,12$
в	I	Вал	ЦНС-180-85..425. 01.01200	$\phi 60 \pm 0,01$	$-0,02$ $+0,01$
	10	Подшипник	ГОСТ 5721-75	$\phi 60^{-0,004}_{-0,012}$	
г	I	Вал	ЦНС-180-85..425. 01.01200	$\phi 80^{-0,02}$	0 $+0,08$
	7	Рубашка вала	6МС-6-0126	$\phi 80^{+0,06}$	
д	7	Рубашка вала	6МС-6-0126	$\phi 100^{-0,35}_{-0,5}$	$+0,18$ $+0,28$ на стороне
	II	Втулка гидрозатвора	6МС-6-0125	$\phi 100^{+0,07}$	ну
е	6	Колесо рабочее	6МС-6-0118-I	$\phi 175^{-0,32}_{-0,42}$	$+0,16$ $+0,28$ на стороне
	13	Кольцо уплотняющее	6МС-6-0121	$\phi 175^{+0,15}$	рону
ж	I	Вал	ЦНС-180-85..425. 01.01200	$\phi 80^{-0,02}$	0 $+0,08$
	6	Колесо рабочее	6МС-6-0118-I	$\phi 80^{+0,06}$	

Обозначение	Позиция сопряг. состав. части	Наименование сопрягаемой составной части	Обозначение составной части	Размер по чертежу, мм	Зазор (+) натяг (-), мм допустимый после кап. ремонта
З	6	Колесо рабочее	6МС-6-0118-1	$\phi 100 \begin{smallmatrix} -0,4 \\ -0,5 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +0,2 \\ +0,32 \end{smallmatrix}$ на сторону
	14	Кольцо уплотняющее	6МС-6-0120	$\phi 100 +0,15$	
И	1	Вал	ЦНС-180-85...425. 01.01200	$\phi 80 -0,02$	0 $+0,08$
	5	Втулка дистанционная	6СМ-6-0113	$\phi 80 +0,06$	
К	5	Втулка дистанционная	6МС-6-0113	$\phi 100 \begin{smallmatrix} -0,4 \\ -0,5 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} +0,2 \\ +0,28 \end{smallmatrix}$ на сторону
	16	Втулка разгрузки	6МС-6-0114	$\phi 100 +0,07$	
Л	1	Вал	ЦНС-180-85...425 01.01200	$\phi 80 -0,02$	0 $+0,05$
	4	Диск разгрузки	6МС-6-0109	$\phi 80 +0,03$	
М	1	Вал	ЦНС-180-85...425 01.012.00	$\phi 45 -0,017$	0 $+0,07$
	2	Втулка подшипника	6МС-6-0102	$\phi 45 +0,05$	
Н	8	Муфта	У0012	$16 +0,035$	0 $+0,07$
	9	Шпонка	6МС-6-0142-1-05	$16 -0,035$	
Р	1	Вал	ЦНС-180-85...425. 01.012.00	$16 +0,12$	0 $+0,16$
	9	Шпонка	6МС-6-0142-1-05	$16 -0,035$	


Продолжение табл. I

Обозначение	Позиция сопряг. состав. части	Наименование сопрягаемой составной части	Обозначение составной части	Размер по чертежу, мм	Зазор (+), натяг(-), мм
					допустимый после кап. ремонта
С	6	Колесо рабочее	6МС-6-0118-I		0 +0,16
	4	Диск разгрузки	6МС-6-0109	$12^{+0,12}$	
	12, 15, 17	Шпонка	6МС-6-0142-I	$12^{-0,035}$	
Т	I	Вал	ЦНС-180-85...425. 01.012.00	$12^{+0,12}$	0 +0,16
	12, 15, 17	Шпонка	6МС-6-0142-I	$12^{-0,035}$	

Вал. Поз.1, рис.2

Карта 1

Количество на изделии, шт. - 1

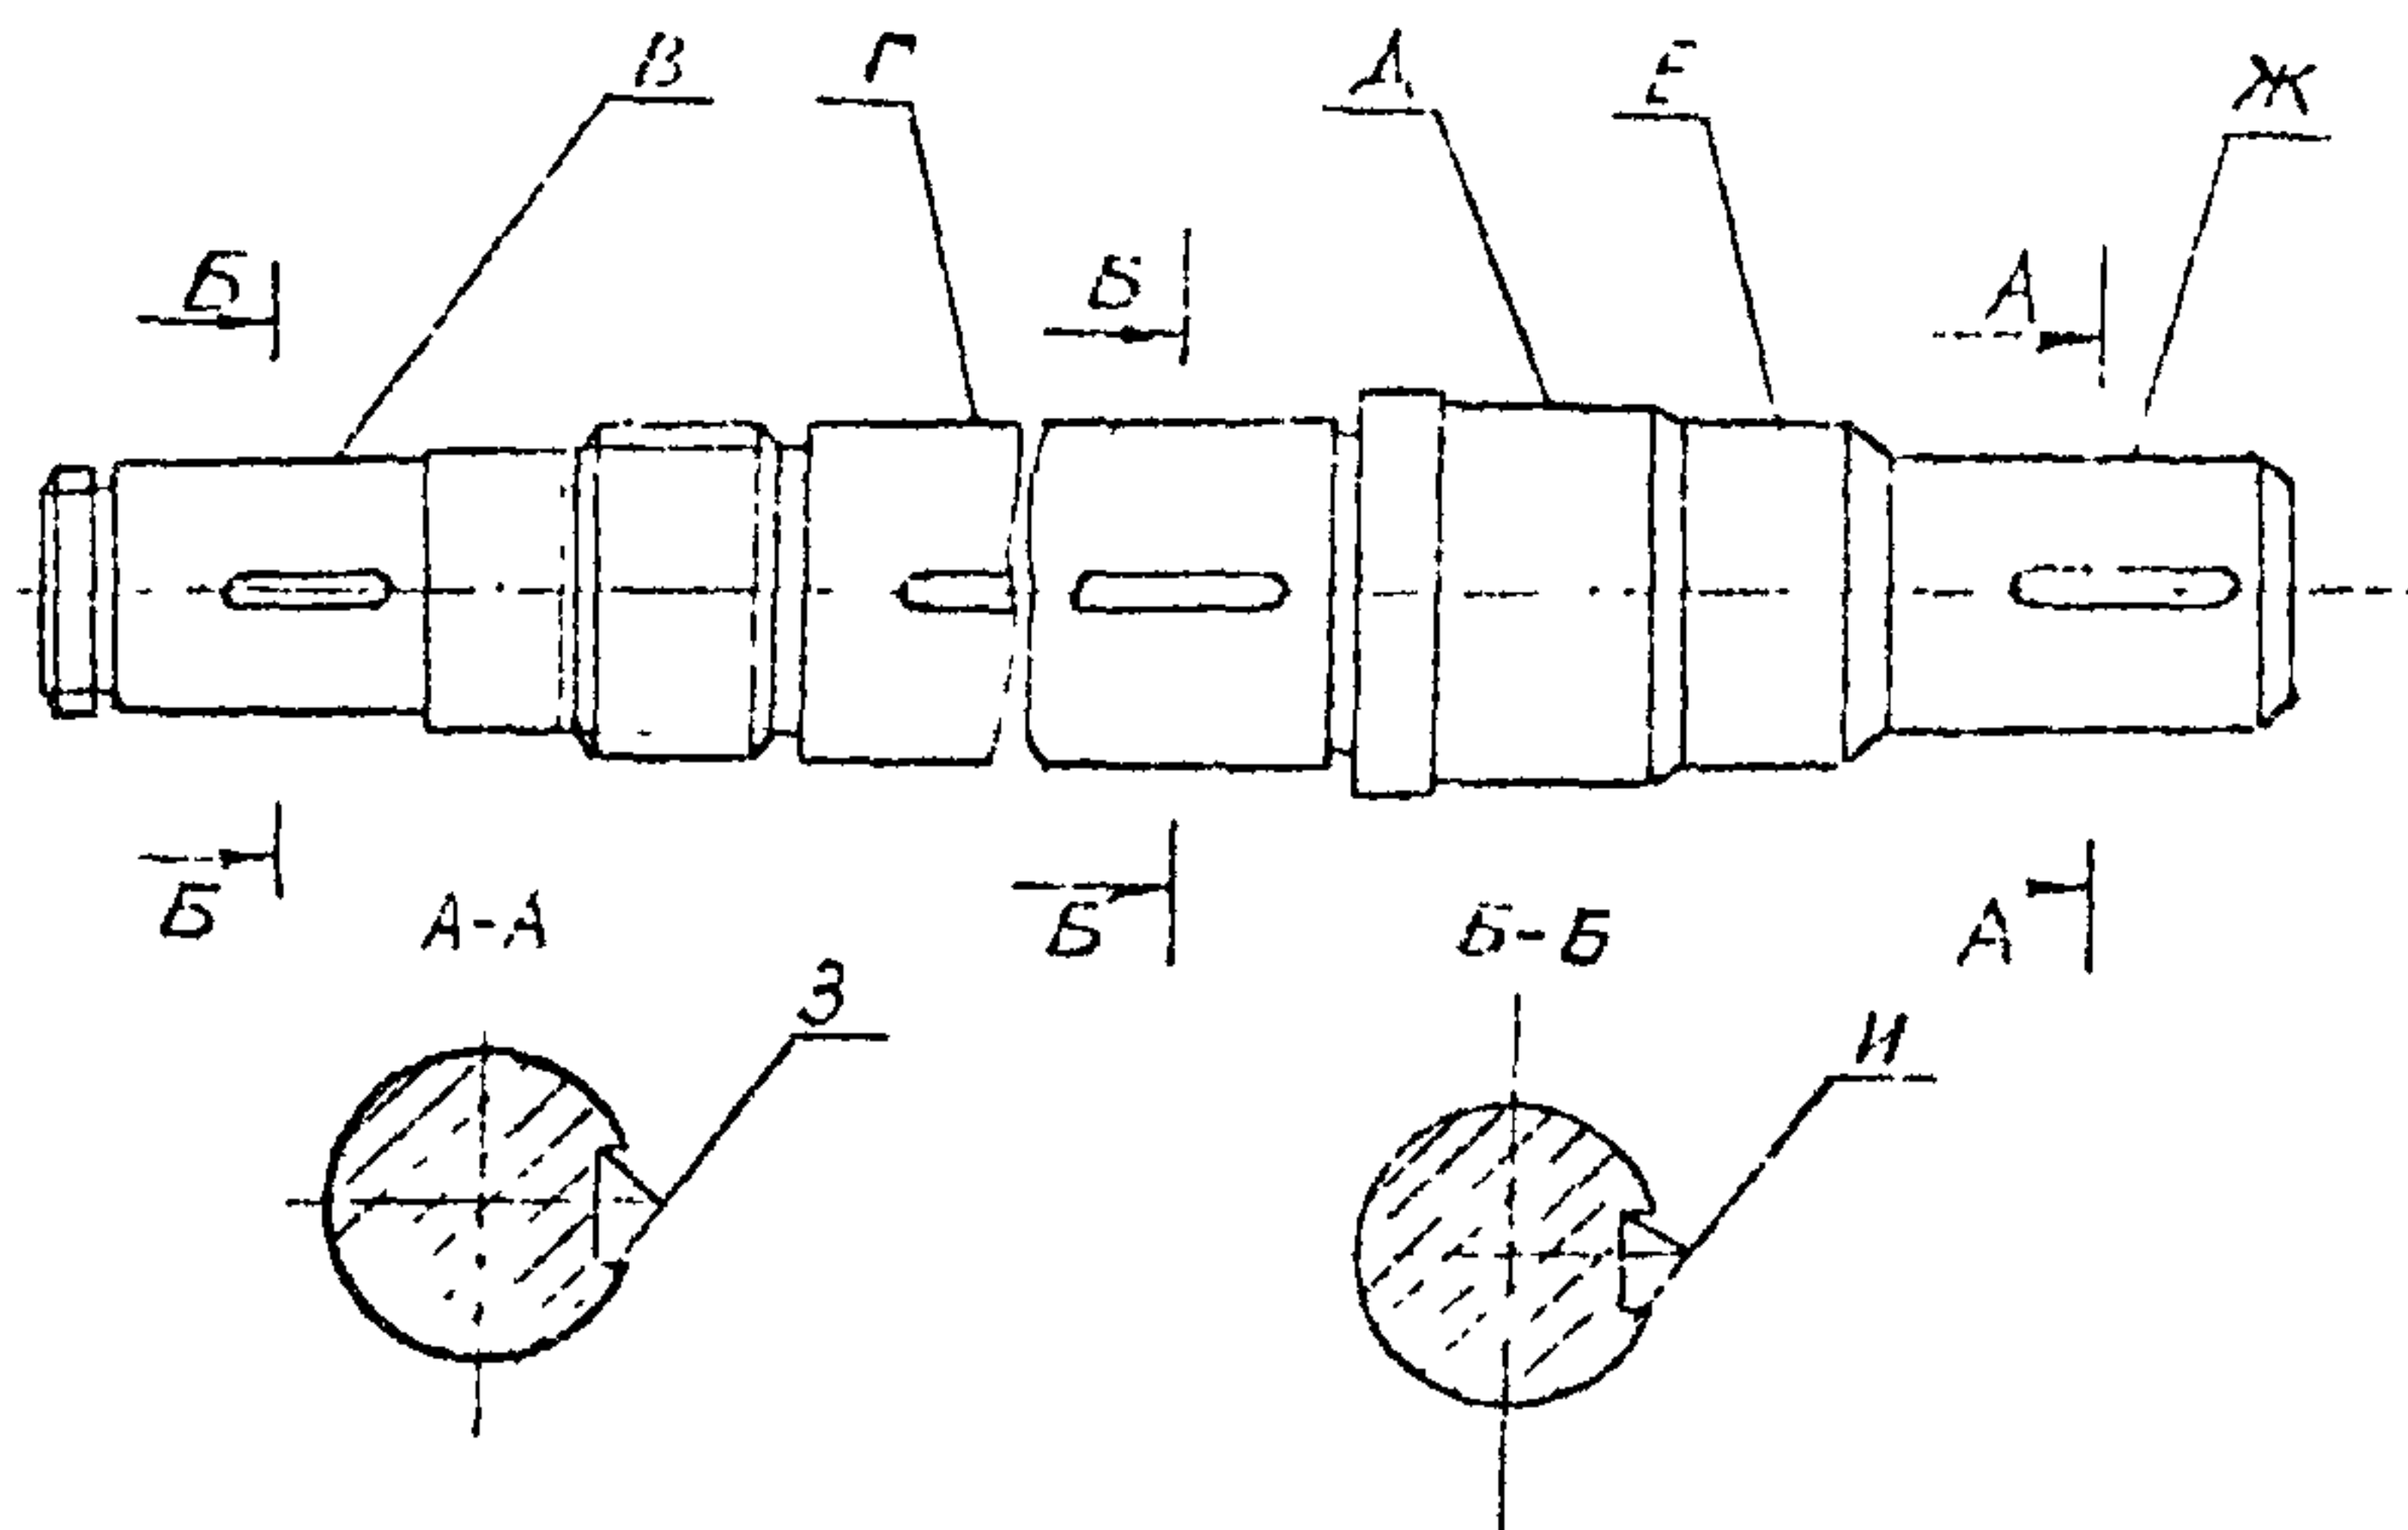


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	1. Визуальный контроль. Лупа ЛП1-4х 2. УЗД 3. Измерение	Замена	-	-
	Отклонение оси вала от прямолинейности а) до 1,0 мм		1. Правка термическим или термомеханическим способом	1. Допуск радиального биения поверхности Г относительно оси центров	1. Индикатор ИЧ02 кл. 0 2. Образцы шероховатости

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
В Г Д Ж З И	б) более 1,0 мм Износ	Измерение	Замена 1. Проточка 2. ГН 3. Железнение 4. Хромирование 5. Замена	0,05 мм, остальных 0,03 мм. 2. Шероховатость поверхностей В и Д не более Ra 2,5, остальных не более Ra 1,25 1. Допустимые диаметры: В-44,5 мм Г-79,5 мм Д-74,5 мм Е-59,5 мм Ж-54,5 мм 2. Допуск цилиндричности 0,02 мм	1. Микрометры МК 50-1 МК 75-1 МК 100-1
	Износ шпоночного паза		1. Зачистка 2. Фрезерование 3. Замена	1. Допустимая ширина пазов соответственно 18 и 14 мм 2. Допуск симметричности относительно плоскости симметрии, проходящей через ось вала и допуск параллельности поверхностей паза 0,04 мм. 3. Шероховатость не более Ra 250	1. Меры длины. Набор № 2-38-1 2. Щупы Набор № 2 кл. I 3. Калибры-призмы специальные φ55-16/9 φ60-12/9 φ45-12/9 4. Образцы шероховатости

Втулка подшипника. Поз.2, рис.2
Количество на изделие, шт.-1

Карта 2

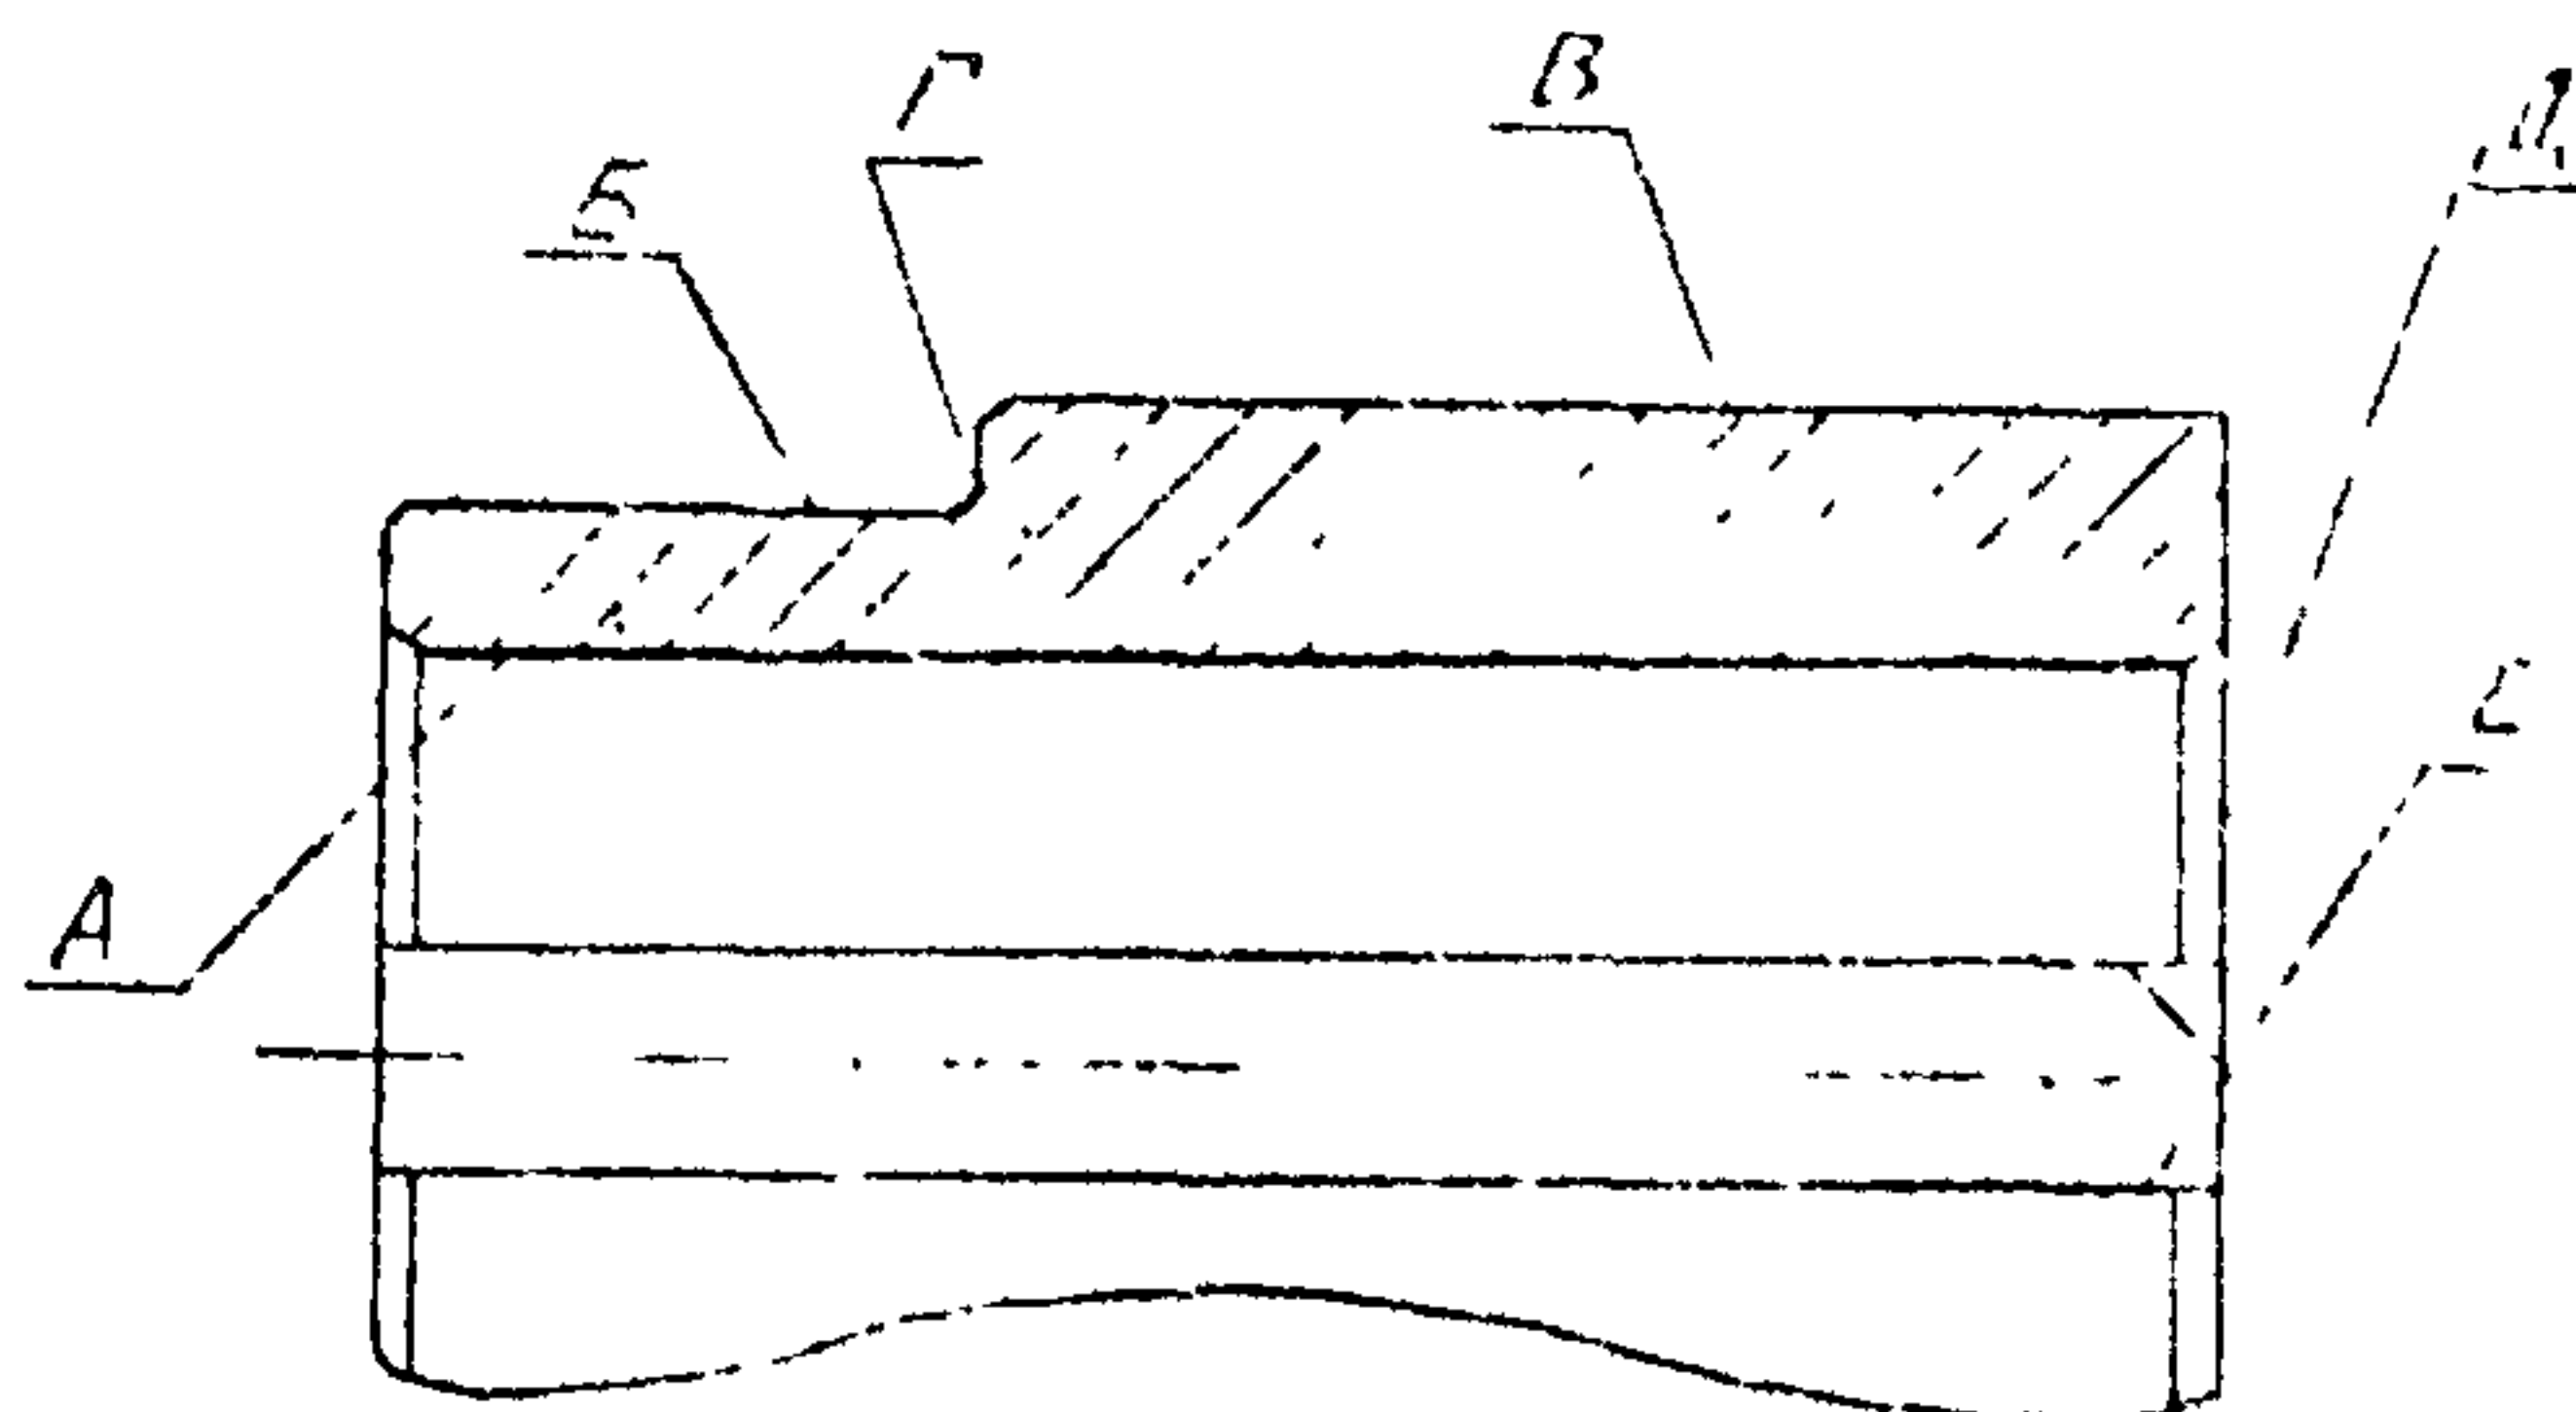

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. ЦД	Замена	-	-
А Б	Износ	Измерение	1. ГТН 2. Замена	1. Допустимые диаметры А-45,05 мм Б-59,95 мм 2. Допуск цилиндричности поверхности А-0,02 мм	1. Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 2. Микрометр МК 75-1 3. Индикатор ИЧОЗкл.0

Продолжение карты 2


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
В	Риски, задиры	Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х	1. Зачистка 2. Обточка 3. Замена	3. Допуск радиального биения В относительно оси поверхности А-0,03 мм 4. Шероховатость не более R а 2,5 1. Допустимый диаметр 74 мм 2. Допуск радиального биения относительно оси поверхности А-0,03 мм 3. Шероховатость не более R а 0,63	4. Образцы шероховатости 1. Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 2. Индикатор ИЧ02 кл. 0 3. Образцы шероховатости
Г	Риски, задиры	Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х	1. Зачистка 2. Проточка 3. Замена	1. Допустимый размер Г-Д 67 мм 2. Допуск торцового биения относительно оси поверхности А-0,03 мм 3. Шероховатость не более R а 2,5	1. Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 2. Индикатор ИЧ02 кл. 0 3. Образцы шероховатости
Е	Износ шпоночного паза	Измерение	1. Зачистка 2. Долбление паза 3. Замена	1. Допустимая ширина паза 14 мм 2. Допуск симметричности относительно плоскости симметрии, проходящей через ось втулки 0,05 мм,	1. Меры длины. Набор № 2-30-1 2. Щупы Набор № 2 кл. I

Продолжение карты 2

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
				допуск параллельности поверхностей паза 0,04 мм 3. Шероховатость не более $R_z 20$	3. Калибры-пробки специальные Ø45H8-12H11 3. Образцы шероховатости

Гайка ротора. Поз.3, рис.2
Количество на изделие, шт.-1

Карта 3

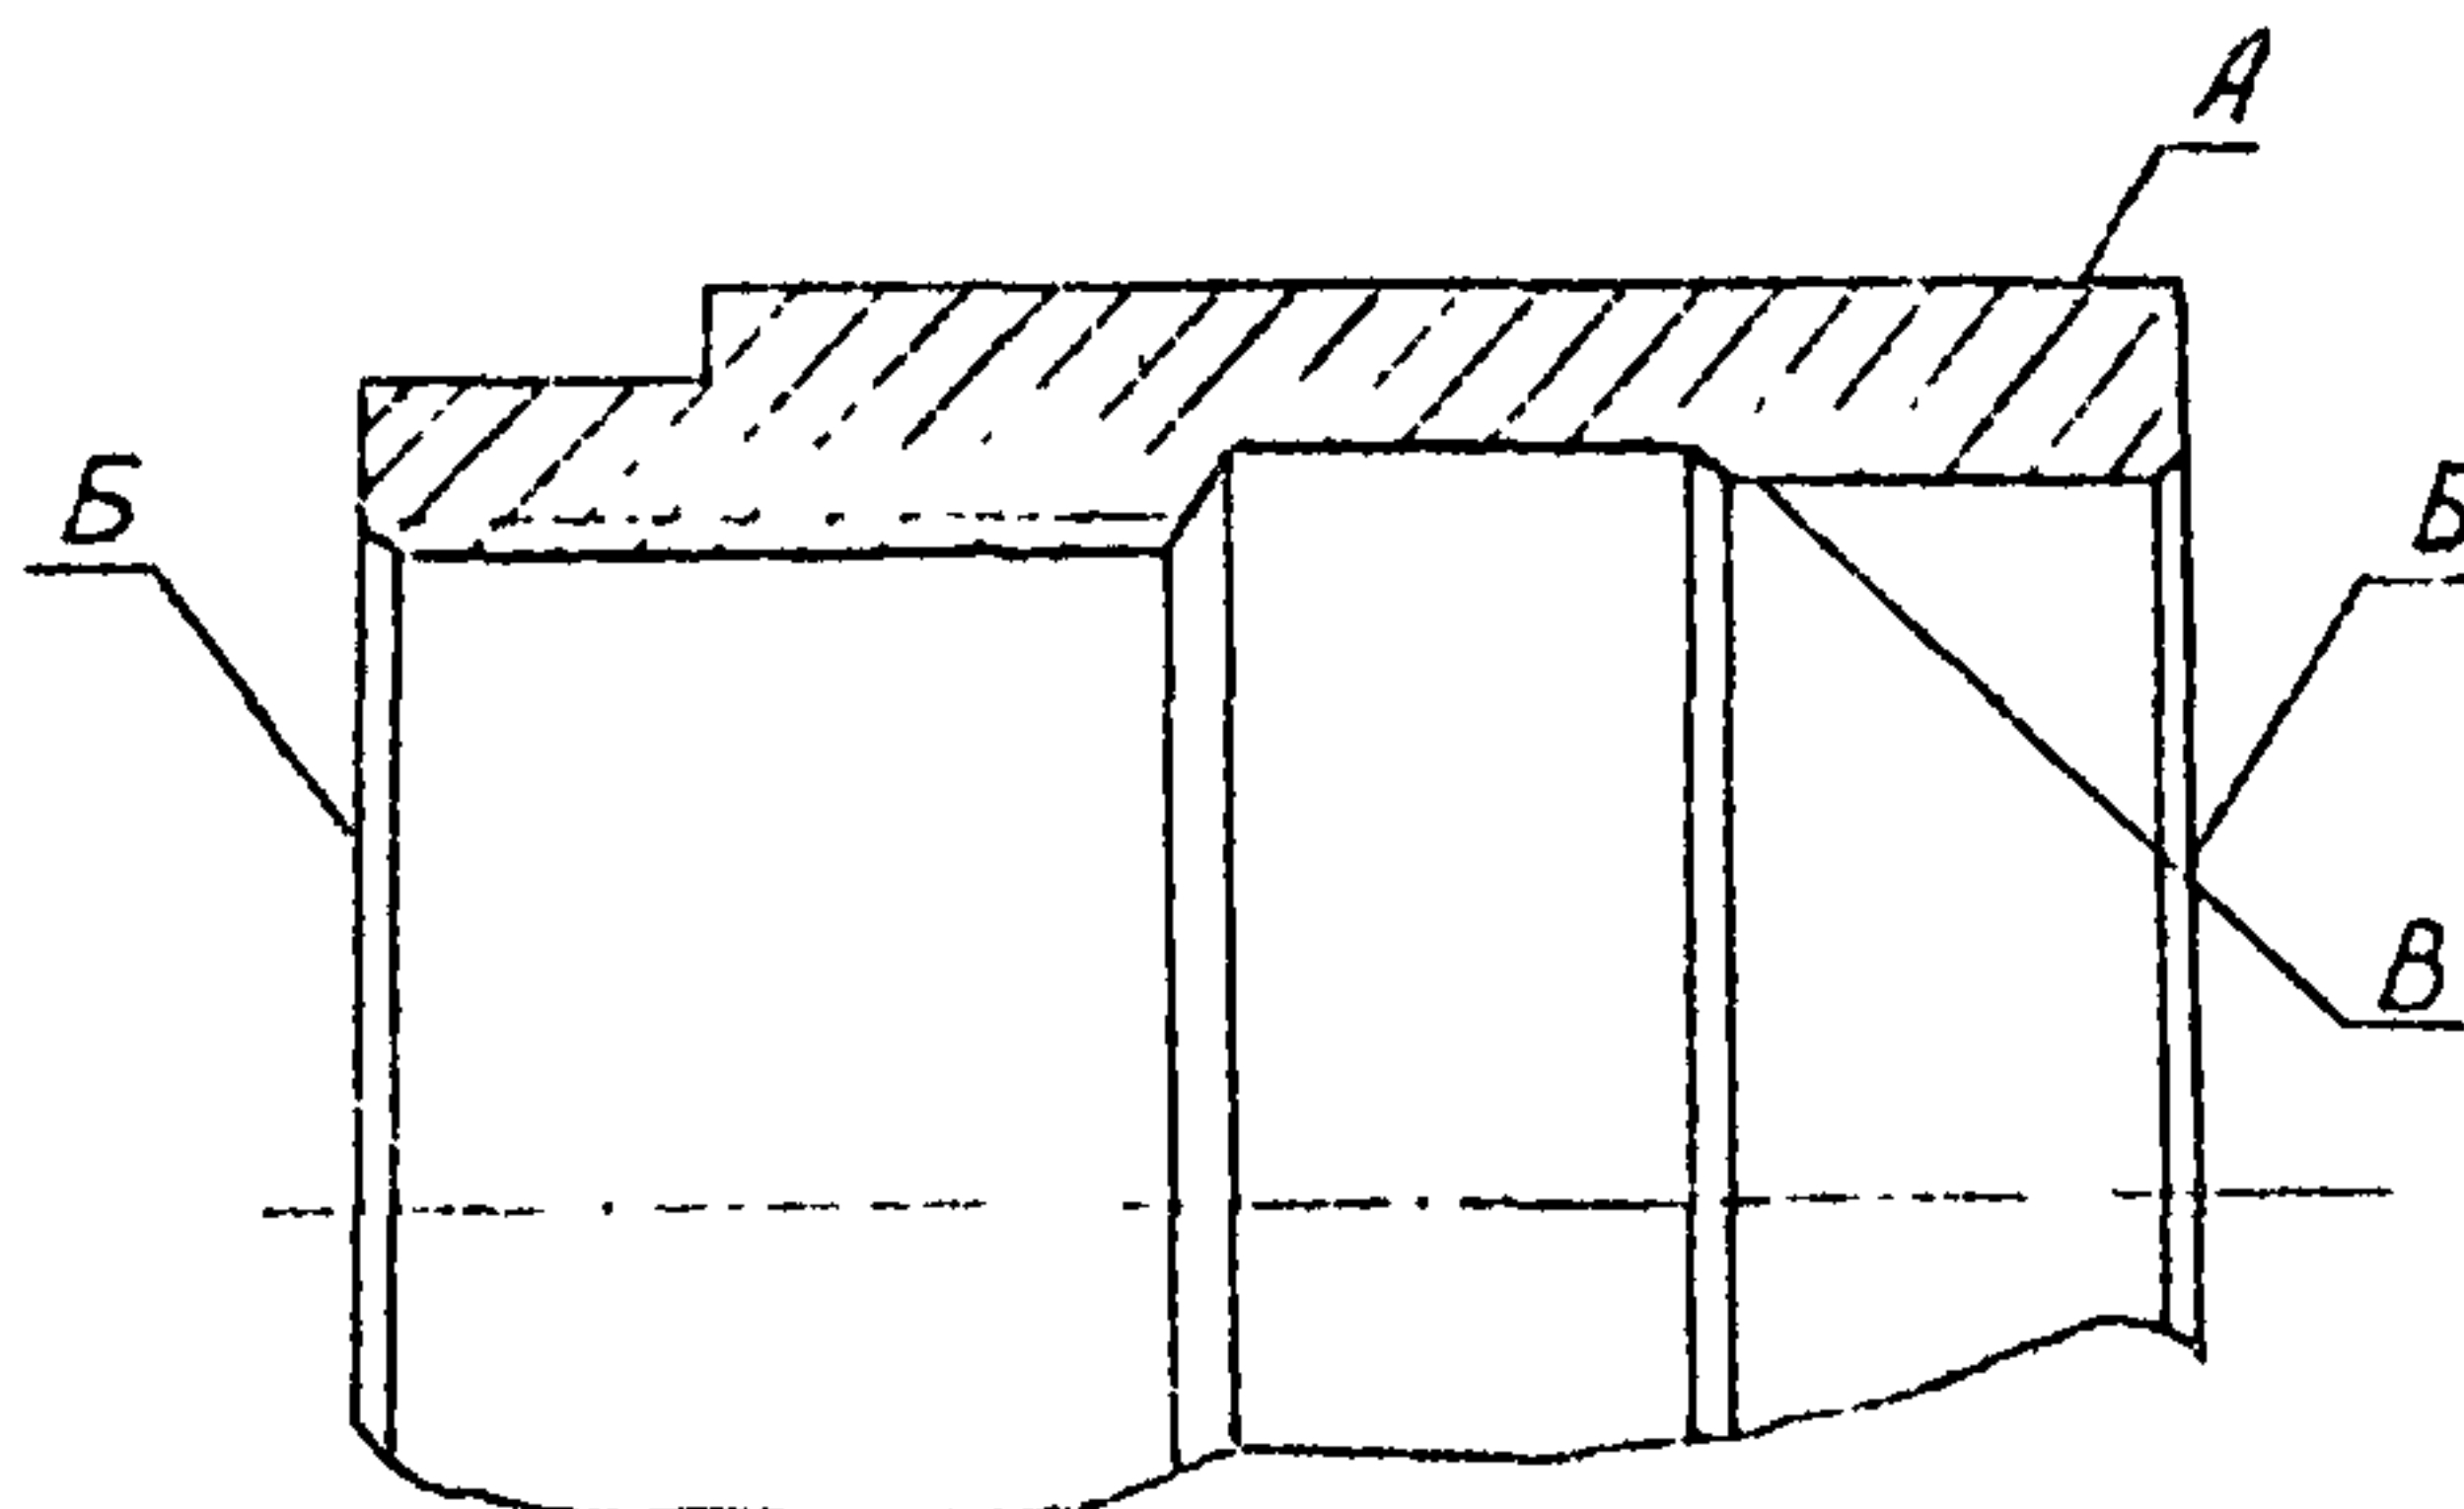


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	1. Визуальный контроль Лупа ШП-1-4х 2. ЦД	Замена	-	-
А	Износ	Измерение	1. Расточка 2. ГТН 3. Замена	1. Допускаются отдельные зачищенные раковины глубиной 0,2 мм 2. Допустимый диаметр 98 мм 3. Шероховатость не более Ra 0,63	1. Микрометр ММ100-1 2. Образцы шероховатости

Продолжение карты 3

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
Б	Износ	Измерение	1. Зачистка 2. Проточка 3. Замена	1. Допустимый размер Б-Б 98 мм 2. Допуск торцового биения относительно оси поверхности В 0,05 мм 3. Шероховатость не более $R_z 40$	1. Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 2. Индикатор ИЧ02 кл. 0 3. Образцы шероховатости
В	Износ	Измерение	1. ГТН 2. Замена	1. Допускаются отдельные зачищенные раковины глубиной до 0,2 мм 2. Допустимый диаметр 80,1 мм 3. Допуск цилиндричности 0,02 мм 4. Шероховатость не более $R_a 2,5$	1. Нутромер НМ 175 2. Образцы шероховатости

Диск с кольцом разгрузки в сборе. Поз.4,рис.2
Количество на изделие, шт.-1

Карта 4

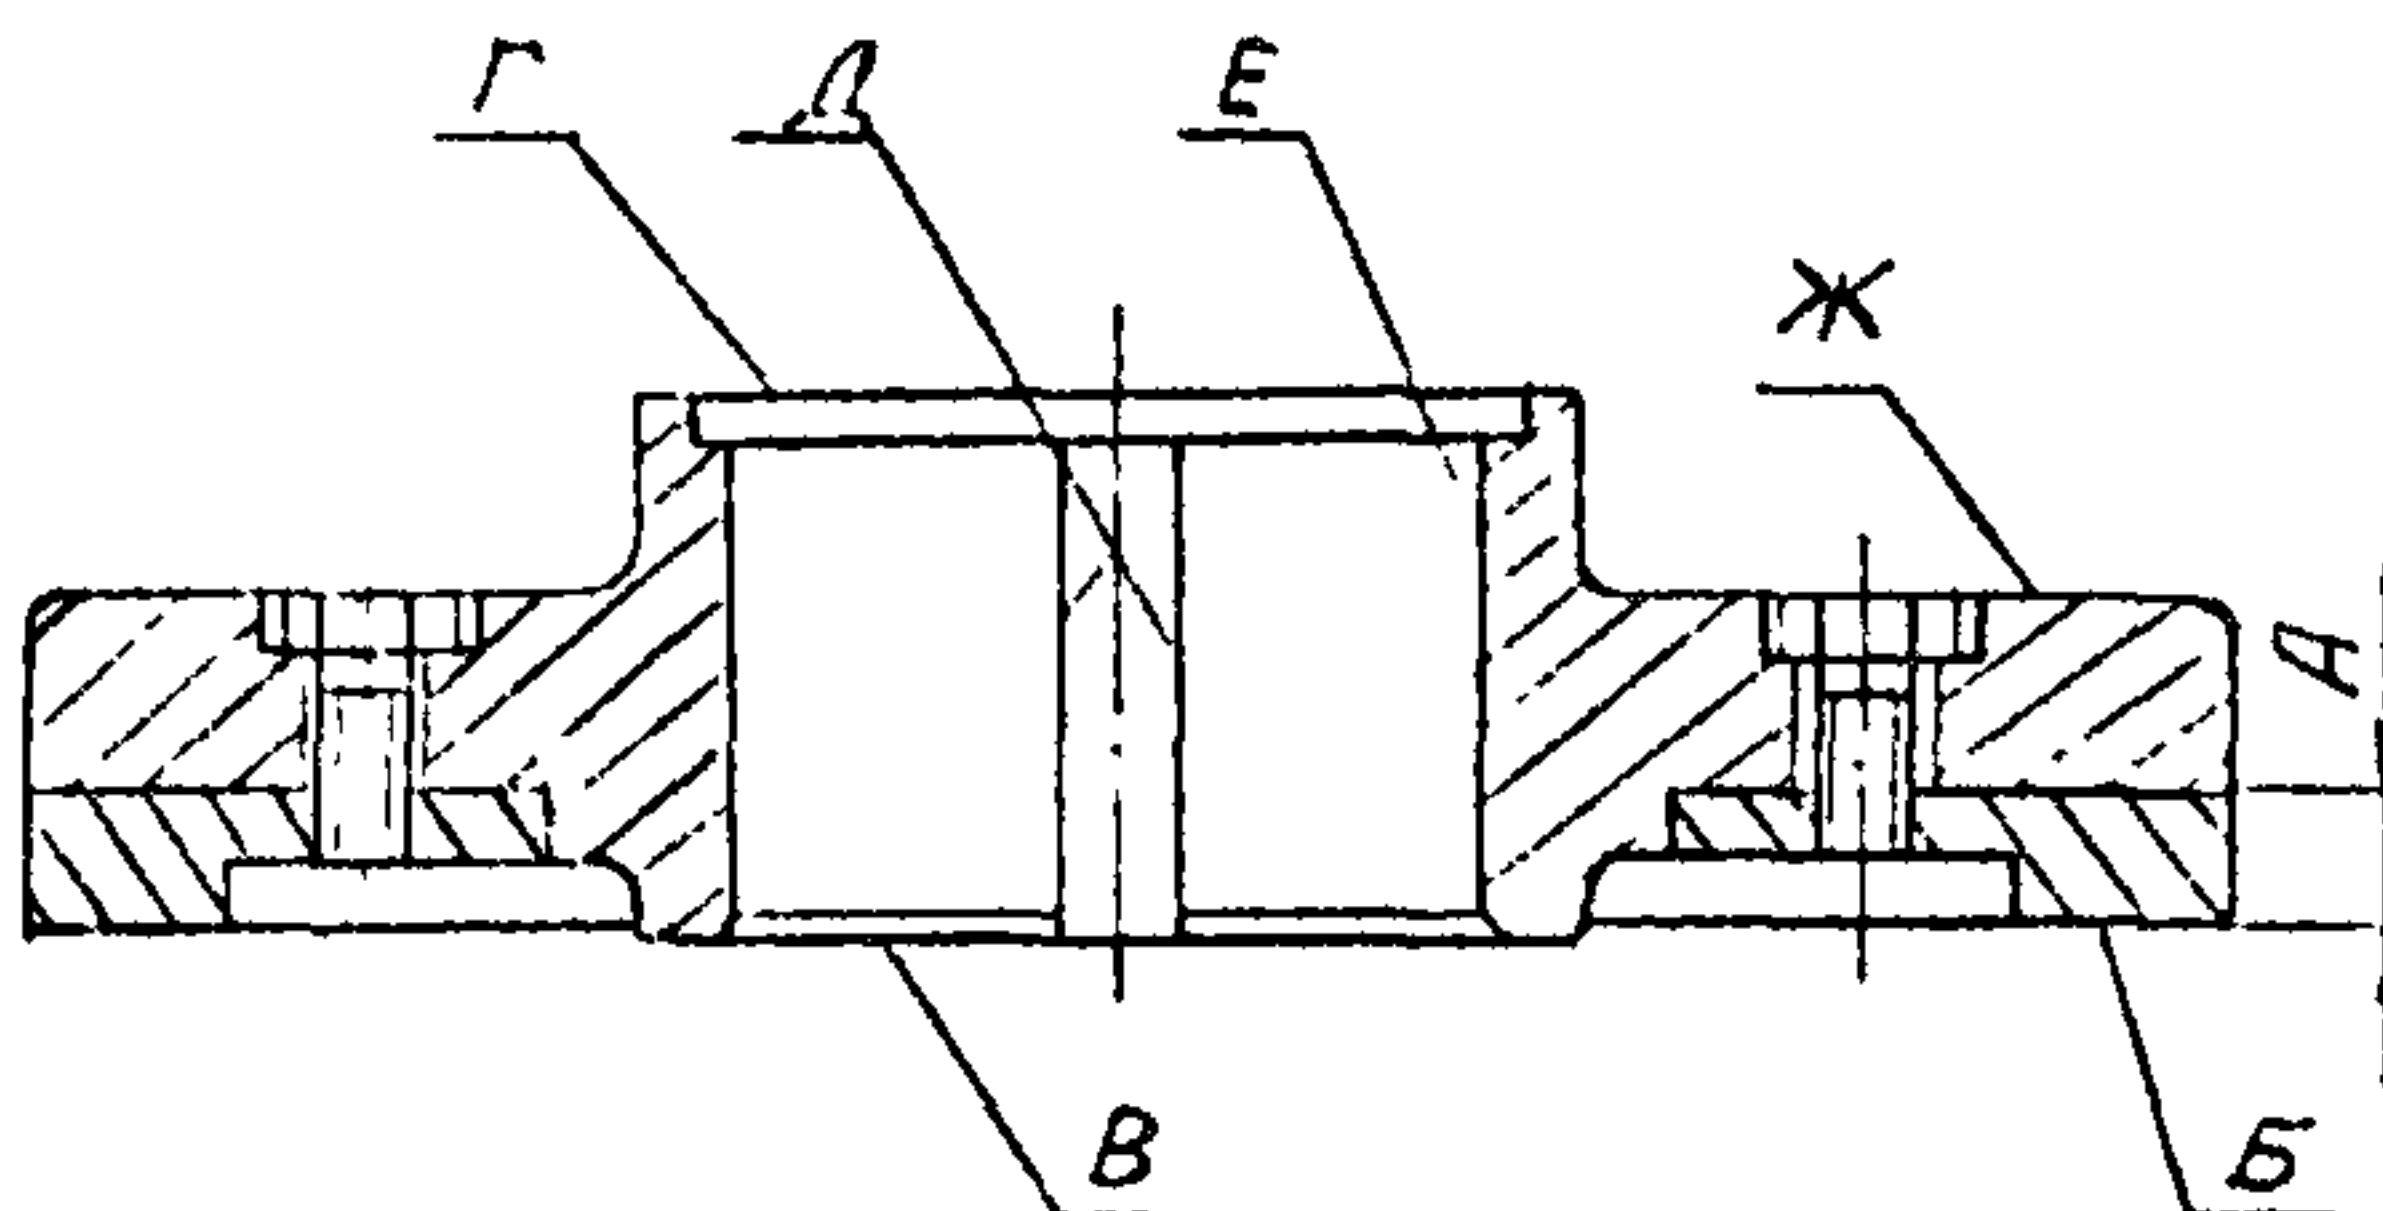

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. ЦД	Замена	-	-
Б	Износ	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. Измерение	1. Проточка 2. Замена кольца разгрузки	1. Допустимый размер А 13 мм 2. Допуск торцевого биения относительно оси поверхности Е 0,05 мм 3. Шероховатость не более Ra 1,25	1. Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 2. Индикатор ИЧ02 кл.0 3. Образцы шероховатости

Продолжение карты 4


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
В Г	Износ, повышенное торцевое биение	1. Визуальный контроль 2. Измерение	1. Проточка 2. Замена	1. Допустимый размер В-Г 50 мм 2. Допуск торцевого биения относительно оси поверхности Е 0,03 мм 3. Шероховатость не более R _a 2,5	1. Штангенциркуль ШЦ-11-160-0,05 2. Индикатор ИЧ02 кл. 0 3. Образцы шероховатости
Д	Износ шпоночного паза	Измерение	1. Зачистка 2. Долбление паза 3. Замена	1. Допустимая ширина паза 14 мм 2. Допуск симметричности относительно плоскости симметрии, проходящей через ось диска 0,05 мм, допуск параллельности поверхностей паза 0,04 мм 3. Шероховатость не более R _a 20	1. Меры длины Набор № 2-38-1 2. Щупы Набор № 2 кл. I 3. Калибры-пробки специальные 880N8-12H11 3. Образцы шероховатости
Е	Износ	Измерение	1. ГТН 2. Замена	1. Допустимый диаметр 80,05 мм 2. Допуск цилиндричности 0,02 мм 3. Шероховатость не более R _a 2,5	1. Нутромер НМ 175 2. Образцы шероховатости

Продолжение карты 4

Обозначение	Возможный дефект	Способ устранения дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Статическая неуравновешенность	Определение значения статического дисбаланса	1. Статическая балансировка 2. Замена	1. Допустимое значение статического дисбаланса 20 г.см. 2. При балансировке металл должен быть снят к поверхности Е на диаметре 205 мм на глубину не более 3 мм с плавным переходом к поверхности диска 3. Шероховатость места вывода дисбаланса не более $R_z 40$	

Втулка дистанционная. Поз.5, рис.2
Количество на изделие, шт.-1

Карта 5

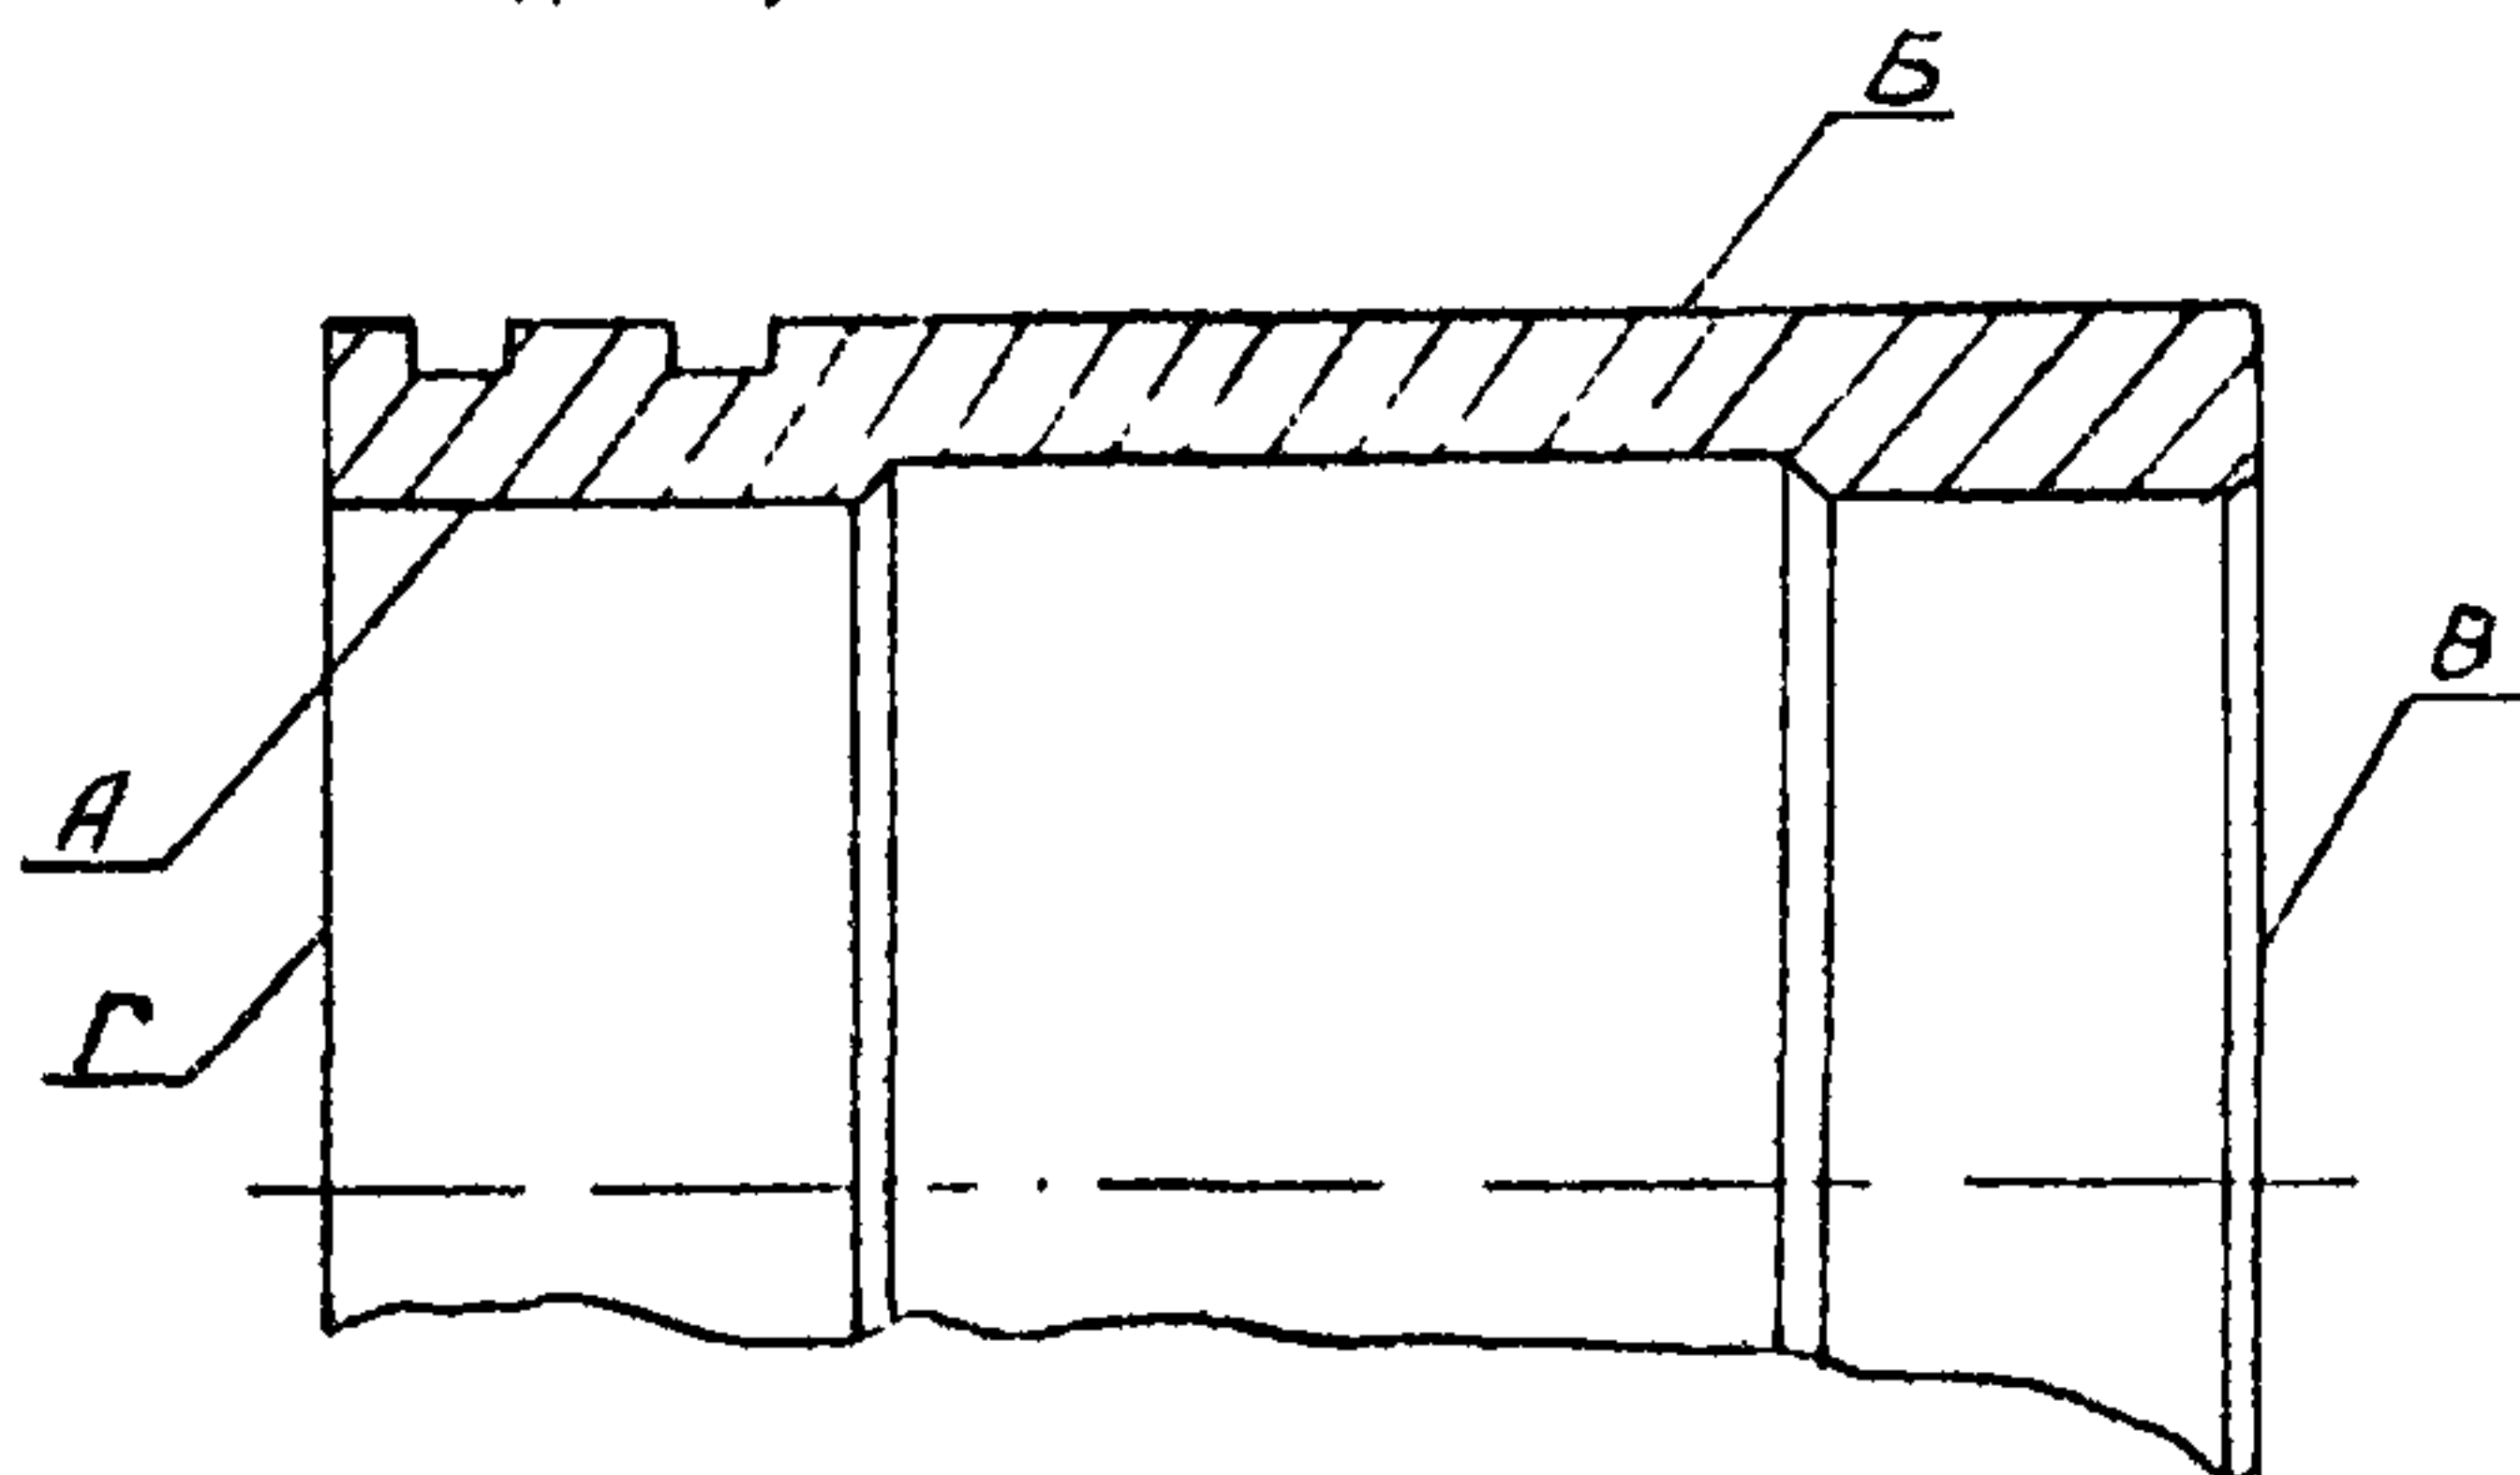


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. ЦД	Замена	-	-
А Б	Износ	Измерение	1. ГТН 2. Замена	1. Допускаются отдельные зачищенные раковины глубиной до 0,2 мм 2. Допустимые диаметры А-80,06 мм, Б-99,25 мм 3. Допуск цилиндричности А 0,02мм	1. Нутромер НМ 175 2. Микрометр МК100-1 3. Образцы шероховатости

Продолжение карты 5

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
В Г	Износ, повышенное торцовое биение	Измерение	1. Проточка 2. Замена	4. Шероховатость не более $R_a 2,5$ 1. Допустимый размер В-Г 109,5 мм 2. Допуск торцового биения относительно оси поверхности $A 0,05$ мм 3. Шероховатость не более $R_a 2,5$	1. Штангенциркуль ШЦ-1-160-0,05 2. Индикатор ИЧ02 кл. 0 3. Образцы шероховатости

Колесо рабочее. Поз.6, рис.2
Количество на изделие, шт.-9

Карта 6

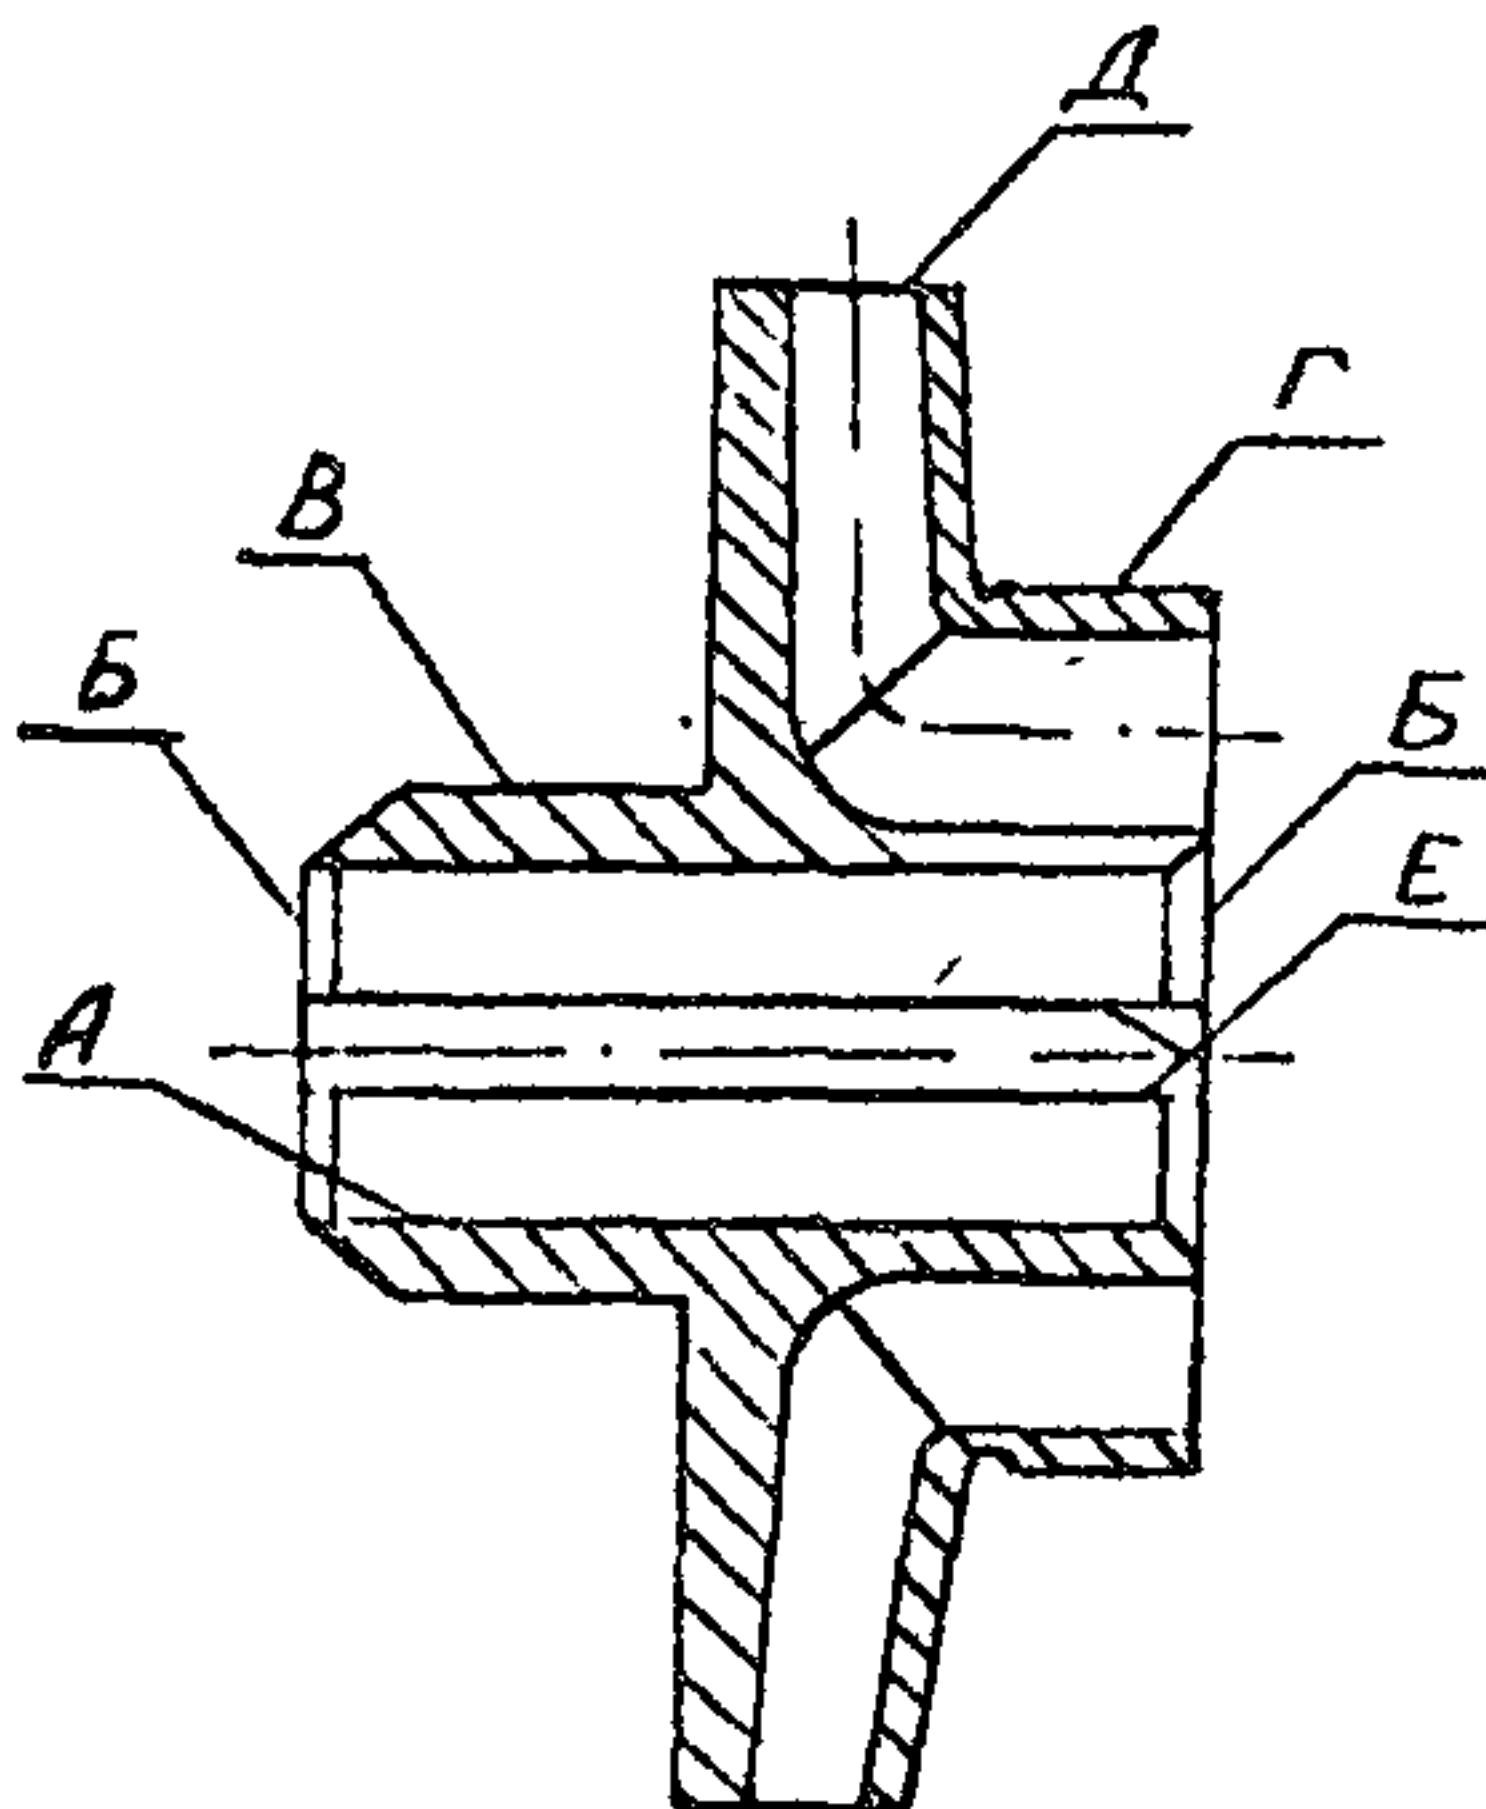

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. ЦД	Замена	-	-
A	Износ	Измерение	1. Расточка 2. ГТН 3. Замена	1. Допустимый диаметр 80,09 мм 2. Допуск цилиндричности 0,04 мм 3. Шероховатость не более Ra2,5	1. Нутромер НМ 175 2. Образцы шероховатости

Продолжение карты 6


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
Б	Износ, повышенное торцовое биение	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-I-4х 2. Измерение	1. Зачистка 2. Замена	1. Допуск торцового биения относительно оси поверхности А 0,04 мм 2. Шероховатость не более R a2,5	1. Индикатор ИЧ02кл.0 2. Образцы шероховатости
В Г	Износ	Измерение	1. Расточка 2. ГИ 3. Замена	1. Допустимые диаметры: В-93 мм Г-173 мм 2. Допуск радиального биения относительно оси поверхности А 0,05 мм 3. Шероховатость не более R a 2,5	1. Микрометр МК175-I МК100-I 2. Индикатор ИЧ02кл.0 3. Образцы шероховатости
Д	Кавитационное и эрозийное изнашивание лопаток	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-I-4х 2. Измерение	1. Зачистка 2. Обточка 3. Замена	1. Допустимый диаметр 368 мм 2. Допуск отклонения толщины лопаток минус 2 мм 3. Радиус скругления входных кромок-половина толщины лопатки 4. Разностонность по ступице со стороны входа не более 1,5 мм 5. Допустимый износ лопаток на входе не более 3 мм, на выходе не более 2 мм	1. Штангенциркуль ШШ-Ш-400-0,1 2. Линейка I-150 3. Образцы шероховатости

Продолжение карты 6

Обозначение	Возможный дефект	Способ устранения дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
Е	Износ шпоночного паза	Измерение	1. Зачистка 2. Долбление паза 3. Замена	6. Шероховатость не более $R_z 40$ 1. Допустимая ширина паза 14 мм 2. Допуск симметричности относительно плоскости симметрии, проходящей через ось колеса 0,05 мм, допуск параллельности поверхностей паза 0,04 мм 3. Шероховатость не более $R_z 20$	1. Меры длины Набор № 2-38-I 2. Щупы Набор № 2 кл. I 3. Калибры-пробки специальные 880H8-12H11 4. Образцы шероховатости
-	Статическая неуравновешенность	Определение значения статического дисбаланса	1. Статическая балансировка 2. Замена	1. Допустимое значение статического дисбаланса 10 г. на радиусе 160 мм 2. При балансировке металл снимать с поверхности Ж на диаметре 320 мм. Толщина стенок после снятия металла не менее 3,5 мм 3. Шероховатость не более $R_z 40$	1. Образцы шероховатости

Рубашка вала. Поз.7, рис.2
Количество на изделие, шт.-1

Карта 7

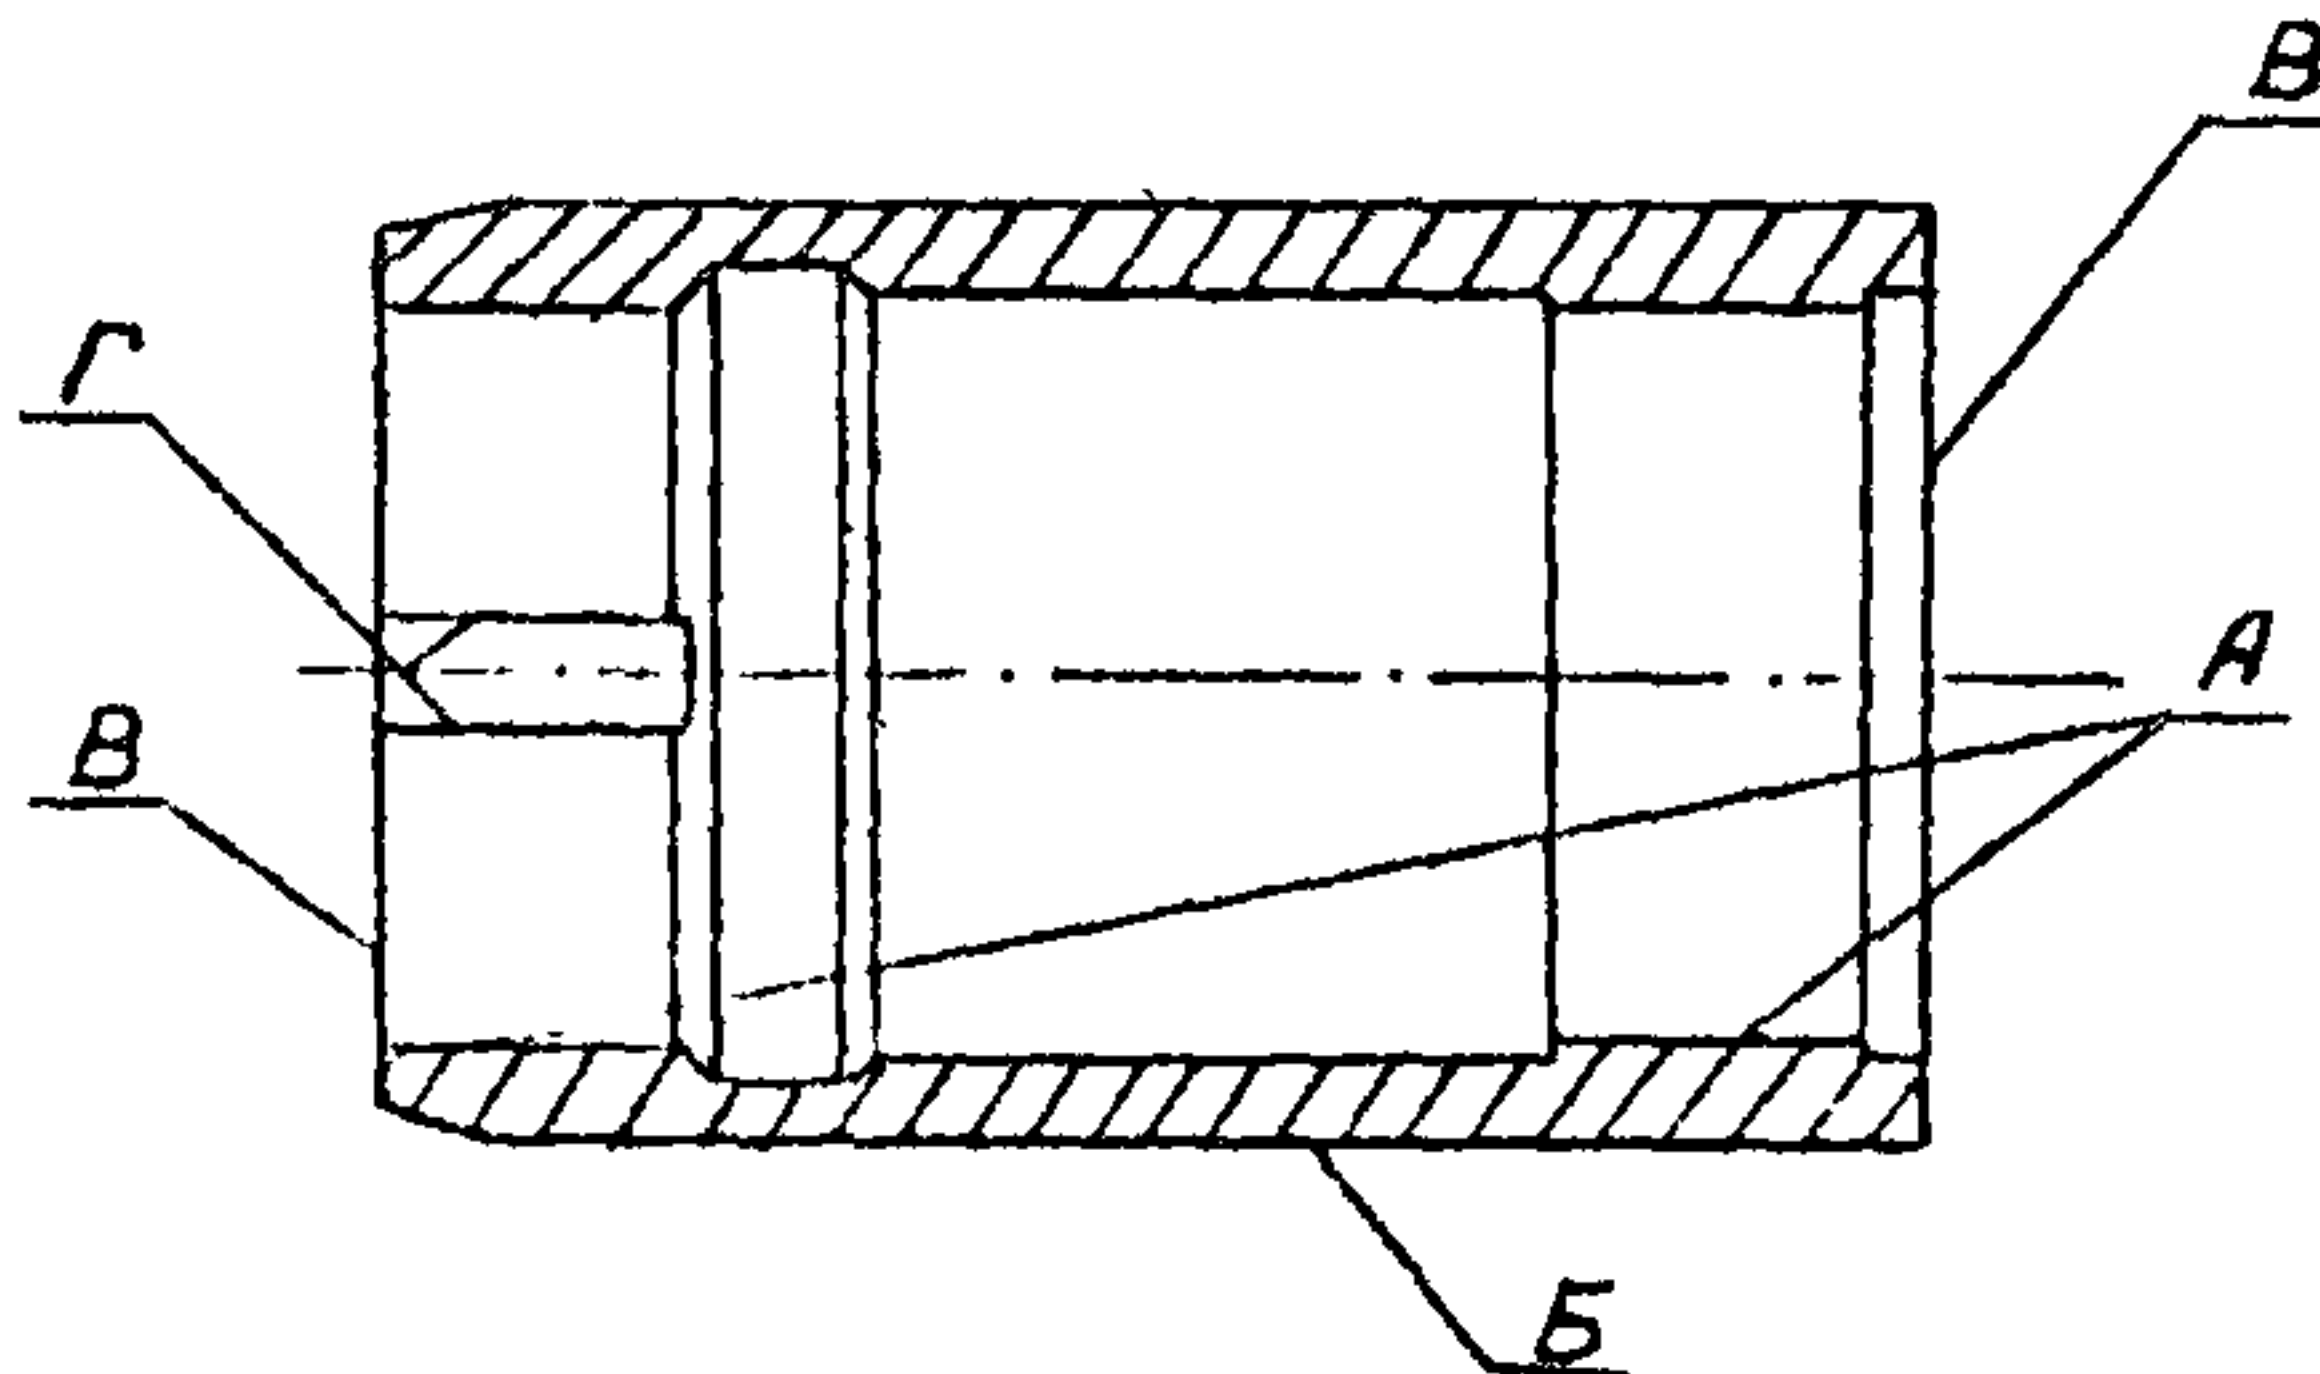

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	1. Визуальный контроль. Лупа ЛП-1-4х 2. ЦД	Замена	-	-
А	Износ	Измерение	1. ГТН 2. Замена	1. Допустимый диаметр 80,06 мм 2. Допуск цилиндричности 0,02 мм 3. Шероховатость не более Ra2,5	1. Нутромер НМ 175 2. Образцы шероховатости
Б	Износ	Измерение	1. Обточка 2. ГТН 3. Замена	1. Допустимый диаметр 99,3 мм	1. Микрометр МК100-1

Продолжение карты 7

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
В	Износ, повышенное торцовое биение	1. Визуальный контроль 2. Измерение	1. Обточка 2. Замена	2. Допуск радиального биения относительно оси поверхности А 0,04 мм 3. Шероховатость не более $R_z 20$ 1. Допустимый размер В-В 164 мм 2. Допуск торцового биения относительно оси поверхности А не более 0,05 мм 3. Шероховатость не более $R_a 2,5$	2. Индикатор ИЧ02 кл. 0 3. Образцы шероховатости 1. Штангенциркуль ШЦ-П-250-0,05 2. Индикатор ИЧ02 кл. 0 3. Образцы шероховатости
Г	Износ шпоночного паза	Измерение	1. Зачистка 2. Долбление паза 3. Замена	1. Допустимая ширина паза 14 см 2. Допуск симметричности относительно плоскости симметрии, проходящей через ось рубашки вала и допуск параллельности поверхностей паза 0,04 мм 3. Шероховатость не более $R_z 20$	1. Меры длины Набор №2-38-1 2. Щупы Набор № 2 кл. I 3. Калибры-пробки специальные Ø80НВ-12Н11 4. Образцы шероховатости

3.2. Корпус (карты 8-19)

Нормы зазоров (натягов) - см. табл. 2

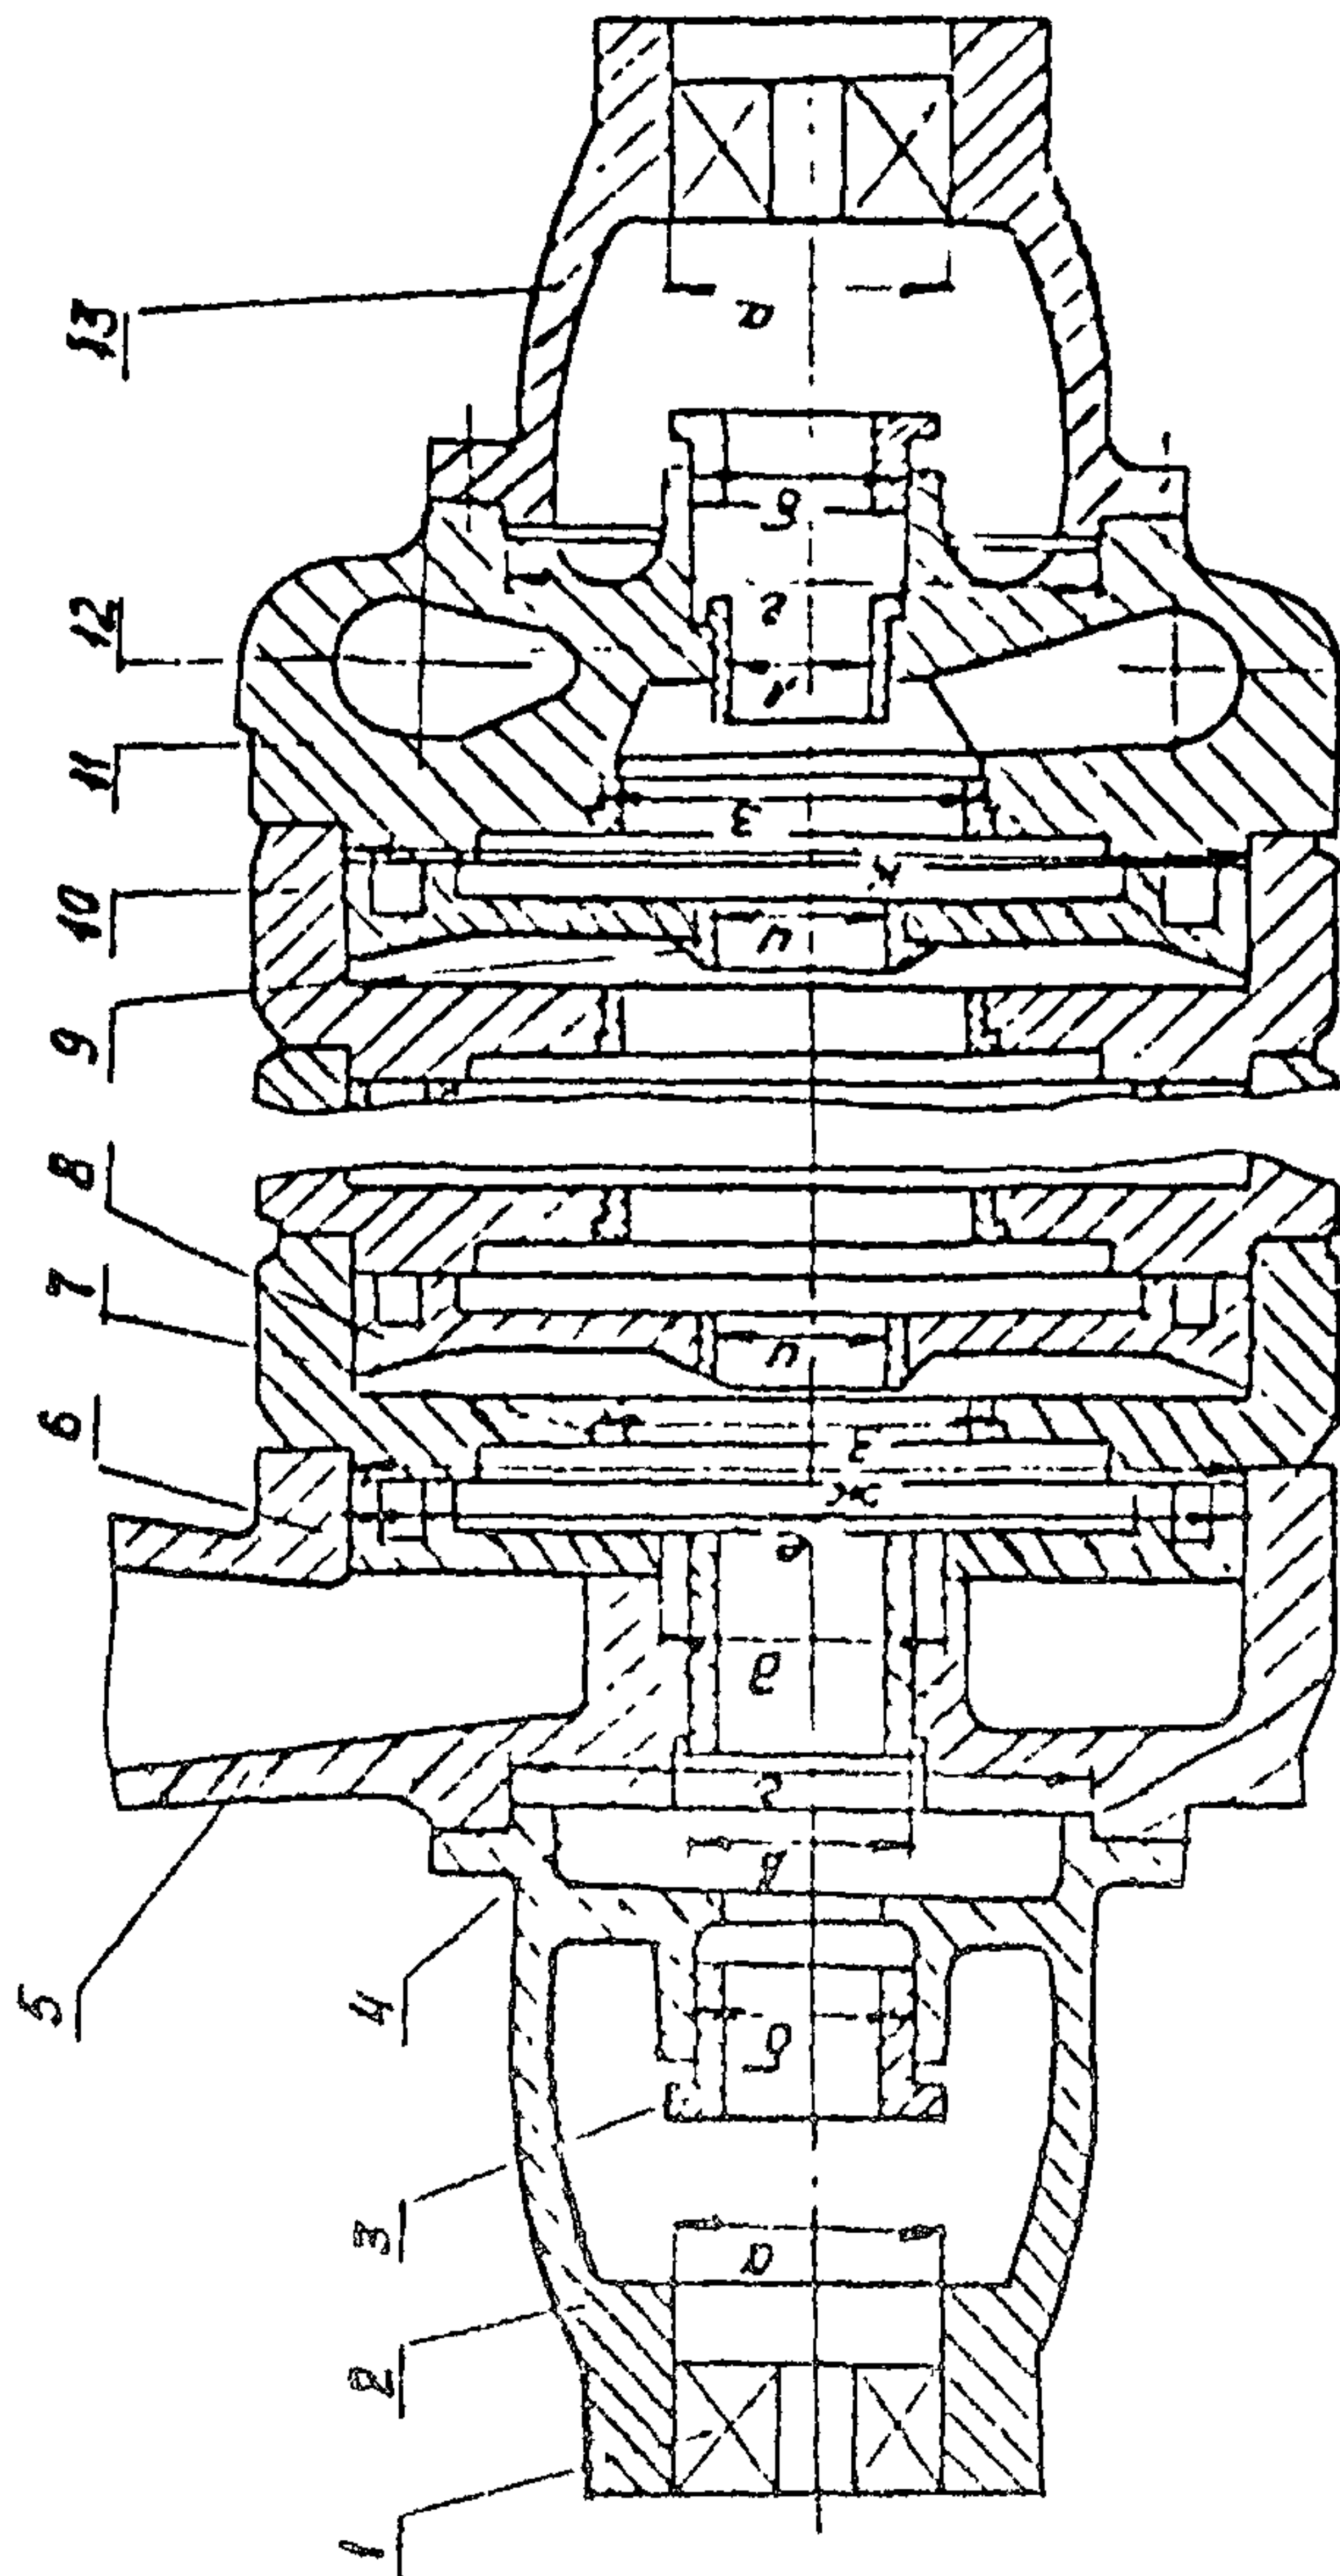


Рис. 3


Нормы зазоров и натягов

Таблица 2

Обозначение	Позиция сопряг. состав. части	Наименование сопрягаемой составной части	Обозначение составной части	Размер по чертежу, мм	Зазор {+} натяг {-}, мм
					допустимый после кап. ремонта
а	I	Подшипник	ГОСТ 5721-57	$\phi 130^{-0,018}$	0 +0,1
	2	Кронштейн задний	6МС-7-2.01.001	$\phi 130^{+0,08}$	
	13	Кронштейн передн.	6МС-7-2.01-005		
б	3	Втулка сальника	6МС-6-0127	$\phi 125^{-0,26}_{-0,8}$	+0,26 +1,33
	2	Кронштейн задний	6МС-7.2.01.001	$\phi 125^{+0,53}$	
	II	Крышка всасыван.	6МС-6-0122		
в	4	Втулка разгрузки	6МС-6-0114	$\phi 125^{+0,052}_{+0,025}$	+0,06 -0,05
	5	Крышка нагнетания	6МС-6-0115	$125^{+0,08}$	
	г	2	Кронштейн задний	6МС-7-2.01.001	
13		Кронштейн передний	6МС-7-2.01-005		
5		Крышка нагнетания	6МС-6-0115	$\phi 295^{+0,1}$	
II	Крышка всасывания	6МС-6-0122			
д	6	Аппарат направляющий	6МС-6-0116	$\phi 150^{+0,53}$	0 +0,79
	5	Крышка нагнетания	6МС-6-0115	$\phi 150^{-0,26}$	
	е	5	Крышка нагнетания	6МС-6-0115	
10		Корпус направляющего аппарата	6МС-6-0119		
6		Аппарат направляющий при выдаче	6МС-6-0116	$\phi 475^{-0,25}$	
8		Аппарат направляющий	6МС-6-0117		

Кронштейн задний. Поз.2, рис.3
Количество на изделие, шт.-1

Карта 8

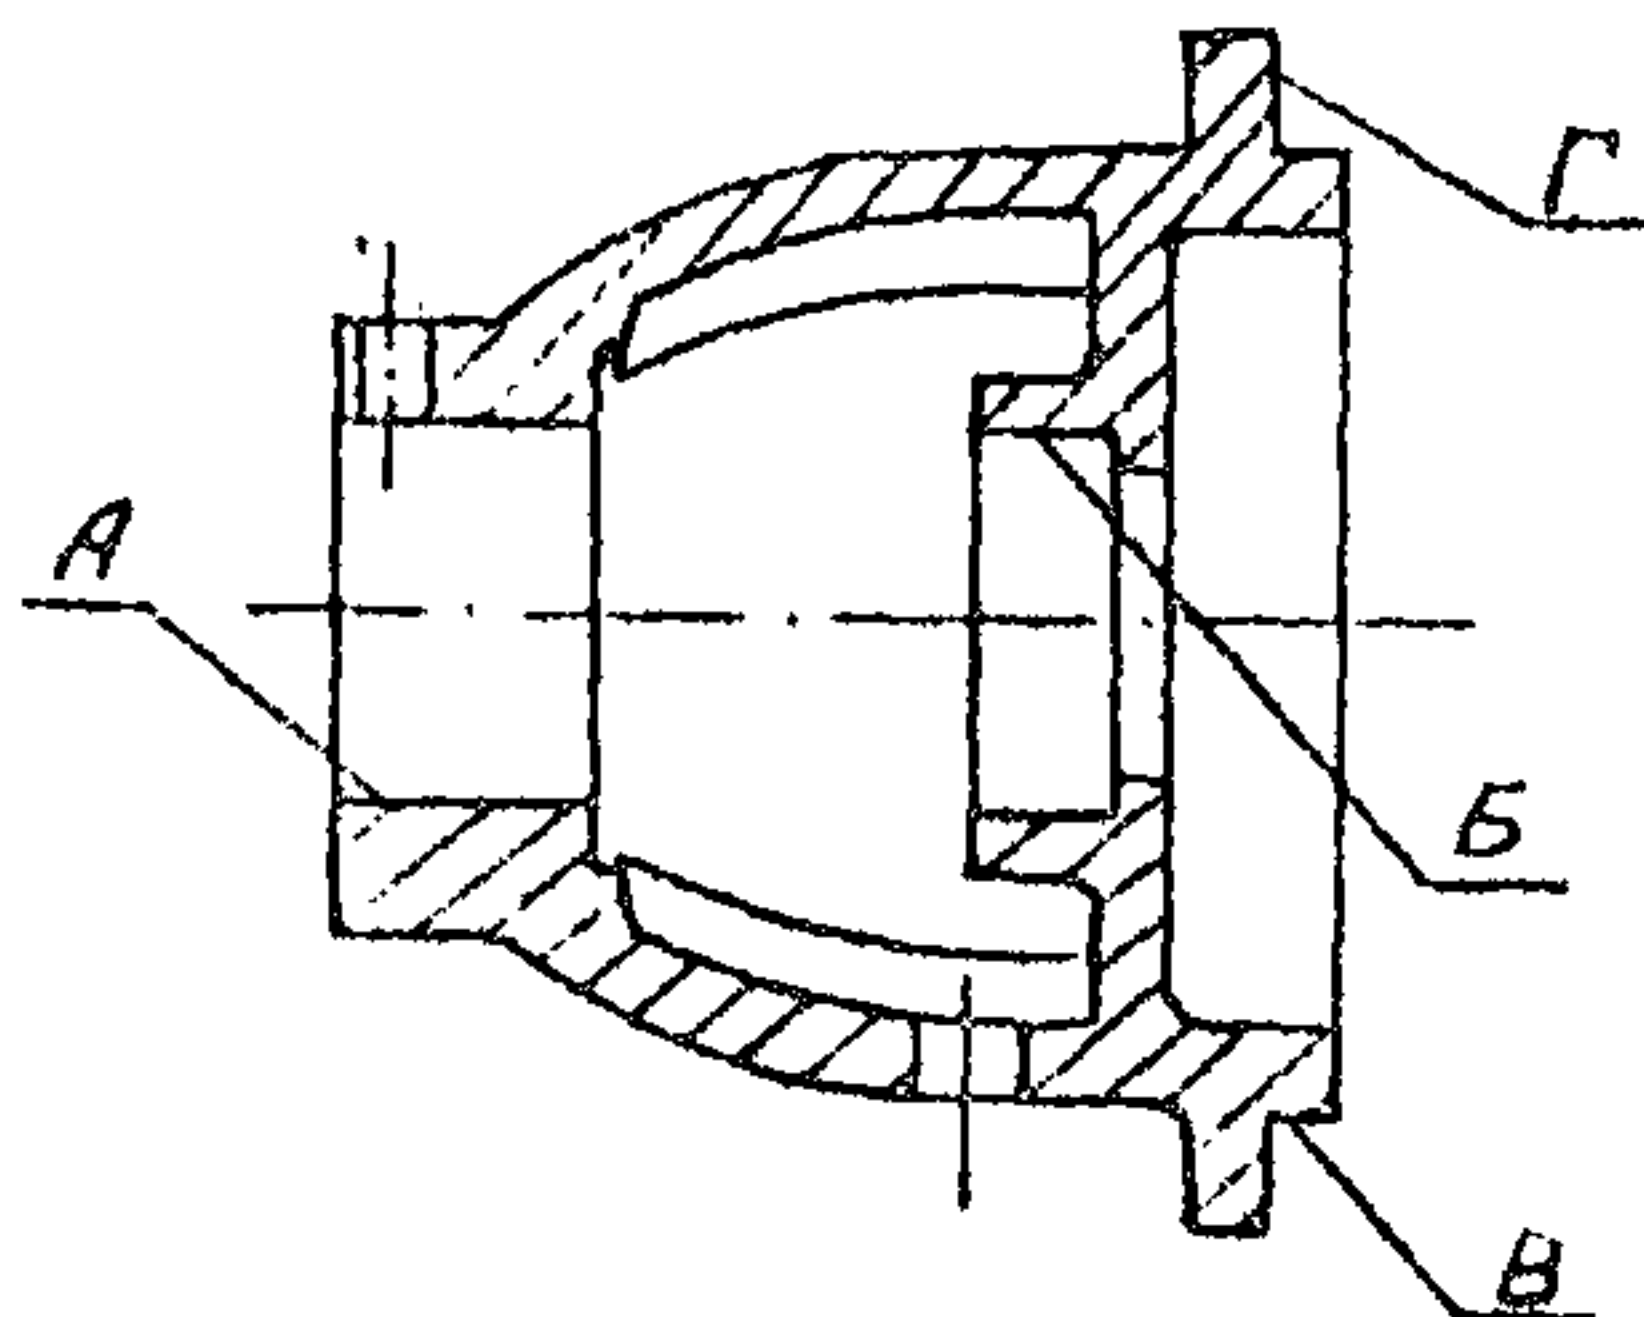


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х	Замена	-	-
А Б	Износ	Измерение	1. Расточка 2. ГТН 3. Замена	1. Допустимые диаметры: А-130,1 мм Б-125,8 мм 2. Допуск соосности поверхности А относительно поверхности Б 0,05 мм	1. Нутромер ИМ 175 2. Образцы шероховатости

Продолжение карты 8

Обозначение	Возможный дефект	Способ устранения дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
Г	Износ, повышенное торцовое биение	Измерение	1. Проточка 2. Замена	3. Допуск цилиндричности $A\ 0,02\text{мм}$ 4. Шероховатость поверхностей: A-не более $R_a\ 2,5$ B-не более $R_z\ 20$ 1. Допустимая толщина фланца 23 мм 2. Допуск торцового биения относительно оси поверхности $A\ 0,05\text{ мм}$ 3. Шероховатость не более $R_z\ 20$	1. Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 2. Индикатор ИЧ02 кл.0 3. Образцы шероховатости


Втулка сальника. Поз.3, рис.3
Количество на изделие, шт.-2

Карта 9

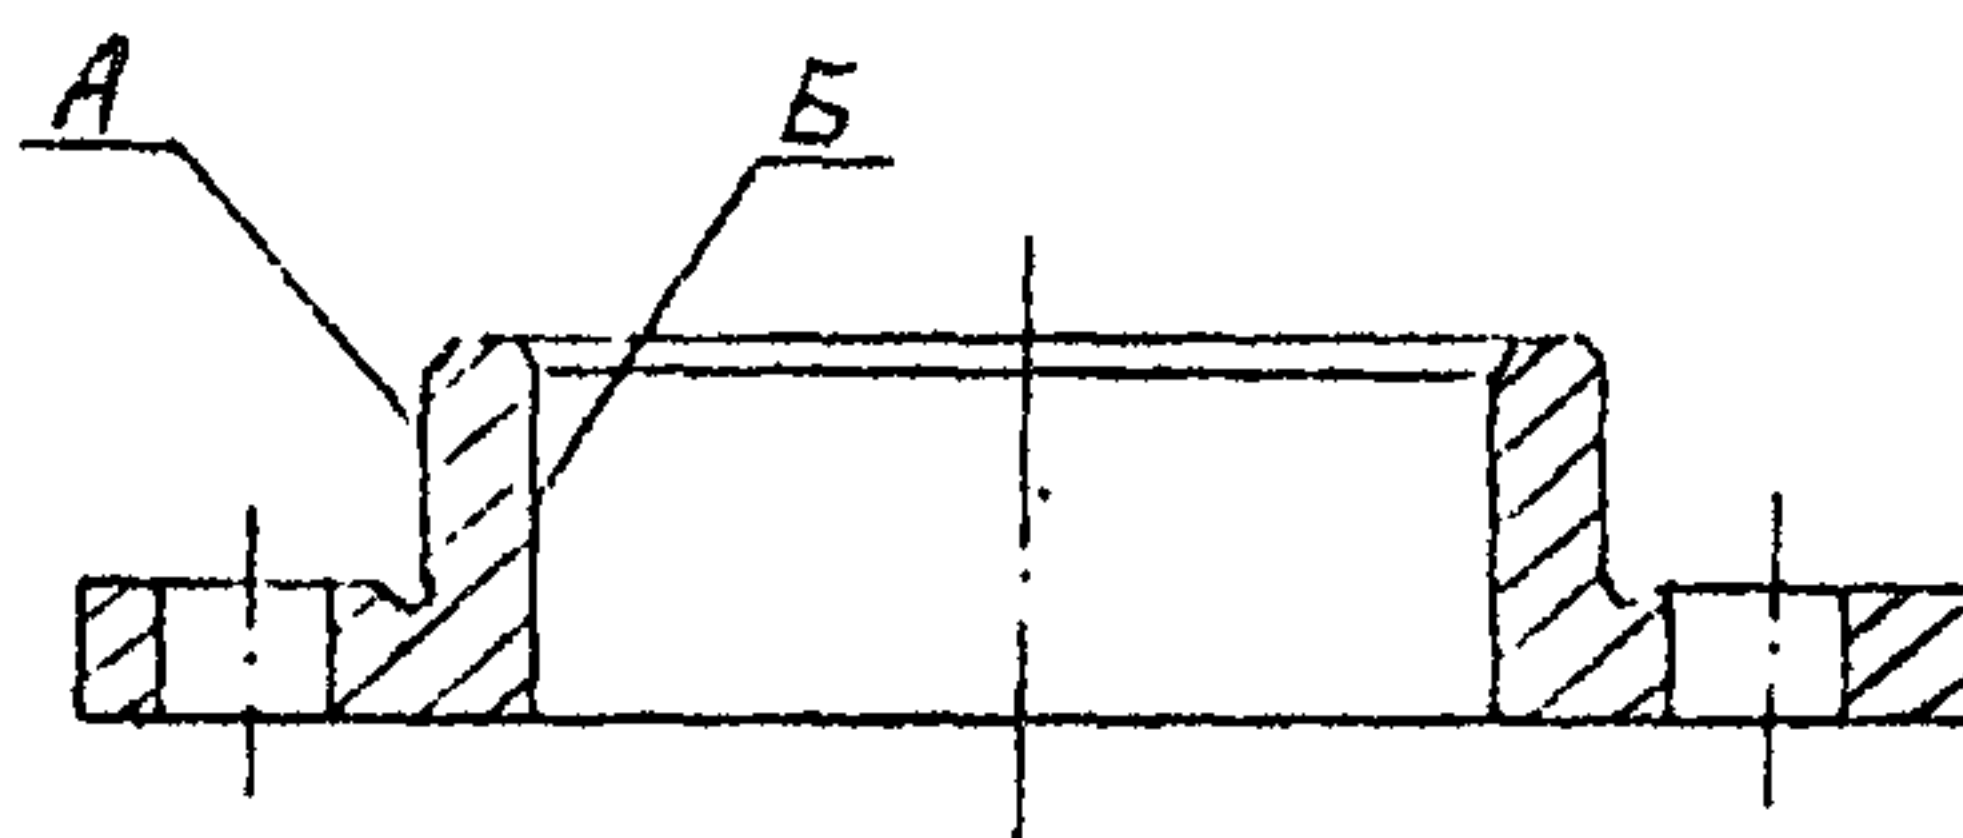

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	Визуальный контроль. Лупа ДН-4х	Замена	-	-
А	Износ	Измерение	1.Проточка 2.ГТН 3.Замена	Допустимый диаметр 123,7мм	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1
Б	Износ	Измерение	1.Расточка 2.ГТН 3.Замена	Допустимый диаметр 104 мм	Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1

Втулка разгрузки. Поз.4, рис.3
Количество на изделие, шт.-1

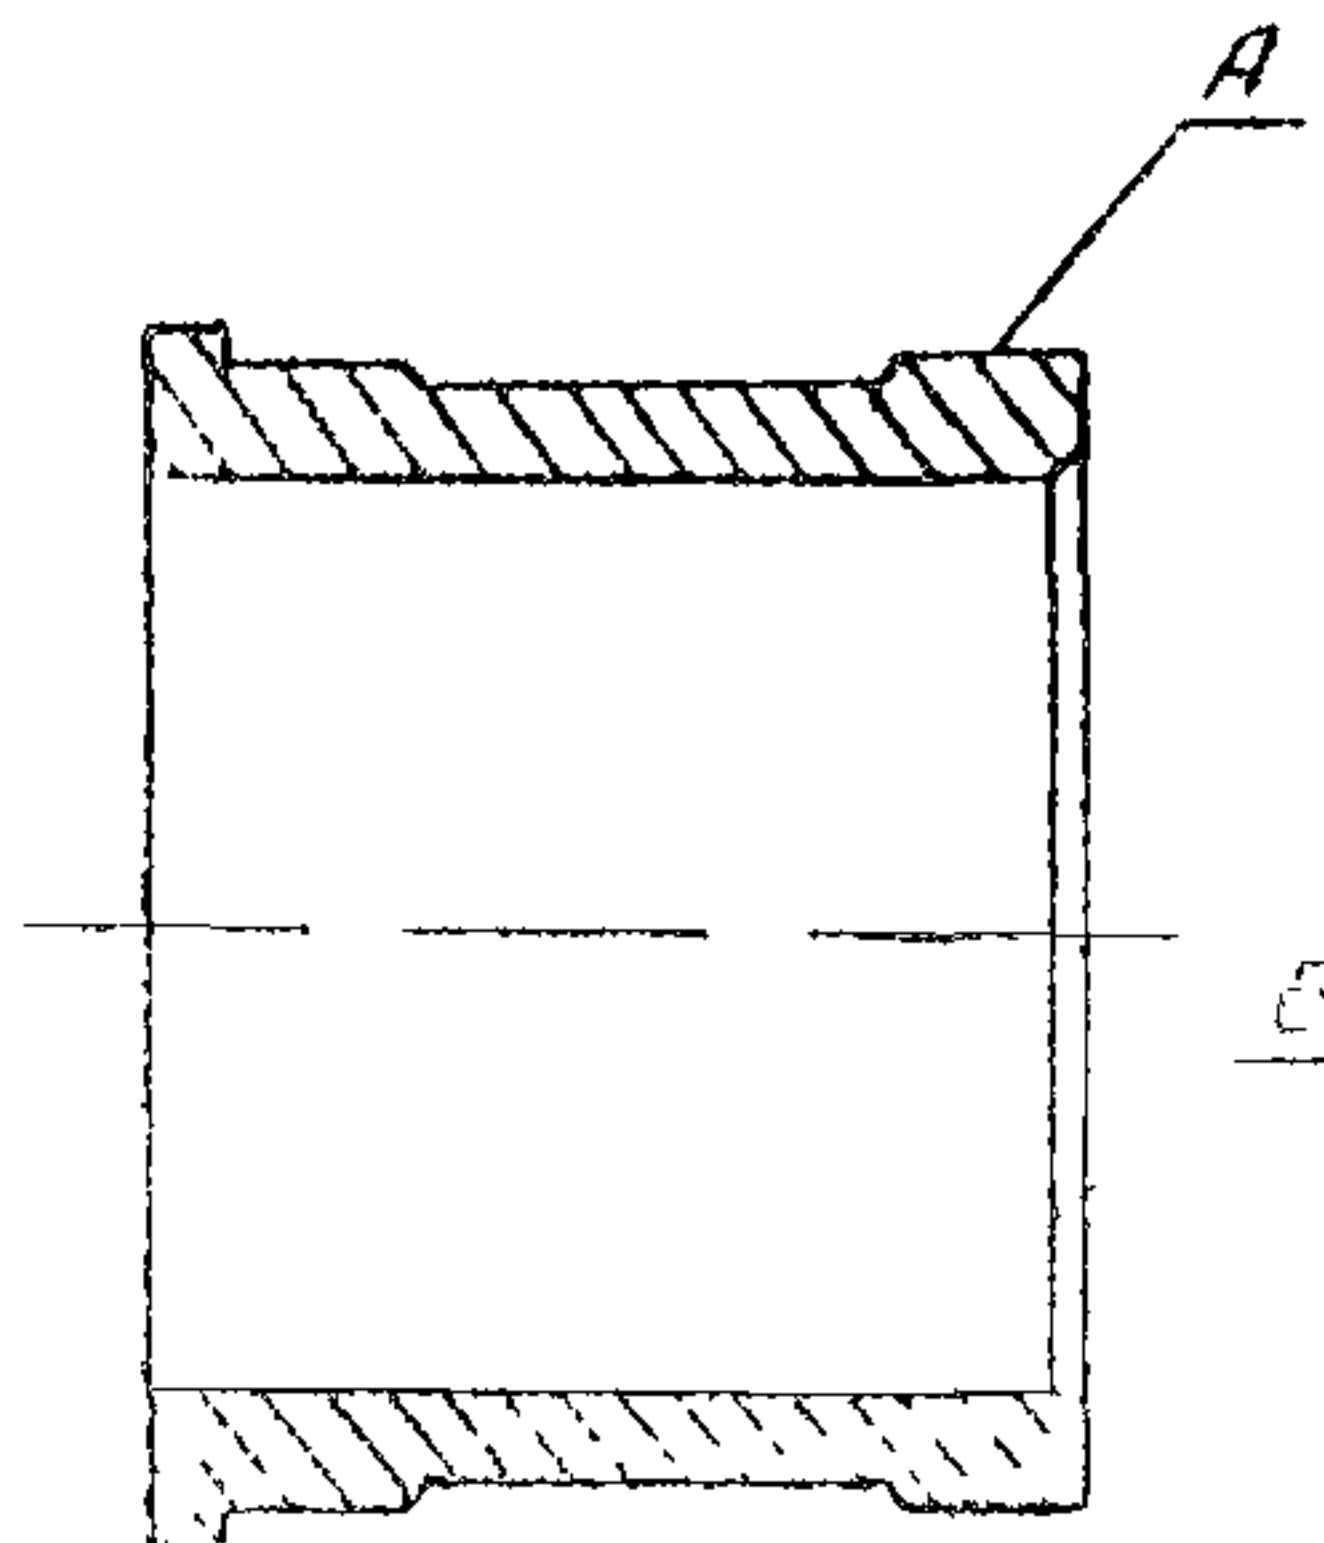


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. ЦД	Замена	-	-
А	Износ	Измерение	1. ГТН 2. Замена	1. Допустимый диаметр 125 мм 2. Допуск радиального биения относительно оси поверхности Б 0,05 мм	1. Микрометр МК 125-1 2. Индикатор ИЧ02кл.0 3. Образцы шероховатости

Продолжение карты 10

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
Б	Износ	Измерение	1. ГТН 2. Замена	3. Шероховатость не более $Ra2,5$ 1. Допустимый диаметр 100,4 мм 2. Допуск цилиндричности 0,02мм 3. Шероховатость $Ra2,5$	1. Нутромер НМ 175 2. Образцы шероховатости

Крышка нагнетания. Поз.5, рис.3
Количество на изделие, шт.-I

Карта II

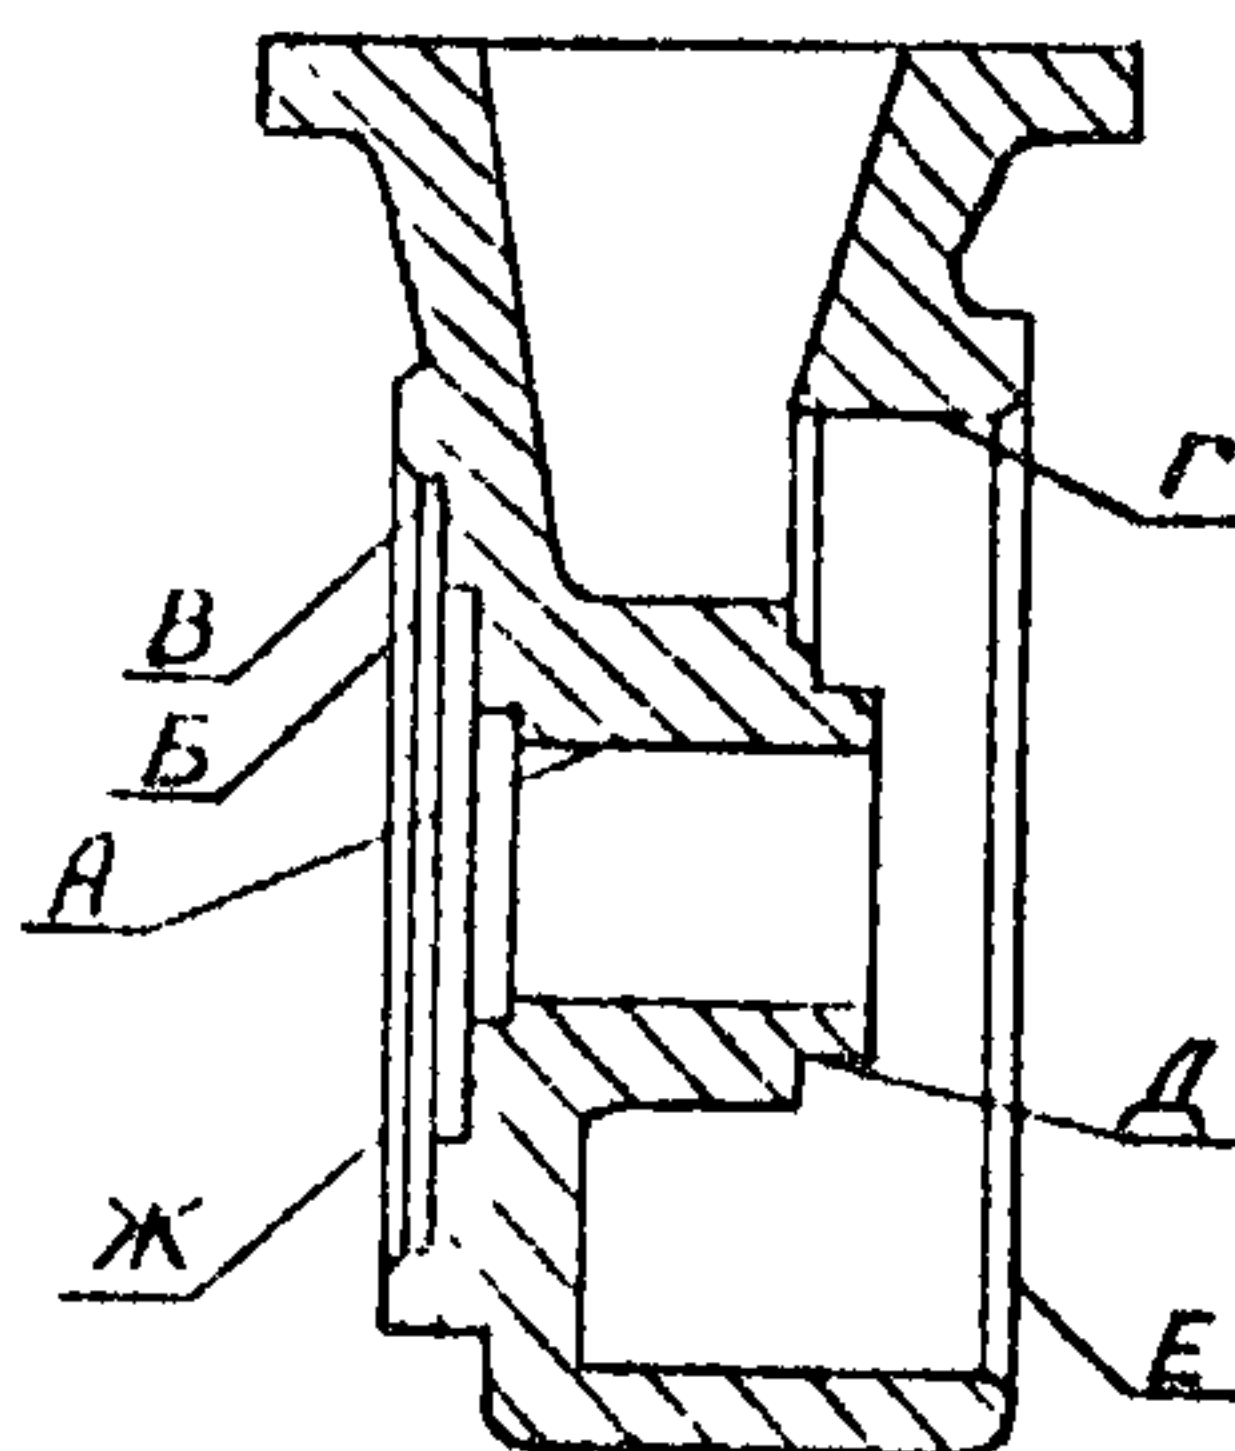


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	I. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. ЦД	Замена	-	-
-	Раковины	I. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х	1. Зачистка 2. Замена	Допускаются отдельные зачищенные раковины глубиной не более 3 мм, диаметром 4 мм в количестве не более 2 шт. на площади 100 см ²	Линейка I-150

Продолжение карты II

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
А Б В Г	Износ	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. Измерение	1. Расточка 2. ГТН 3. Замена	1. Допустимые диаметры: А-125,1 мм Б-137,0 мм В-295,15 мм Г-175,15 мм 2. Допуск цилиндричности А 0,02мм 3. Биение поверхностей Б, В, Г относительно оси поверхности А 0,04мм 4. Шероховатость А, В и Г не более $R_z 20$, Б- не более $R_z 40$	1. Нутромер НМ 600 2. Индикатор ИЧ02кл.0 3. Образцы шероховатости
Д	Износ	1. Визуальный контроль. Лупа ЛП-1-4х 2. Измерение	1. Проточка 2. ГТН 3. Замена	1. Допустимый диаметр 149,55 мм 2. Допуск радиального биения относительно оси поверхности А 0,04мм 3. Шероховатость не более $R_z 20$	1. Микрометр МК 150-1 2. Индикатор ИЧ02кл.0 3. Образцы шероховатости
Е Ж	Износ, повышенное торцовое биение	Измерение	1. Проточка 2. Замена	1. Допускаются отдельные зачищенные раковины глубиной не более 0,2 мм 2. Допуск торцового биения относительно оси поверхности А 0,04 мм 3. Шероховатость не более $R_z 20$	1. Линейка 1-150 2. Индикатор ИЧ02кл.0 3. Образцы шероховатости

Аппарат направляющий при выдаче. Поз.6, рис.3
Количество на изделие, шт.-1

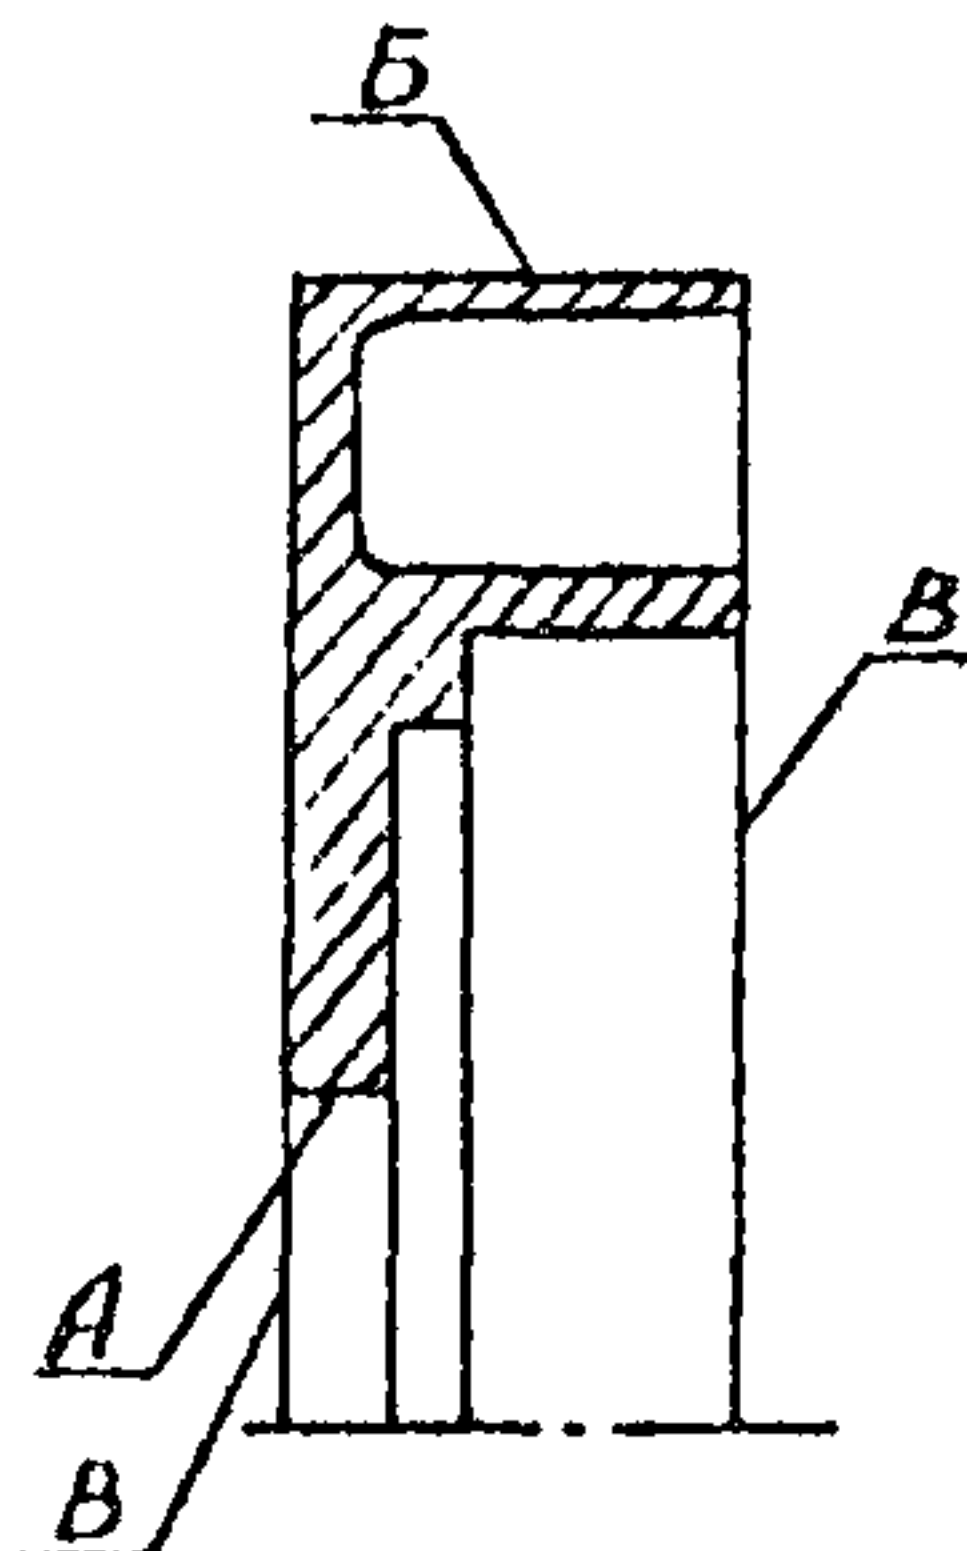


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-I-4X 2. ЦД	Замена	-	-
-	Раковины	1. Визуальный контроль 2. Измерение	1. Зачистка 2. Замена	1. Допускаются зачищенные раковины глубиной не более 2 мм, диаметром не более 3 мм в количестве не более 2 штук на площади 100 см ²	1. Линейка 1-150 2. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1

Продолжение карты 12

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Эрозионное изнашивание, излом лопаток	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. Измерение	1. Зачистка 2. Замена	1. Допускается износ не более 1/3 толщины на длине 1/5 каждой лопатки с зачисткой следов износа 2. Допускается излом выходных кромок лопаток не более 15 мм или 30 мм не более чем на двух лопатках с зачисткой следов излома	Линейка 1-150
А	Износ	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. Измерение	1. Расточка 2. ГТН 3. Замена	1. Допустимый диаметр 151,1 мм 2. Допуск цилиндричности 0,02 мм 3. Шероховатость не более $R_{\text{a}} 40$	
Б	Износ	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. Измерение	1. ГТН 2. Замена	1. Допустимый диаметр 474,6 мм 2. Допуск радиального биения относительно оси поверхности А 0,04 мм 3. Шероховатость не более $R_{\text{a}} 40$	1. Микрометр МК500-1 2. Индикатор ИЧ02 кл. 0 3. Образцы шероховатости

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
В	Износ, повышенное торцовое биение	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. Измерение	1. Зачистка 2. Замена	1. Допустимый размер В-В 48,7 мм 2. Допуск торцового биения относительно оси поверхности А 0,05 мм 3. Шероховатость не более $R_{\text{a}} 40$	1. Штангенциркуль ШЦ-П-250-0,05 2. Индикатор ИЧ02 кл. 0 3. Образцы шероховатости

Кольцо уплотняющее. Поз.7, рис.3
Количество на изделие, шт.-2÷10

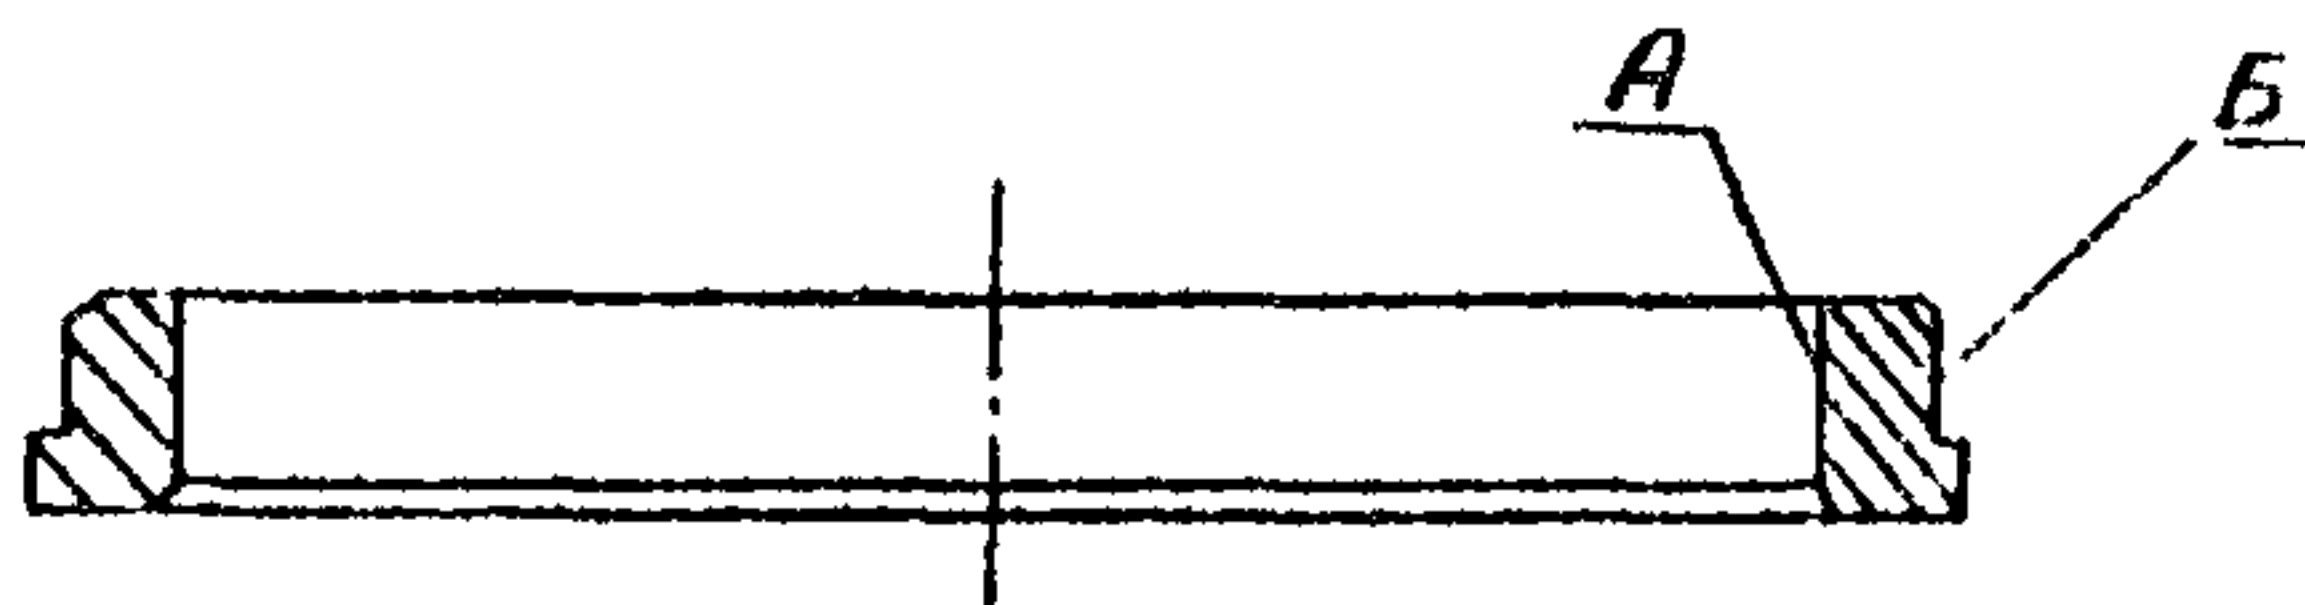


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	Визуальный контроль Лупа ЛП-I-4x	Замена	-	-
А Б	Износ	Измерение	1. ГТН 2. Замена	1. Допустимые диаметры: А-175,4 мм Б-200,03 мм 2. Допуск цилиндричности Б-0,05 мм	1. Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 2. Образцы шероховатости

Продолжение карты ІЗ

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
				3. Допуск радиального биения А относительно оси поверхности Б 0,05 мм 4. Шероховатость не более А - R_a 2,5 Б - R_z 20	

Аппарат направляющий. Поз.8, рис.3
Количество на изделие, шт. 1:9

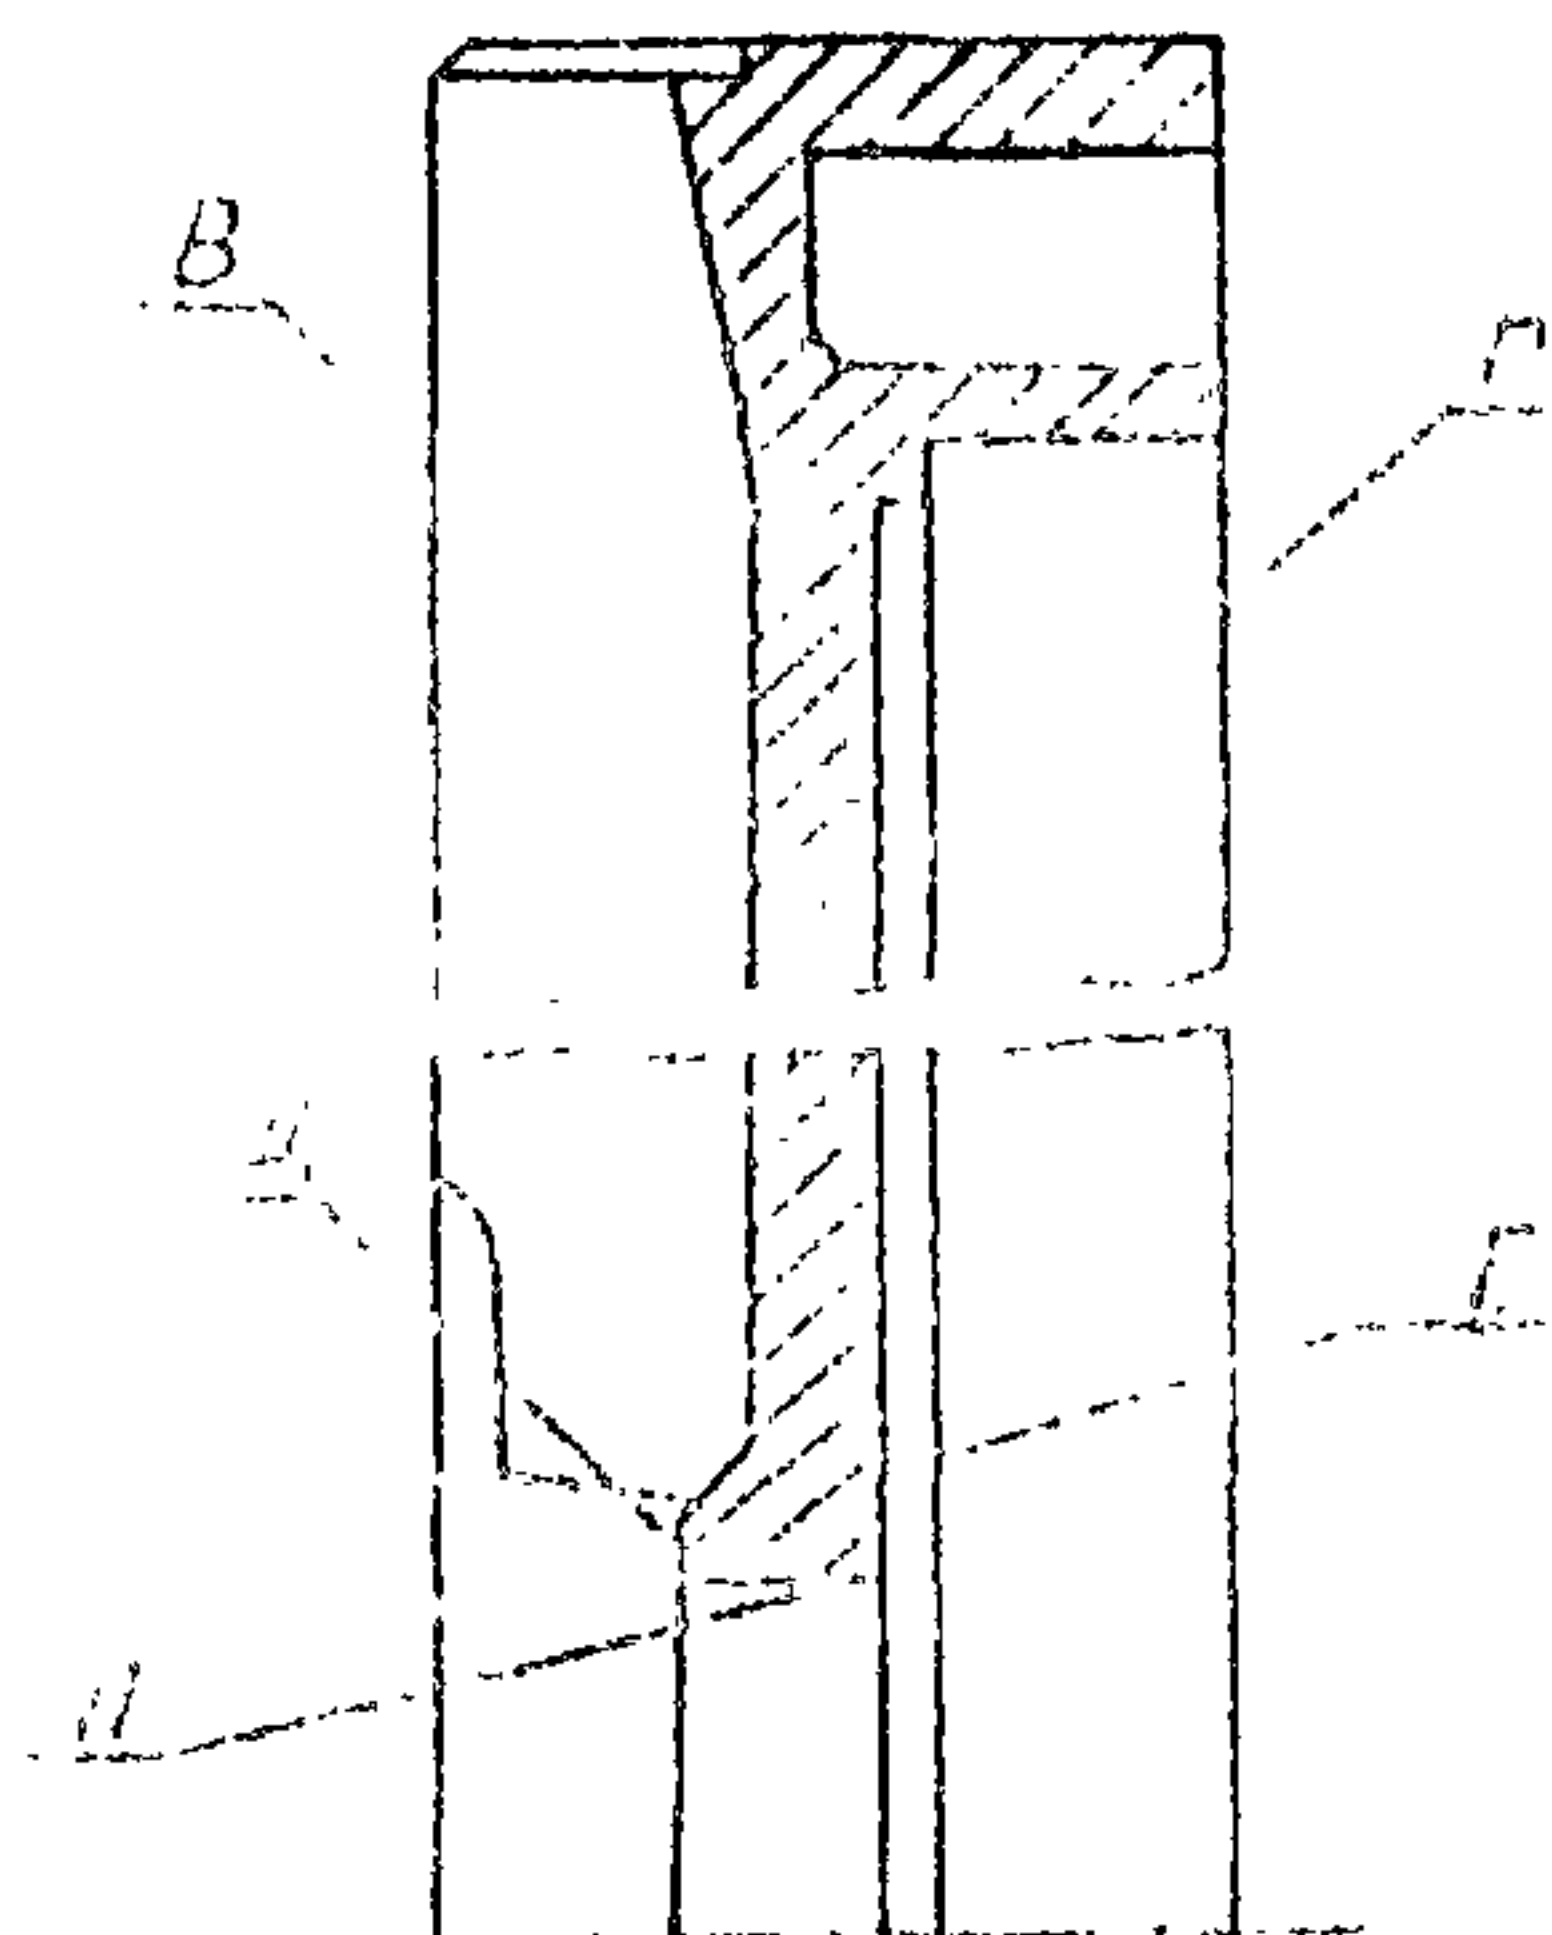

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средства измерения
-	Трещины	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. ЦД 3. УЗД	Замена	-	-
-	Раковины	1. Визуальный контроль 2. Измерение	1. Зачистка 2. Замена	1. Допускаются зачищенные раковины глубиной не более 2 мм диаметром не более 3 мм в количестве не более 2 штук на	Линейка I-500


Продолжение карты I4

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Эрозионное изнашивание, излом лопаток	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-I-4х 2. Измерение	1. Зачистка 2. Замена	площади 100 см ² . 1. Допускается износ не более 1/3 толщины на длине 1/5 каждой лопатки с зачисткой следов износа 2. Радиус скругления кромок - половина толщины лопатки 3. Допускается излом выходных кромок лопаток не более 15 мм или 30 мм не более чем на 2-х лопатках с зачисткой следов излома	Штанген-глубиномер ШГ-160
А	Износ	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-I-4х 2. Измерение	1. Расточка 2. ГТН 3. Замена	1. Допустимый диаметр 115,1 мм 2. Допуск цилиндричности 0,02 мм 3. Шероховатость не более Ra 2,5	Нутромер НМ 175 2. Образцы шероховатости
Б	Износ	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-I-4х 2. Измерение	1. ГТН 2. Замена	1. Допустимый диаметр 474,6 мм 2. Допуск радиального биения относительно оси поверхности A 0,05 мм	1. Штангенциркуль ШЦ-Ш-500-0,1 2. Индикатор ИЧ02 кл. 0

Продолжение карты I4

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
В Г Д Е	Износ	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. Измерение	1. Зачистка 2. Замена	3. Шероховатость не более $R_z 20$ 1. Допустимые размеры В-Г: 70,5 мм, Д-Е 15 мм 2. Допуск торцового биения относительно оси поверхности А 0,05 мм 3. Шероховатость не более: В и Г $R_z 40$, Д и Е $R_z 20$	3. Образцы шероховатости 1. Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 2. Индикатор ИЧ02 кл. 0 3. Образцы шероховатости

Кольцо уплотняющее. Поз.9, рис.3
Количество на изделие, шт.1÷9

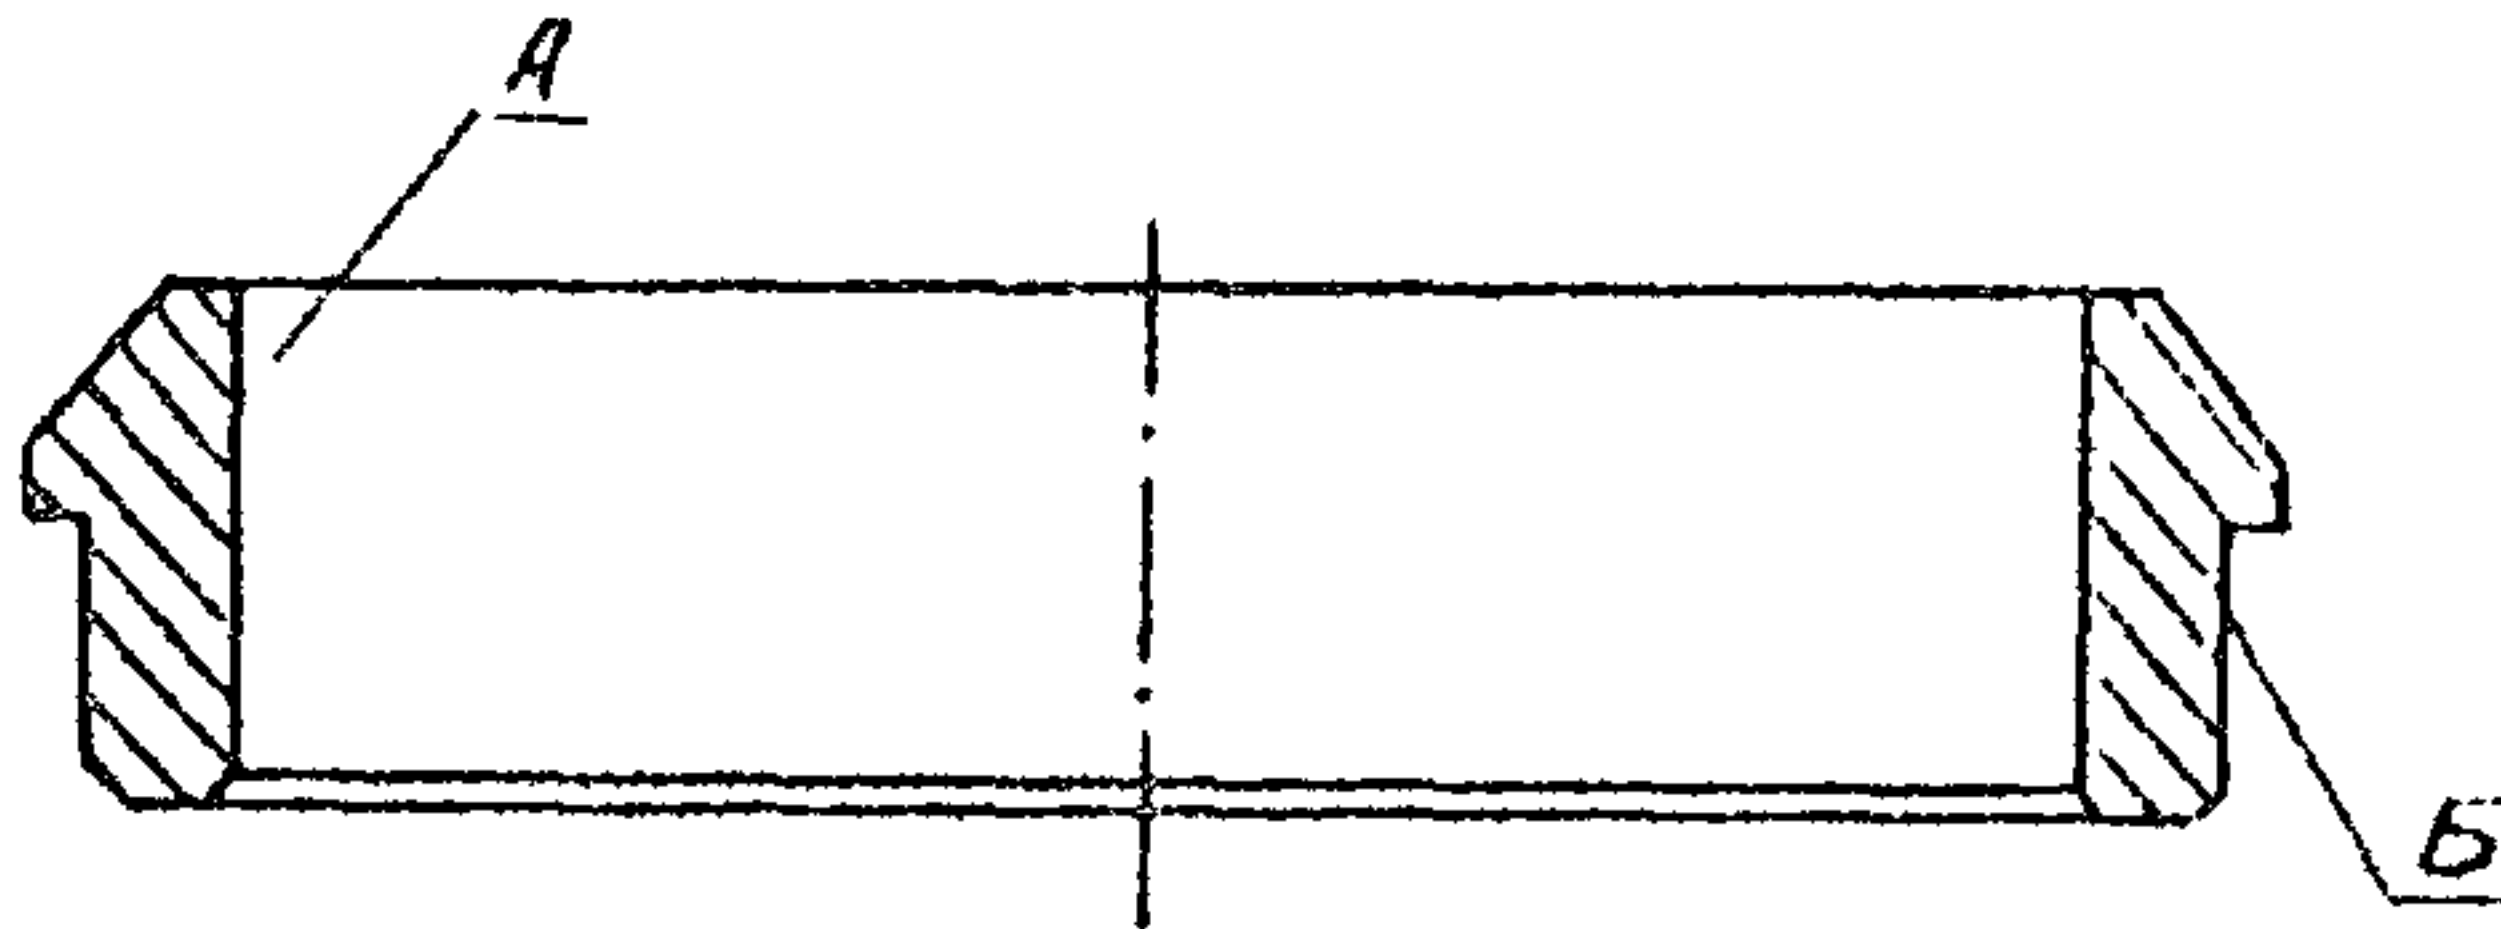


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х	Замена	-	-
А	Износ	Измерения	1. Расточка 2. ГН 3. Замена	1. Допустимый диаметр 100,2 мм 2. Допуск цилиндричности 0,02 мм 3. Шероховатость не менее Ra2,5	1. Нутромер ИМ 175 2. Образцы шероховатости

Продолжение карты 15

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
Б	Износ	Измерение	1. ГТН 2. Замена	1. Допустимый диаметр 115,1 мм 2. Допуск радиального биения относительно оси поверхности A 0,05 мм 3. Шероховатость не более R_{a20}	1. Микрометр МК 125-1 2. Индикатор ИЧ02 кл. 0 3. Образцы шероховатости

Корпус направляющего аппарата. Поз.10, рис.3
Количество на изделие, шт.1-9

Карта 16

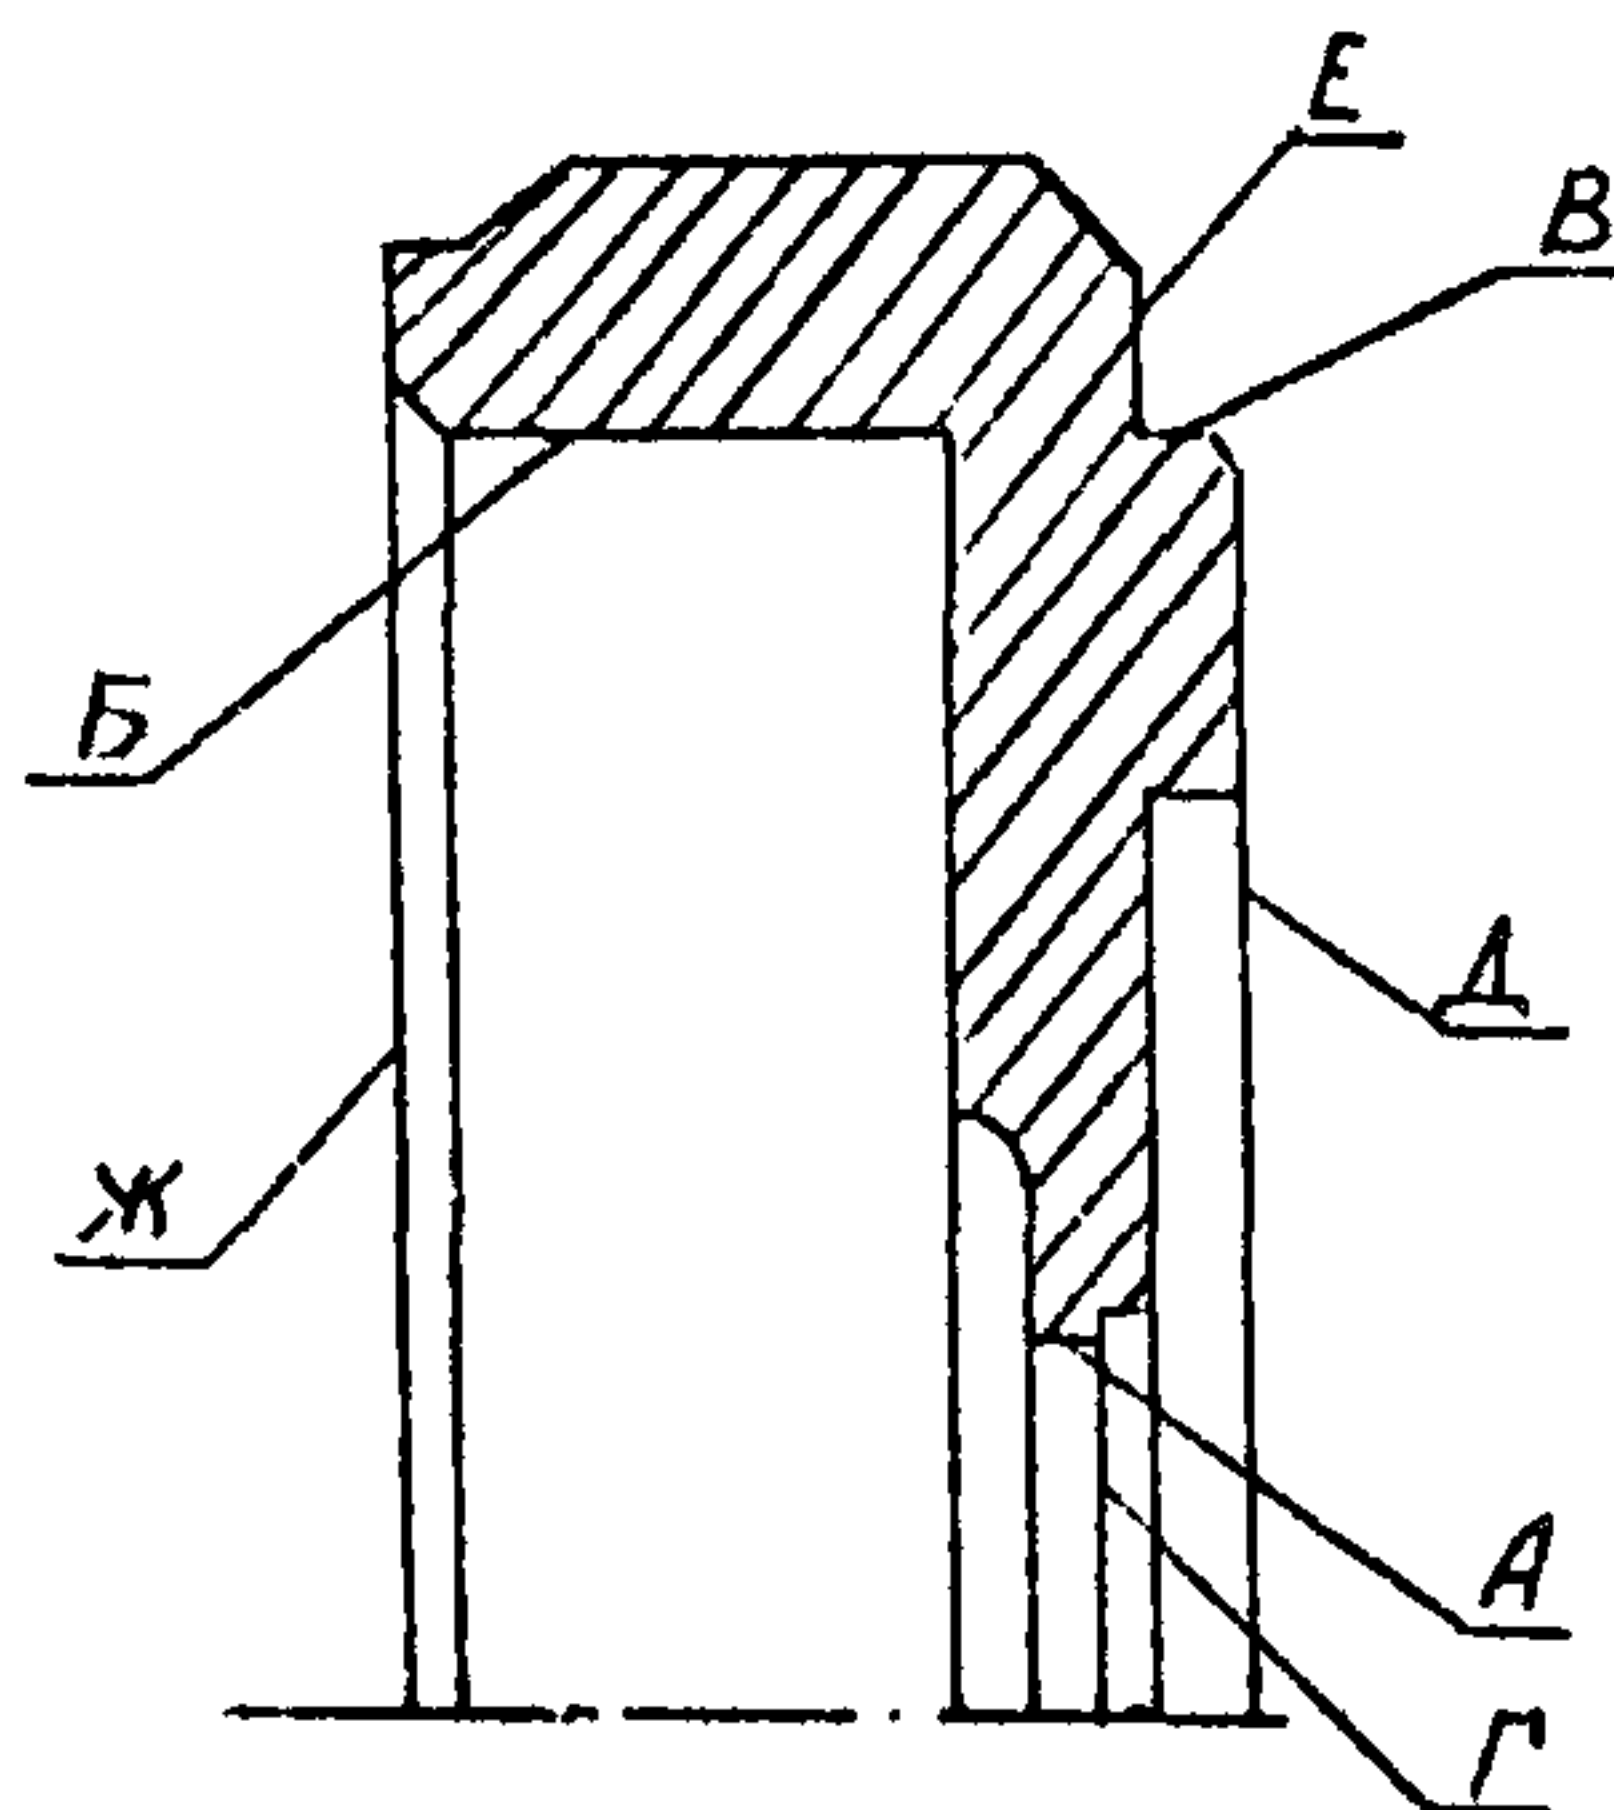

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. ЦД 3. УЗД	Замена	-	-
А Б	Износ	Измерение	1. ГТН 2. Замена	1. Допустимые размеры: А-200, 1 мм Б-475, 15 мм	1. Нутромер НМ 600 2. Индикатор ИЧ02кл.0

Продолжение карты 16


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
				2. Допуск цилиндричности поверхности А 0,02 мм 3. Допуск радиального биения поверхности Б относительно оси поверхности А 0,05 мм 4. На поверхности А допускаются зачищенные раковины глубиной не более 2 мм в количестве не более 3 штук 5. Шероховатость А не более $R_a 2,5$ Б не более $R_z 20$	3. Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 4. Образцы шероховатости
В	Износ	Измерение	1. ГТН 2. Замена	1. Допустимый диаметр 474,85 мм 2. Допуск радиального биения относительно оси поверхности А 0,05 мм 3. Шероховатость не более $R_z 20$	1. Штангенциркуль ШЦ-Ш-500-0,1 2. Индикатор ИЧ02кл.0 3. Образцы шероховатости
Г Д Е Ж	Износ	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х	1. Зачистка 2. Замена	1. Допустимые размеры: Г-Д-20 мм Е-Ж-105 мм	1. Штангенциркуль ШЦ-П-250-0,05

Продолжение карты 16

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
		2.Измерение		2.На поверхностях Д,Е,Ж допускаются отдельные зачищенные раковины глубиной не более 3 мм в количестве 2-х штук на площади 100 см² 3.Допуск торцового биения относительно оси поверхности $\Delta 0,05$ мм 4.Шероховатость не более $R_{\text{a}}20$	2.Линейка 1-150 3.Индикатор ИЧ02 кл.0 4.Образцы шероховатости

Крышка всасывания. Поз. II, рис. 3
Количество на изделие, шт. - 1

Карта I7

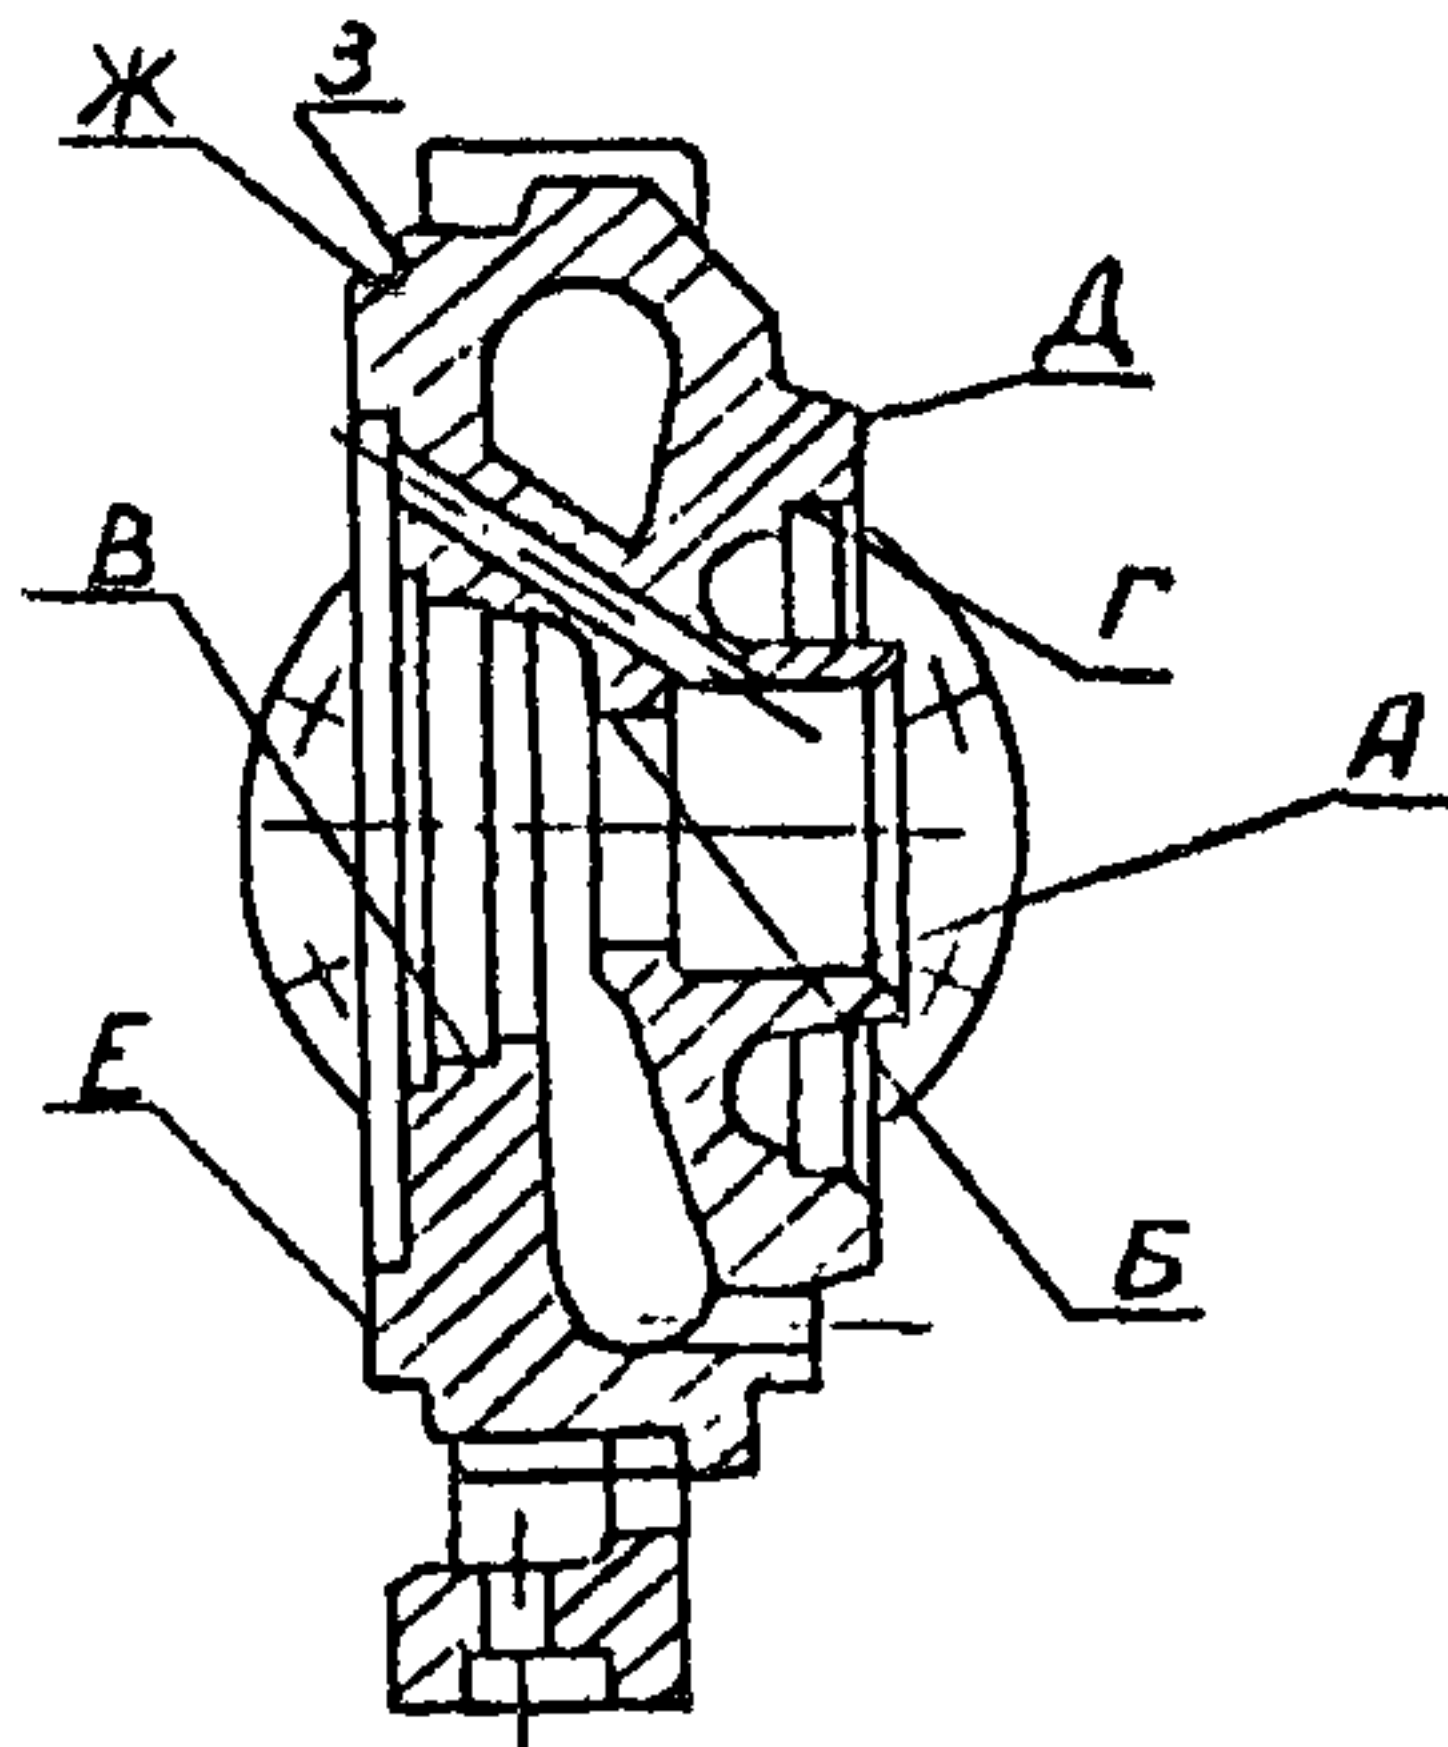


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. ЦД 3. УЗД	Замена	-	-
А Б В Г	Износ	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. Измерение	1. Расточка 2. ГН 3. Замена	1. Допустимые диаметры: А-126 мм Б-115, 1 мм В-200, 1 мм Г-295, 15 мм	1. Нутромер НМ 600 2. Образцы шероховатости

Продолжение карты 17

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
Д Е З	Износ, эрозийный размыв	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. Измерение	1. Шабрение 2. Замена	2. Допуск соосности В и Г относительно их общей оси 0,05 мм 3. Шероховатость не более: А и Г - $R_a 20$ Б и В - $R_a 2,5$ 1. Допускаются единичные зачищенные раковины глубиной до 0,3 мм 2. Шероховатость не более $R_z 20$ 3. Допуск радиального биения относительно оси поверхности В 0,05 4. Допуск параллельности З и Д 0,05 мм 5. Шероховатость не более $R_z 20$	1. Плита поверочная 2-1-630x630 2. Штанген-глубиномер ШГ-250 3. Индикатор ИЧ02 кл. 0 4. Образцы шероховатости
Ж	Износ	Измерение	1. Зачистка 2. Замена	1. Допустимый диаметр 474,85 мм 2. Допуск радиального биения относительно оси поверхности В 0,05 мм 3. Шероховатость не более $R_z 20$	1. Микрометр МК 500-1 2. Индикатор ИЧ02 кл. 0 3. Образцы шероховатости

Втулка гидрозатвора. Поз.12, рис.3
Количество на изделие, шт.- 1

Карта 18

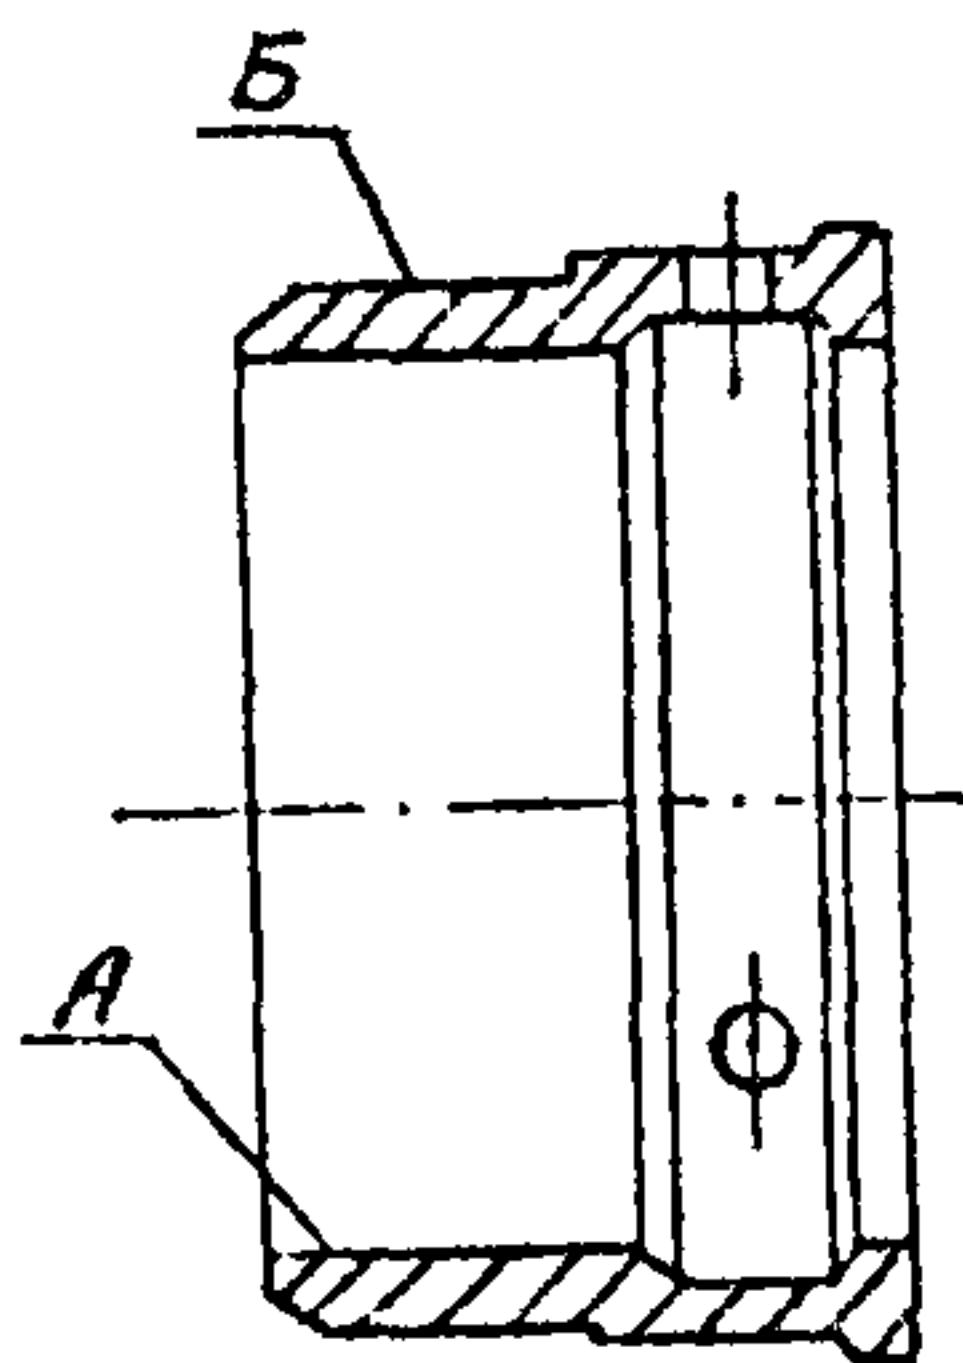


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х	Замена	-	-
А	Износ	Измерение	1. ГТН 2. Замена	1. Допустимый диаметр 100,35мм 2. Допуск цилиндричности 0,02 мм 3. Шероховатость не более Ra 2,5	1. Нутромер НМ 175 2. Образцы шероховатости

Продолжение карты 18

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
Б	Износ	Измерение	1. ГТН 2. Замена	1. Допустимый диаметр 115 мм 2. Допуск радиального биения относительно оси поверхности A 0,05 мм 3. Шероховатость не более Ra 2,5	1. Микрометр МК 125-1 2. Индикатор ИЧ02 кл. 0 3. Образцы шероховатости

Кронштейн передний. Поз.13, рис.3
Количество на изделие, шт.-1

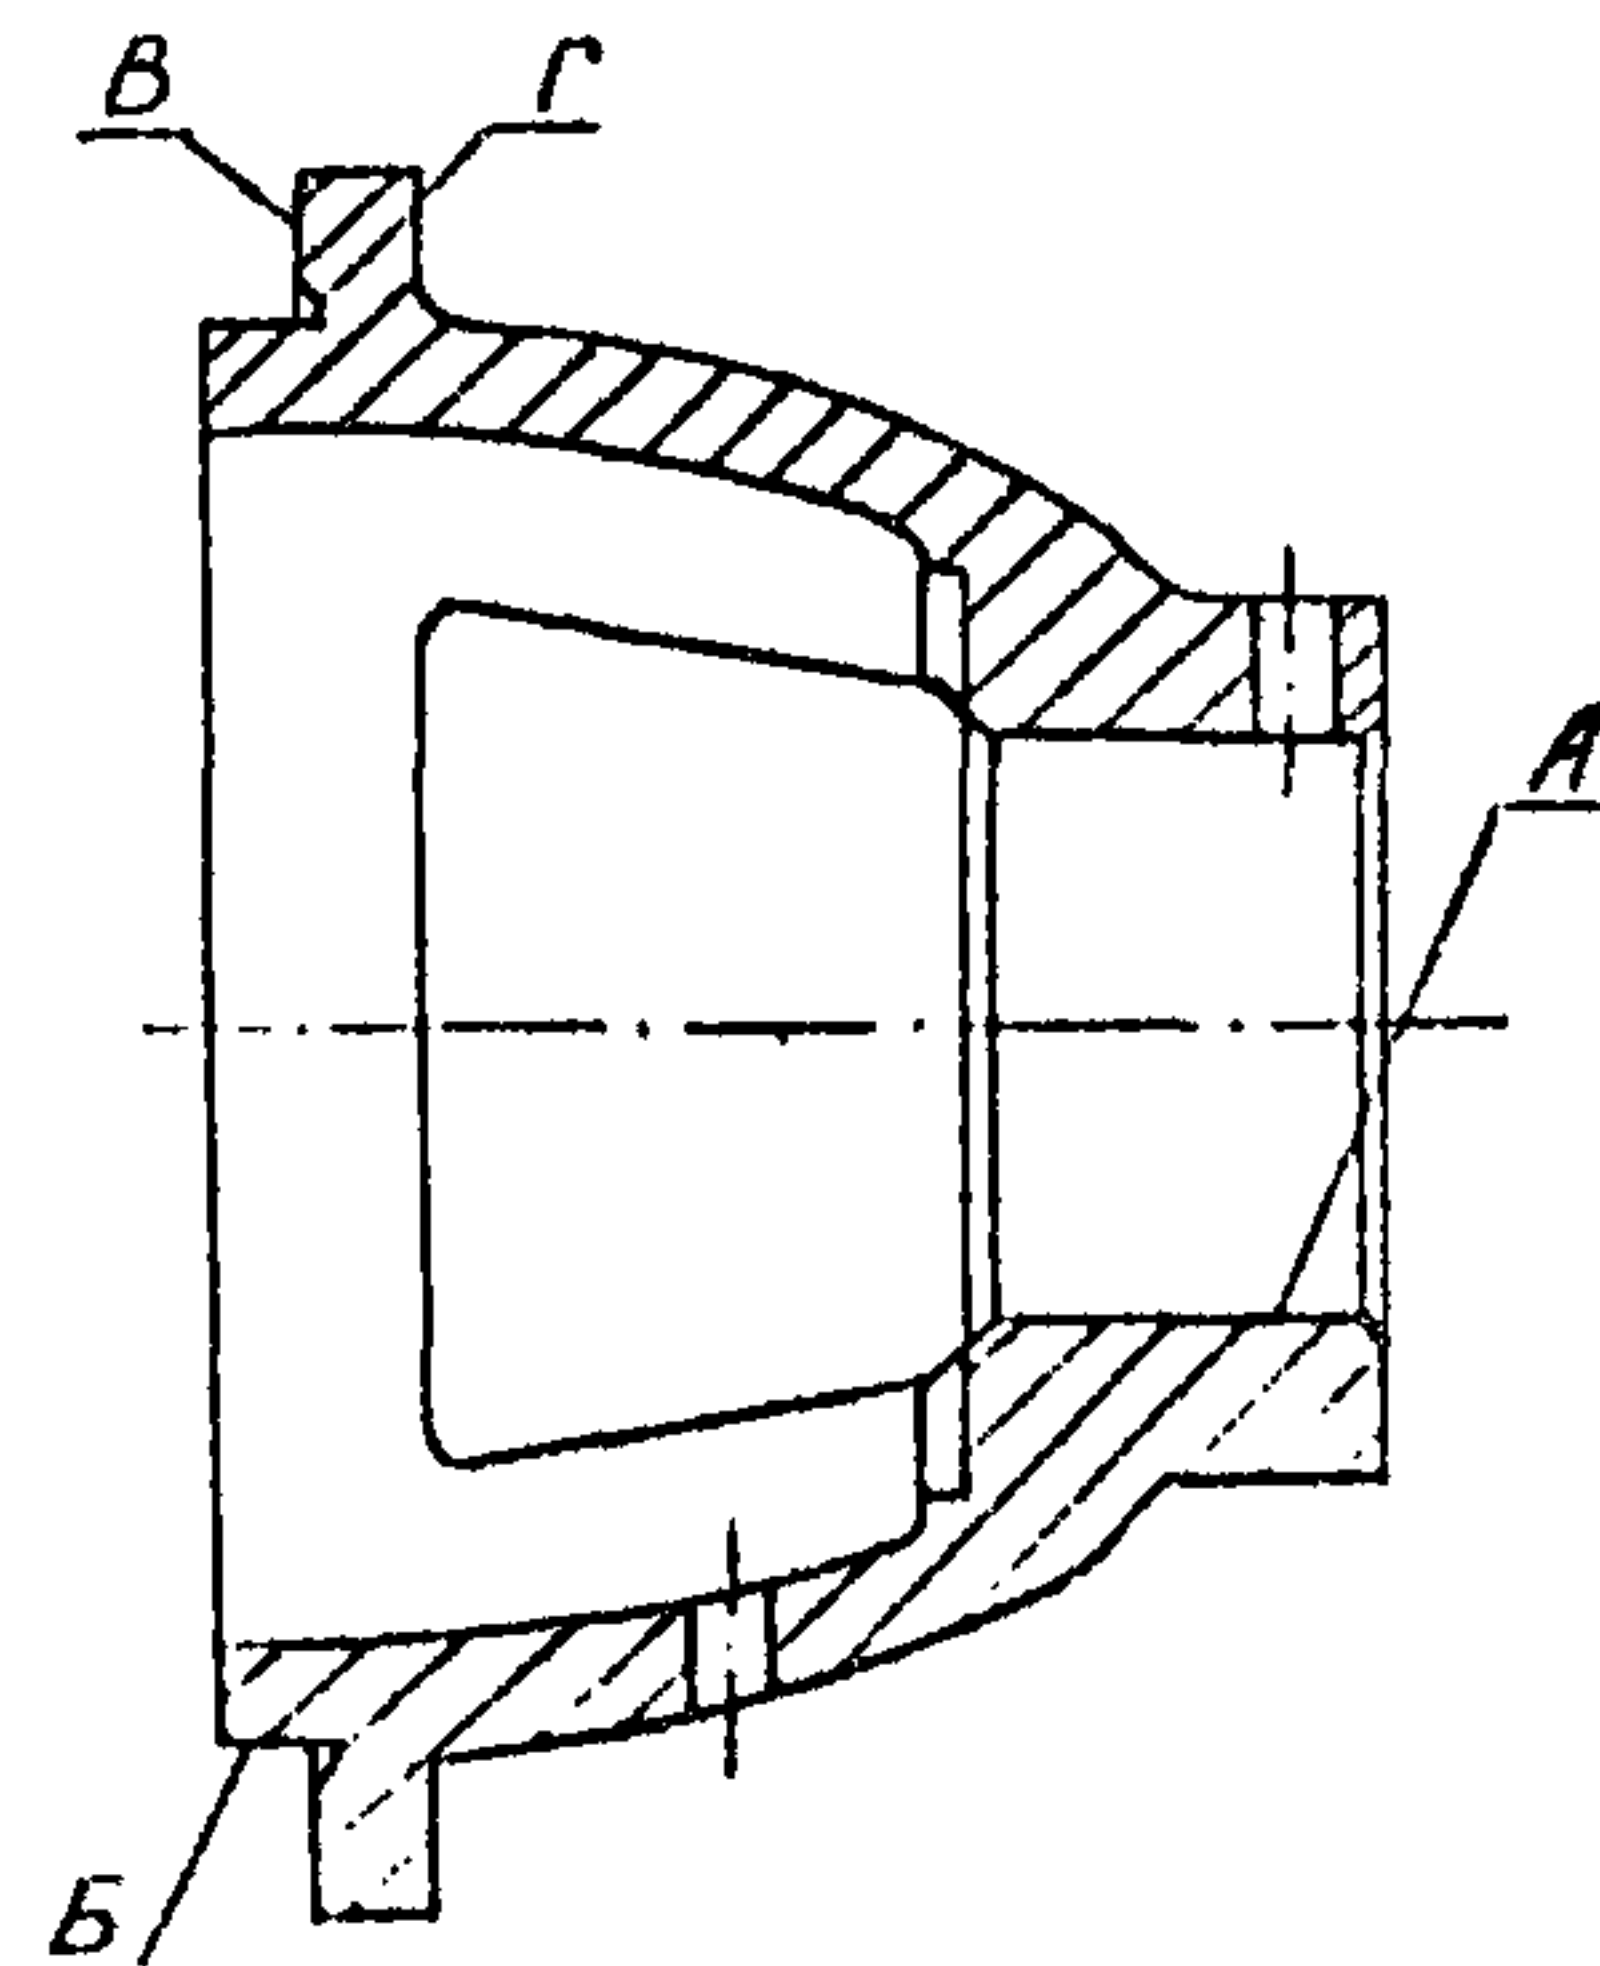

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. ЦД	Замена	-	-
A	Износ	Измерение	1. ГТН 2. Замена	1. Допустимый диаметр 130,1 мм 2. Допуск цилиндричности 0,02 мм 3. Шероховатость не более Ra2,5	1. Нутромер НМ 175 2. Образцы шероховатости

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
Б	Износ	1.Измерение	1.ГТН 2.Замена	1.Допустимый диаметр 294,85 мм 2.Допуск радиального бивия относительно оси поверхности А-0,05 мм 3.Шероховатость не более $R_{\text{a}}20$	1.Микрометр МС300-1 2.Индикатор ИЧ02кл.0 3.Образцы шероховатости
В	Риски, задиры	Визуальный контроль	1.Проточка 2.Замена	1.Допустимый размер В-Г 22 мм 2.Допуск перпендикулярности относительно оси поверхностей А и Б 0,05 мм 3.Шероховатость не более $R_{\text{a}}20$	1.Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 2.Индикатор ИЧ02кл.0 3.Образцы шероховатости

3.3. Муфта (карты 20-21)

Нормы зазоров (натягов) - см.табл.3


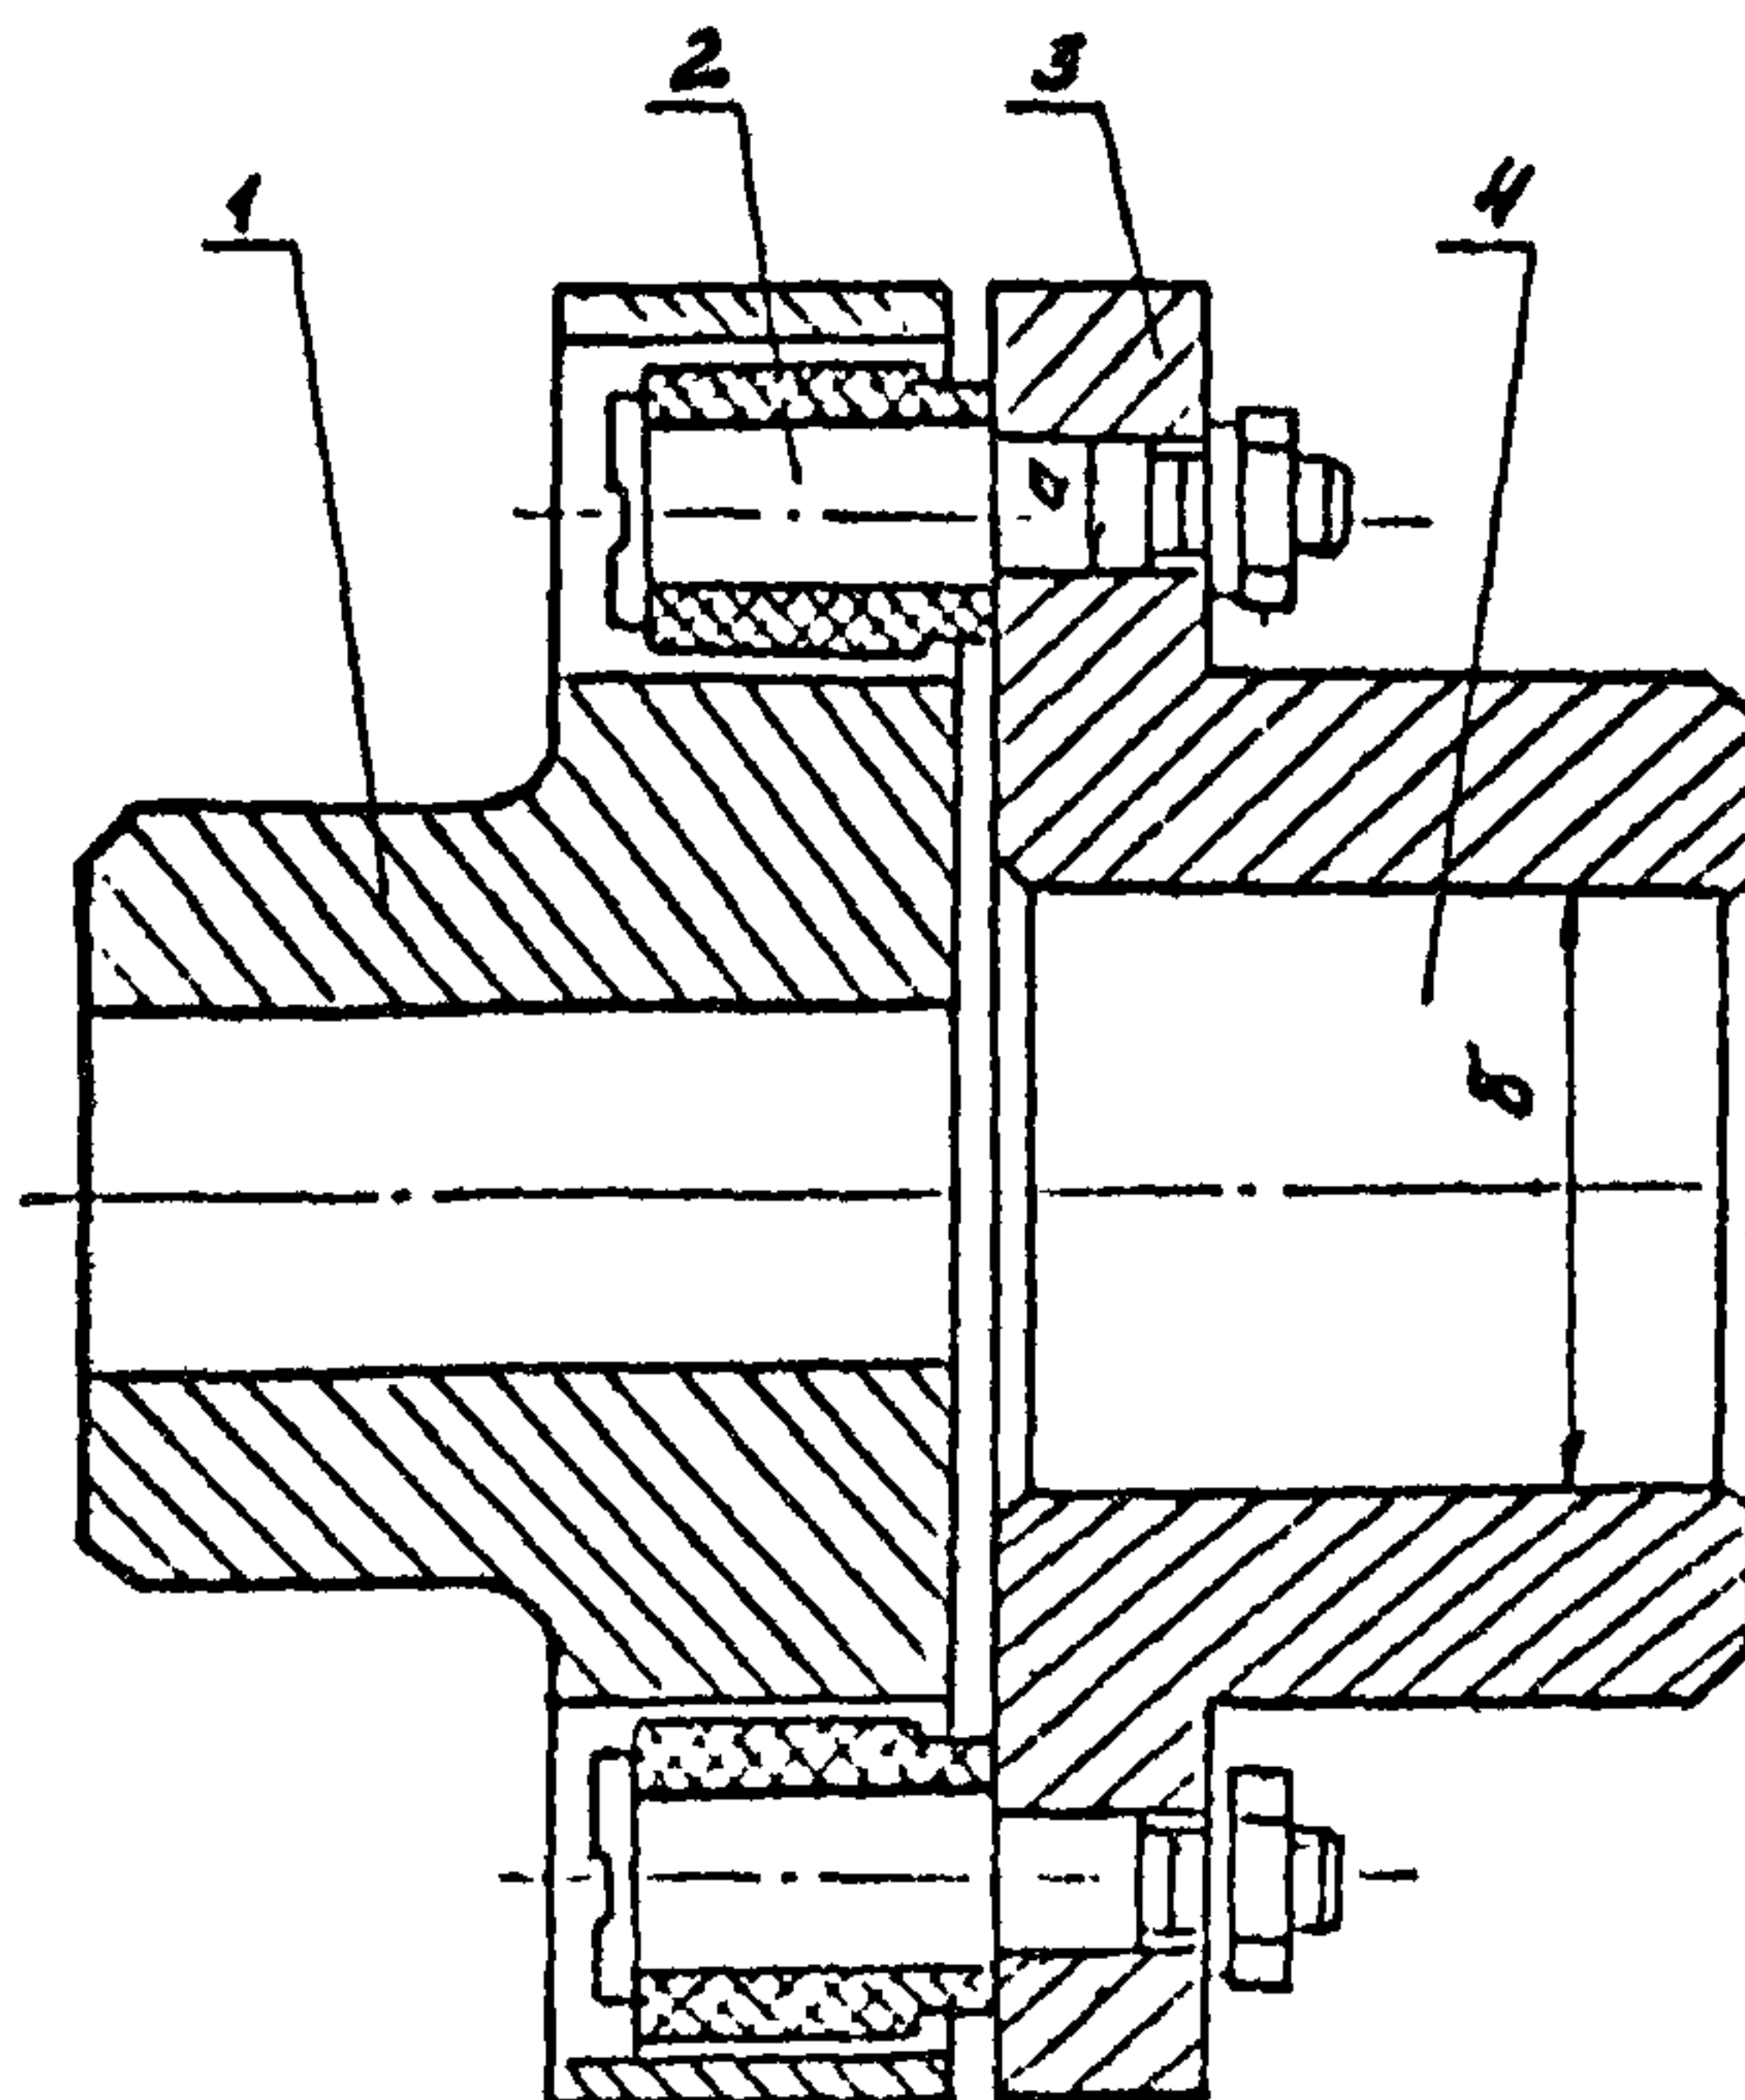


Рис.4

Полумуфта насоса. Поз. I, рис. 4
Количество на изделие, шт-I


Карта 20

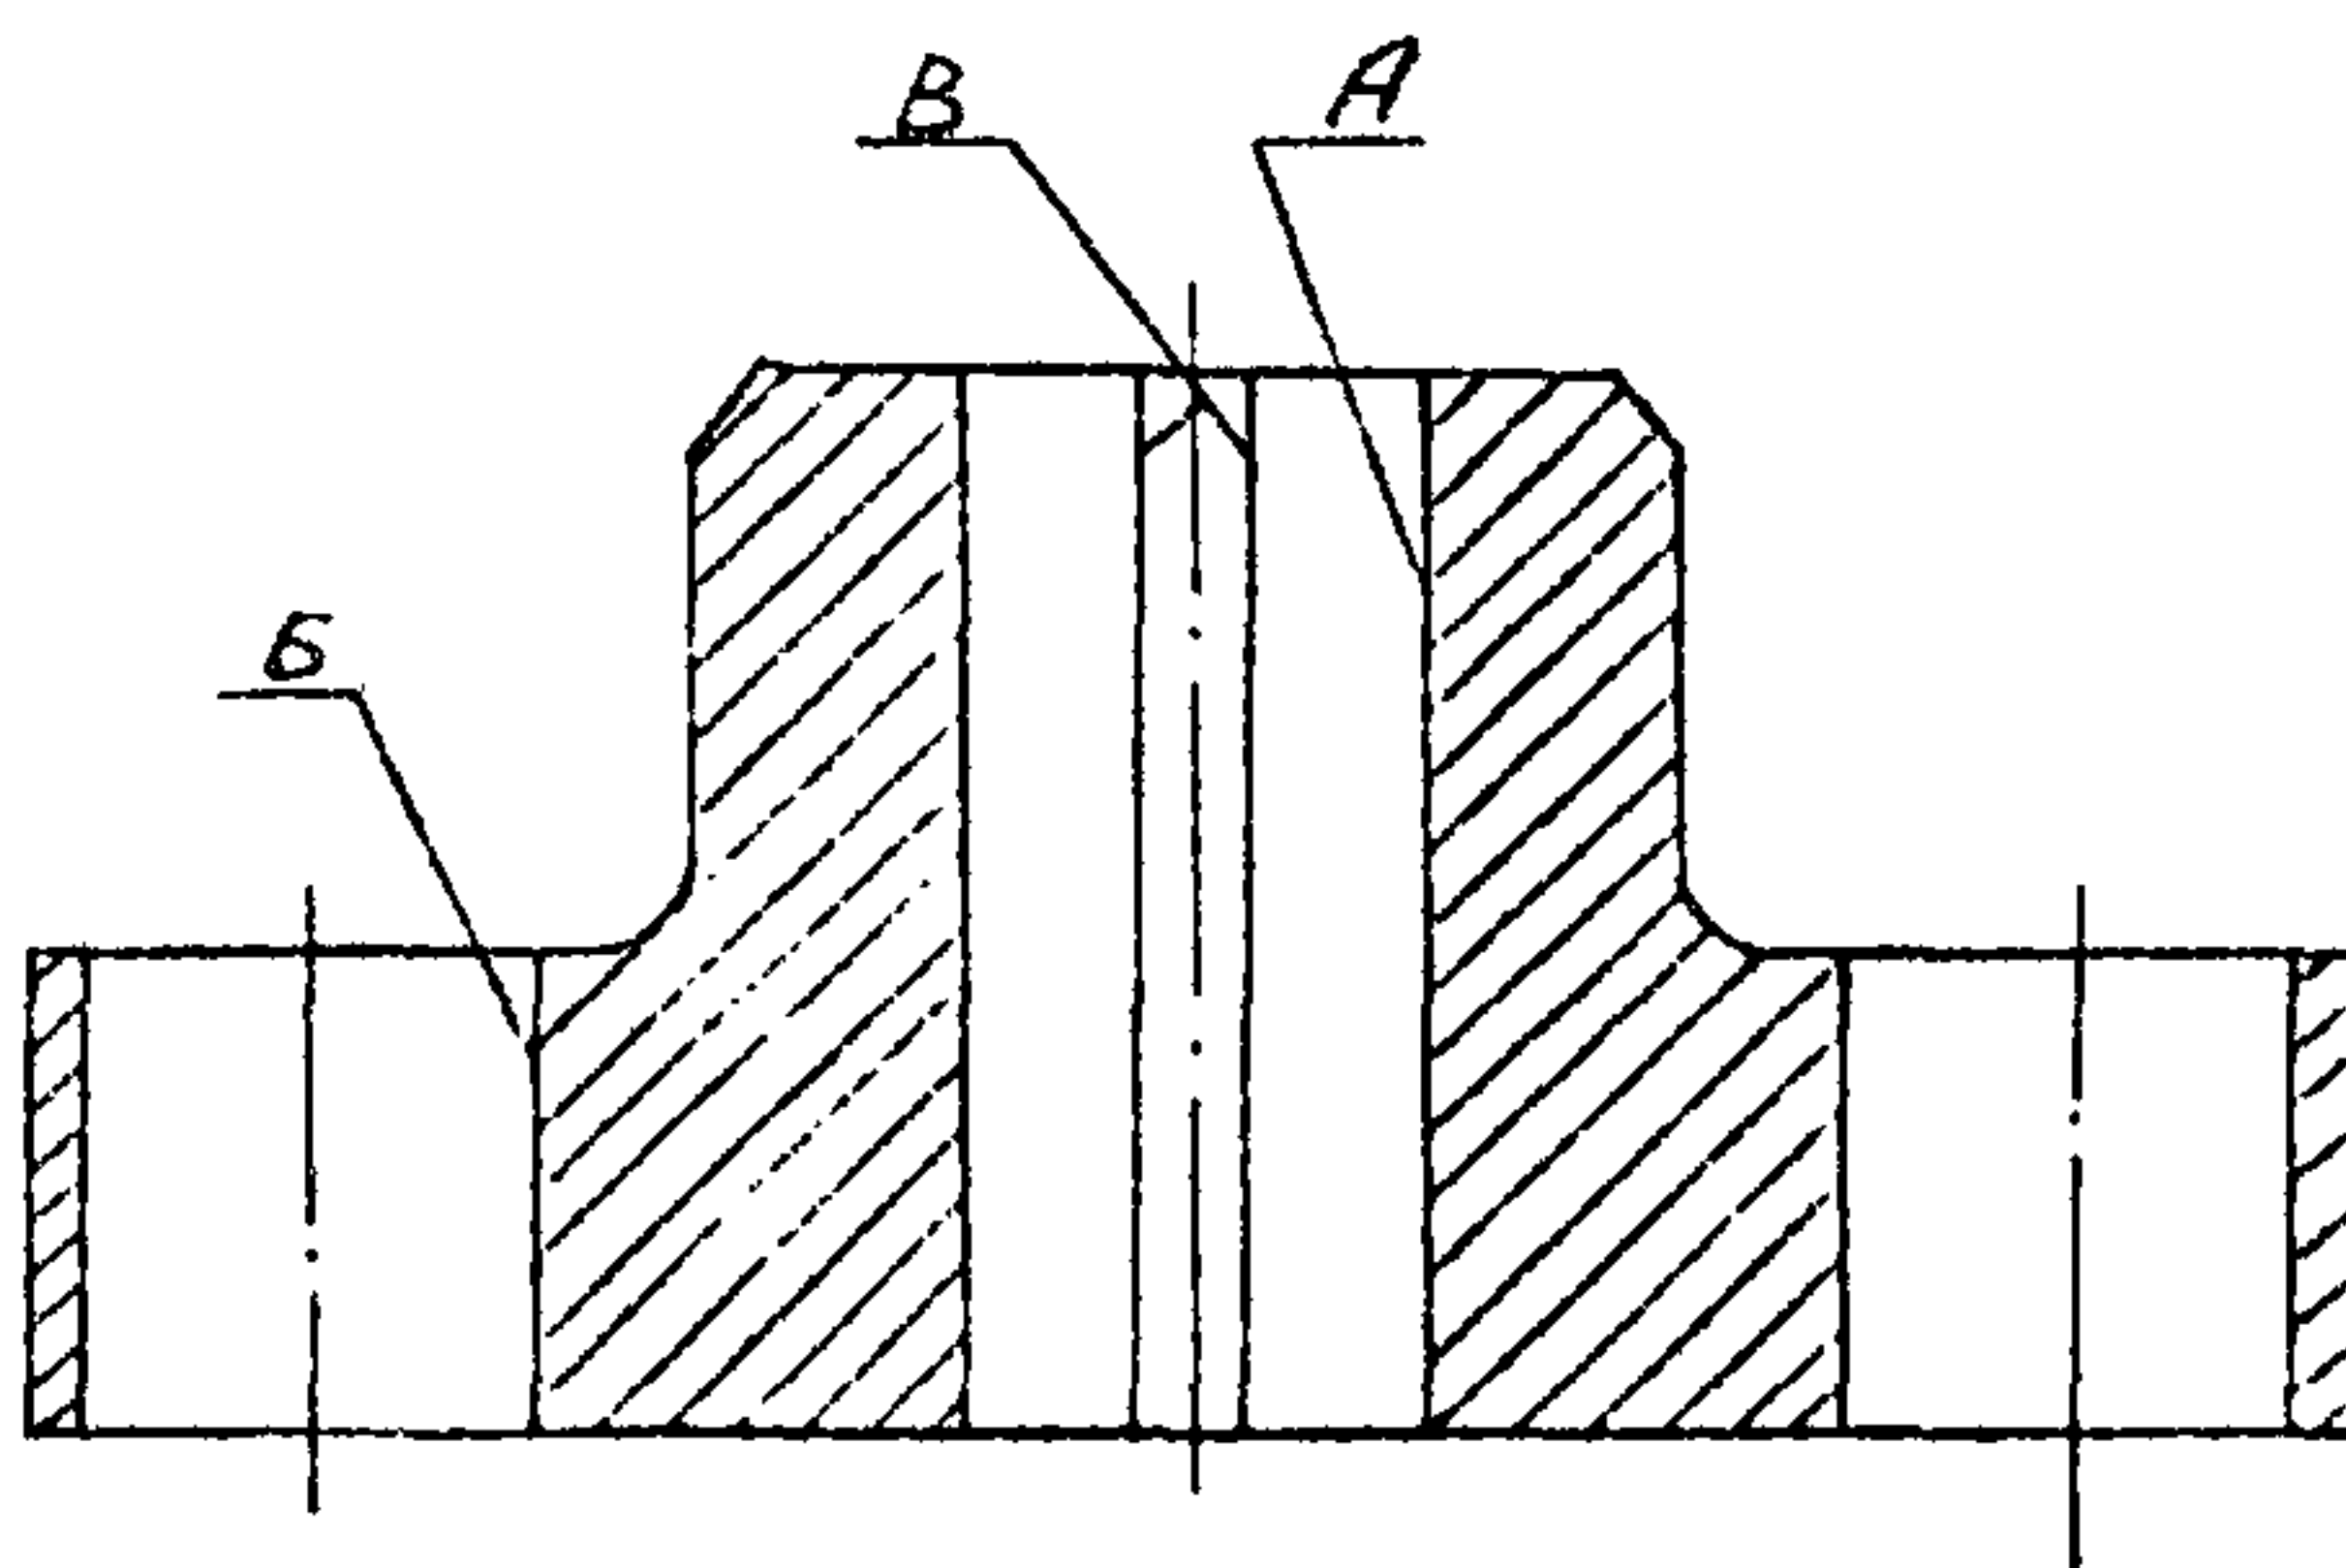

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. ЦД	Замена	-	-
A	Износ	Измерение	1. ГТН 2. Замена	1. Допустимый диаметр 55,05 мм 2. Допуск цилиндричности 0,02 мм 3. Шероховатость не более Ra2,5	1. Нутромер НМ 75 2. Образцы шероховатости

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
Б	Износ	Измерение	1. Развертка 2. Замена	1. Допустимый диаметр 37 мм 2. Позиционный допуск осей отверстий 0,15 мм Допуск зависимый. База - ось поверхности А 3. Шероховатость не более $R_a 2,5$	1. Штангенциркуль ШЦ-П-160-0,05 2. Образцы шероховатости
В	Износ шпоночного паза	Измерение	1. Зачистка 2. Долбление 3. Замена	1. Допустимая ширина паза 18 мм. 2. Допуск симметричности относительно плоскости симметрии, проходящей через ось полумуфты и допуск параллельности поверхностей паза 0,1 мм 3. Шероховатость не более $R_z 20$	1. Меры длины Набор №2-38-1 2. Щупы Набор № 2 кл. I 3. Калибр пробка специальный 05548-16H II 4. Образцы шероховатости

Полумуфта электродвигателя. Поз.4,рис.4
Количество на изделие, шт.-I

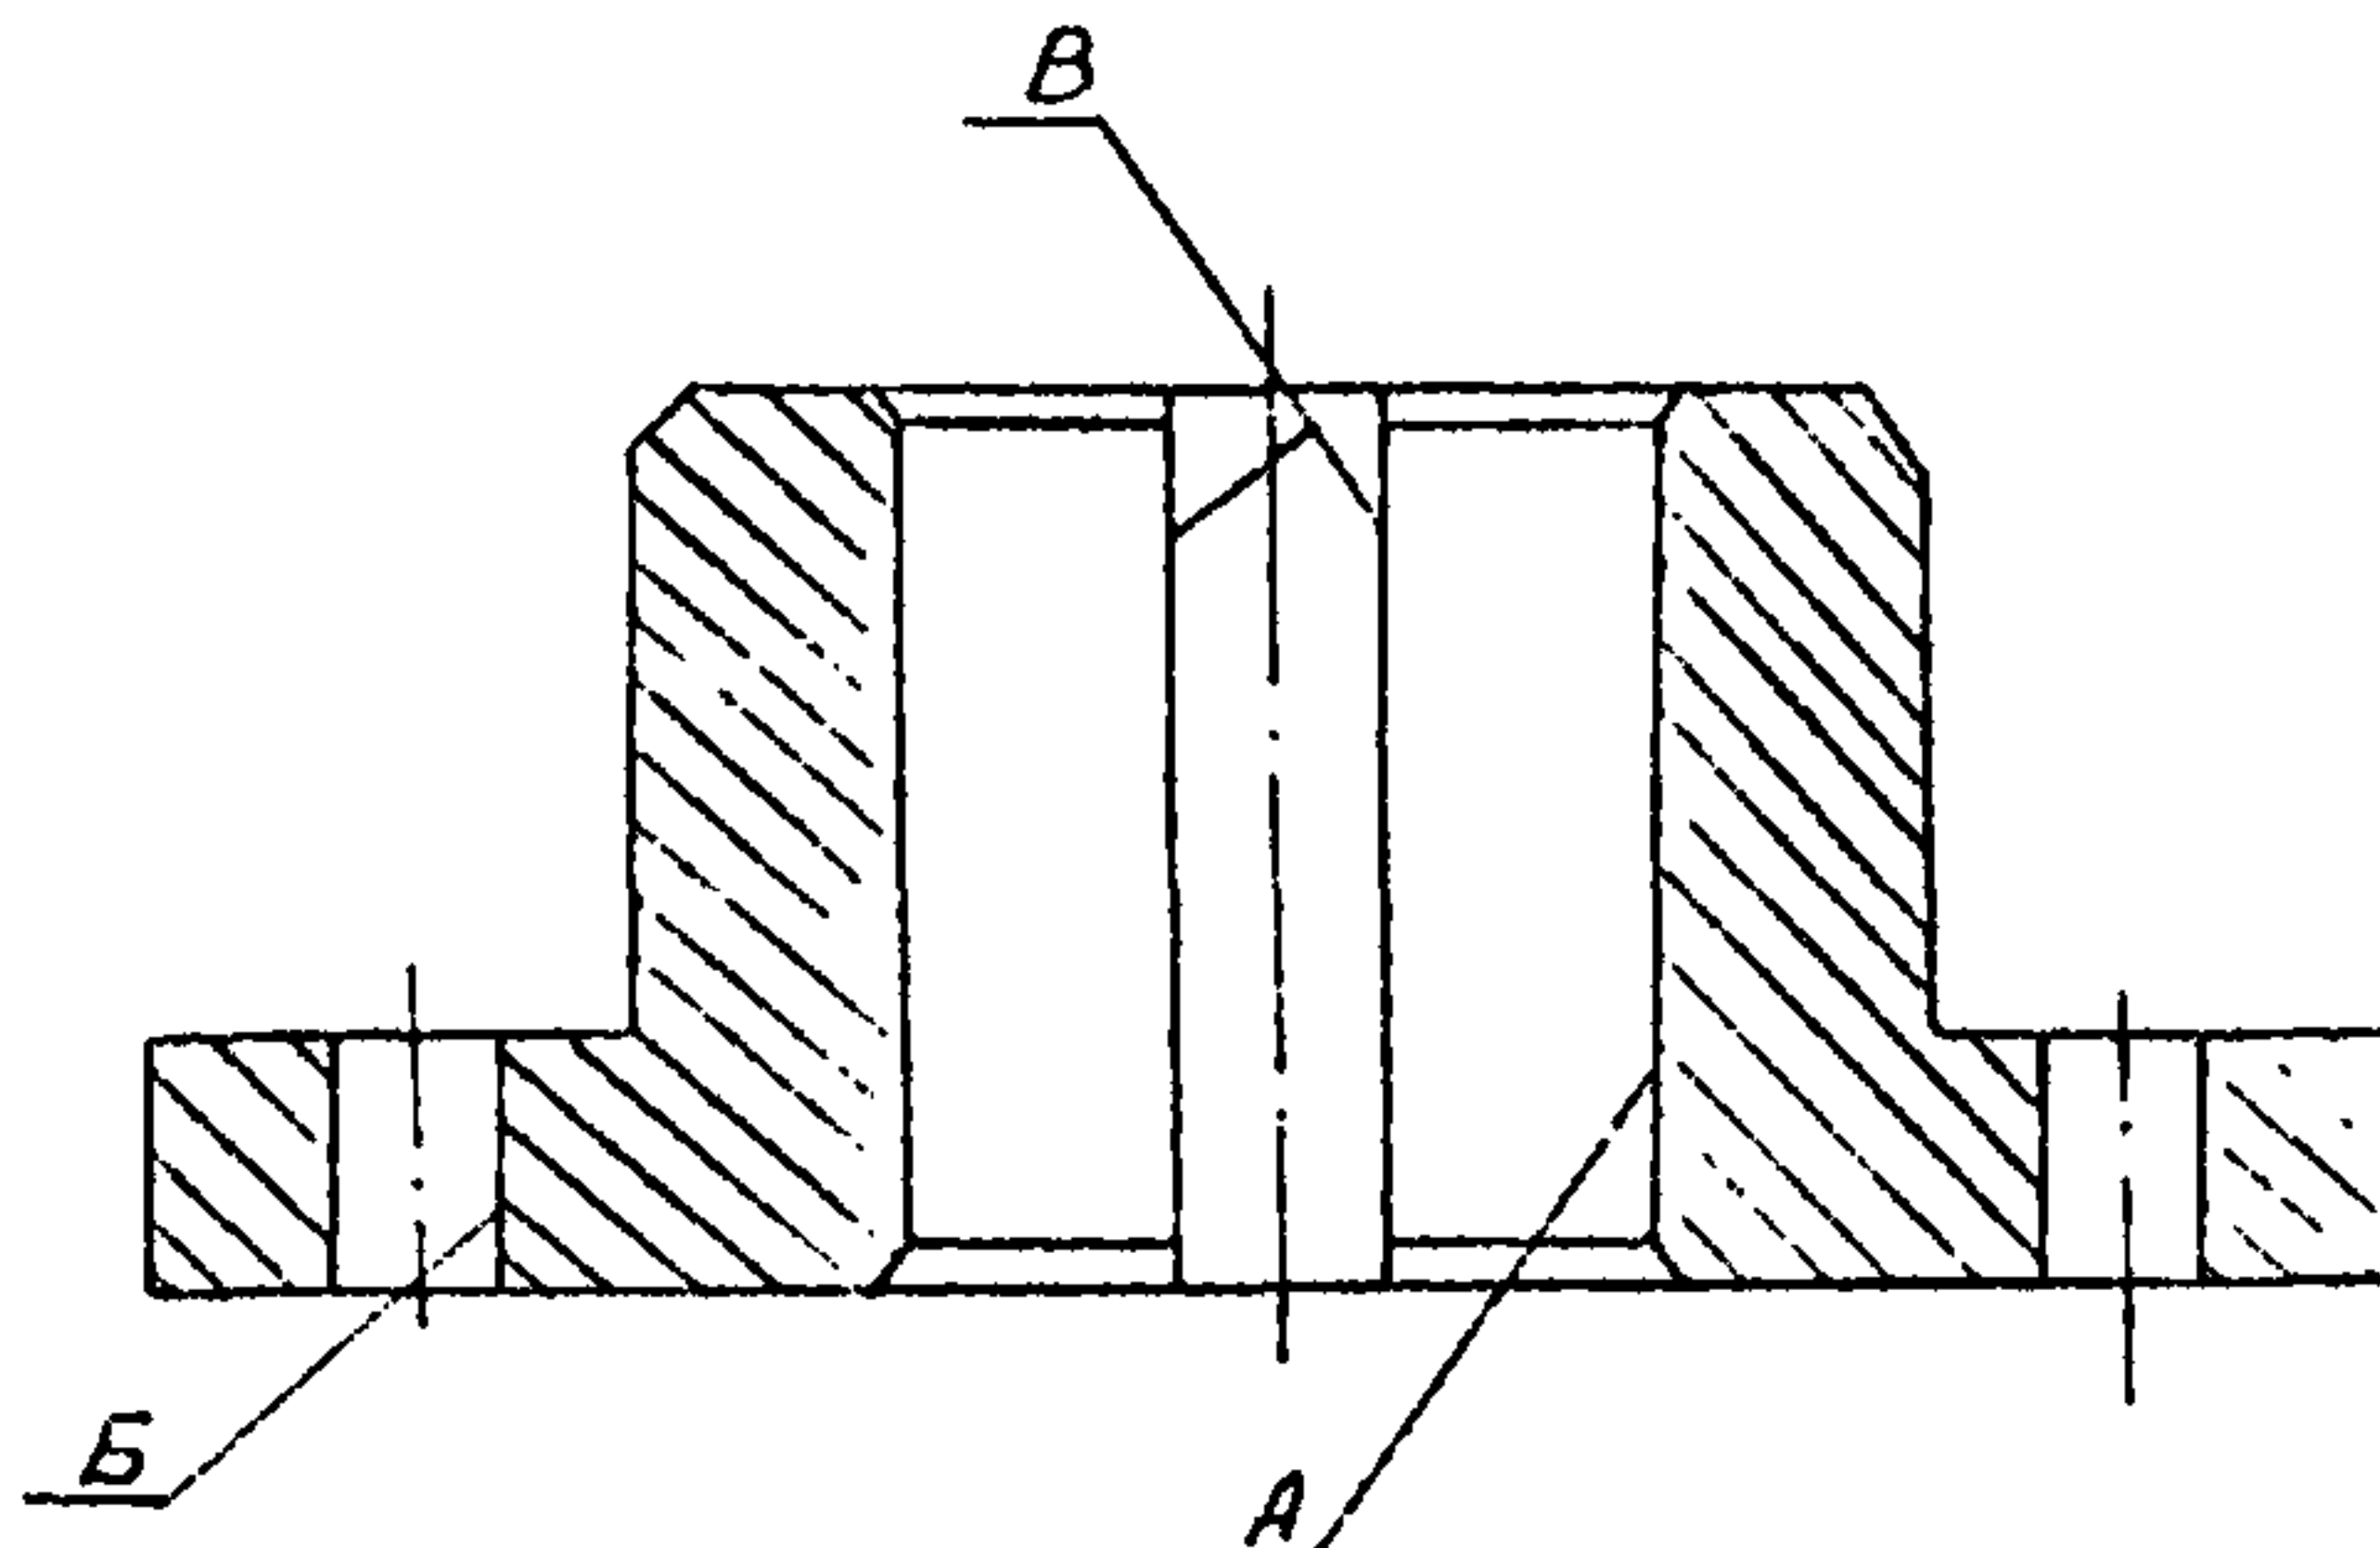

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
-	Трещины	1. Визуальный контроль Лупа ЛП-1-4х 2. ЦД	Замена	-	-
A	Износ	Измерение	1. ГТН 2. Замена	1. Допустимый диаметр 55,05 мм 2. Допуск цилиндричности 0,02 мм 3. Шероховатость не более Ra2,5	1. Нутромер НМ 75 2. Образцы шероховатости

Продолжение карты 21

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекоменд. способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
В	Износ	Измерение	1.Развертка 2.Замена	1.Допустимый диаметр 19 мм 2.Позиционный допуск осей отверстий 0,15 мм. Допуск зависимый. База- ось поверхности А 3.Шероховатость не более $R_a 2,5$	1.Штангенциркуль ШЦ-П-160--0,05 2.Образцы шероховатости
В	Износ шпоночного паза	Измерение	1.Зачистка 2.Долбление паза 3.Замена	1.Допустимая ширина паза 25 мм 2.Допуск симметричности относительно плоскости симметрии, проходящей через ось полумуфты и допуск параллельности поверхностей паза 0,1 мм 3.Шероховатость не более $R_z 20$	1.Меры длины Набор №2-38-1 2.Шупы Набор №2 кл. I 3.Калибр пробка специальный 4.Образцы шероховатости

4. ТРЕБОВАНИЯ К СБОРКЕ И ОТРЕМОНТИРОВАННЫМ НАСОСАМ

4.1. Сборку насоса производить в соответствии с требованиями ТУ 26-06-1186-78, конструкторской документации на насос завода-изготовителя и настоящих ТУ.

4.2. При сборке насосов все посадочные и стыковые поверхности деталей, а также резьбы смазать тонким слоем дисульфидмолибдена.

4.3. Затяжку крепежных изделий производить равномерно попеременно в двух диаметрально противоположных направлениях.

Моменты затяжки должны соответствовать:

- стяжных болтов 2,8 кНм (280 кгс.м)
- болтов крепления 0,01 кНм (1,08 кгс.м)
- колец разгрузки
- болтов крепления 0,02 кНм (2 кгс.м)
- крышек
- шпилек 0,055 кНм (5,5 кгс.м)

4.3. При сборке суммарный осевой разбег ротора (до установки диска разгрузки поз.4 (рис.2) должен быть 7-12 мм. После установки диска разгрузки осевой разбег должен быть 3-5 мм. Контролировать линейкой 1-150.

Для контроля износа деталей разгрузки на втулке поз.18 (рис.2) нанести риску (I—) в виде повернутой буквы Т. заподлицо с поверхностью А (рис.1).

4.4. При центровке ротора со статором по радиальным зазорам в уплотнениях допуск центровки 0,05 мм.

Ротор должен вращаться от руки (без сальниковой набивки), посторонних звуков при вращении не должно быть.

Контрольный инструмент: индикатор ИЧ02кл.0.

4.5. При центровке валов насоса и электродвигателя допуск соосности, замеренной по ободу фланцев полумуфт 0,08 мм, допуск параллельности торцев полумуфт 0,06 мм.

При центровке перемещать электродвигатель, выдержав зазор между полумуфтами 6-8 мм.

Контрольный инструмент: щупы, набор № 2 кл. I.

4.6. Основные показатели назначения и надежности отремонтированных насосов должны быть:

подача, м ³ /с (м ³ /ч)	0,05 (180)
напор, м (м.вод.ст.)	см.табл.4
мощность, кВт	см.табл.5
допустимое отклонение напора при номинальной подаче, %	минус 3
среднее квадратическое значение виброскорости, измеренное на корпусах подшипников, мм/с, не более	5

Таблица 4

Количество ступеней	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Напор, м	85	128	170	212	255	297	340	383	425
Мощность, кВт	58	87	116	145	174	203	232	261	290

Показатели назначения контролировать приборами, установленными на насосном агрегате, виброхарактеристику - прибором БИП-9, шумовую характеристику - шумомером кл.2 по ГОСТ 17187-81.

5. ИСПЫТАНИЯ, КОНТРОЛЬ, ИЗМЕРЕНИЯ

5.1. Каждый отремонтированный насос должен подвергаться приёмо-сдаточным испытаниям по ТУ 26-06-1186-78.

5.2. Условия проведения испытаний, измерение параметров, обработка результатов испытаний, используемая аппаратура, методы и средства контроля должны соответствовать ГОСТ 6134-87.

5.3. При ремонте партии насосов испытаниям должен подвергаться каждый насос.

6. КОНСЕРВАЦИЯ

6.1. Консервация насосов должна выполняться в соответствии с ГОСТ 9.014-78 и ТУ 26-06-1186-78.

6.2. Срок консервации 2 года.

7. МАРКИРОВКА

7.1. При ремонте маркировка предприятия-изготовителя должна быть сохранена или возобновлена.

7.2. Ремонтное предприятие устанавливает рядом с заводской табличкой новую табличку размером 140х63 мм по ГОСТ 12971-67. Технические требования по ГОСТ 12969-67.

На табличке указывается:

наименование или товарный знак предприятия, дата выдачи, из ремонта, обозначение настоящих ТУ.

7.3. Способ нанесения маркировки - гравировка, травление краской.

8. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

8.1. Упаковку, транспортирование и хранение производить согласно ГОСТ 15150-69 и ТУ 26-06-1186-78.

8.2. Насосы типа ЦНС допускается транспортировать всеми видами транспорта при условии их надежного закрепления.

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ

9.1. Насос при сдаче в ремонт и выдаче из ремонта должен быть укомплектован сборочными единицами и деталями, а также документацией, предусмотренной ТУ 26-06-1186-78.

10. ГАРАНТИИ

10.1. Исполнитель ремонта гарантирует соответствие отремонтированного насоса и его составных частей требованиям настоящих ТУ и ТУ 26-06-1186-78 при соблюдении заказчиком правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации (до аварий и отказов I или II степени) - 12 месяцев с момента ввода насоса в эксплуатацию и не более 18 месяцев с момента выдачи из ремонта.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Обязательное

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСОВ

Наименование показателя	Норма для насосов
Подача, м ³ /с (м ³ /ч)	0,05 (180)
Напор, м(м.вод.ст.)	85-42
Давление на входе, МПа(кгс/см ²)	0,3(3,0)
Давление на выходе, МПа (кгс/см ²)	1,13-4,47(11,3-44,7)
Допустимое отклонение напора от номинальных значений, %	плюс 5, минус 3
Допустимый кавитационный запас, м	4,5
Частота вращения, С ⁻¹ (об/мин)	24,3(1475)
Мощность, кВт	58-290
Коэффициент полезного действия насосов, %	73

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛЫ-ЗАМЕНИТЕЛИ

Пози- ция	Наименование составной час- ти	Обозначение составной части	Марка материала по стан- дарту или ТУ	
			по чертежу	заменителя
	<u>Ротор (рис.2)</u>			
I	Вал	ЦНС 180-85... 425.01.012-00	Ст.5 ГОСТ 380-71	Ст.6 ГОСТ 380-88
2	Втулка подшип- ника	6МС-6-0102	Сталь 45 ГОСТ 1050-74	Сталь 50 ГОСТ 1050-88
3	Гайка ротора	6МС-6-0107	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71
4	Диск с кольцом разгрузки в сборе	ЦНС 180-85...425 02.000	-	-
	Диск разгрузки	6МС-6-0109	Ст.5 ГОСТ 380-71	Ст.6 ГОСТ 380-88
	Кольцо разгрузки	6МС-6-0111	Сталь 40Х13 ГОСТ 5632-72	Сталь 95Х18 ГОСТ 5632-72
5	Втулка дистан- ционная	6МС-6-0113	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71
6	Колесо рабочее	6МС-6-0118-1	СЧ20 ГОСТ 1412-79	-
7	Рубашка вала	6МС-6-0126	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	Сталь 45Х ГОСТ 4543-71
9	Шпонка	6МС-6-0142-1-5	Сталь шпоночная ГОСТ 8787-68	Сталь шпоночная ГОСТ 23360-78
10	Подшипник 3612	ГОСТ 5712-75	-	-

Пози- ция	Наименование составной части	Обозначение составной части	Марка материала по стан- дарту или ТУ	
			по чертежу	заменителя
12	Шпонка	6МС-6-0142-1-03	Сталь шпоночная ГОСТ8787-68	Сталь шпоночная ГОСТ 23360-78
15	Шпонка	6МС-6-0142-1	Сталь шпоночная ГОСТ8787-68	Сталь шпоночная ГОСТ23360-78
17	Шпонка	6МС-6-0142-1-02	Сталь шпоночная ГОСТ8787-68	Сталь шпоночная ГОСТ23360-78
	<u>Корпус (рис.3)</u>			
I	Подшипник 3612	ГОСТ 5721-75	-	-
2	Кронштейн зад- ний	6МС-7-2.01.001	СЧ20 ГОСТ 1412-79	-
3	Втулка сальника	6МС-6-0127	СЧ20 ГОСТ1412-79	СЧ30 ГОСТ1412-85
4	Втулка разгрузки	6МС-6-0114	СЧ20 ГОСТ1412-79	СЧ30 ГОСТ1412-85
5	Крышка нагнета- ния	6МС-0115	СЧ30 ГОСТ1412-79	-
6	Аппарат направ- ляющий при вы- даче	6МС-6-0116	СЧ20 ГОСТ1412-79	-
7	Кольцо уплот- няющее	6МС-6-0121	СЧ20 ГОСТ1412-79	СЧ30 ГОСТ1412-85
8	Аппарат направ- ляющий	6МС-6-0117	СЧ20 ГОСТ 1412-79	-
9	Кольцо уплот- няющее	6МС-6-0120	СЧ20 ГОСТ 1412-79	СЧ30 ГОСТ 1412-85

Позиция	Наименование составной части	Обозначение составной части	Марка материала по стандарту или ТУ	
			по чертежу	заменители
10	Корпус направляющего аппарата	6МС-6-0119	СЧ20 ГОСТ1412-79	-
11	Крышка всасывания	6МС-6-0122	СЧ20 ГОСТ1412-79	-
12	Втулка гидрозатвора	6МС-6-0125	СЧ20 ГОСТ1412-79	СЧ30 ГОСТ 1412-85
13	Кронштейн передний	6МС-7-2.01.005	СЧ20 ГОСТ1412-79	-
	<u>Муфта (рис.4)</u>			
1	Полумуфта насоса		СЧ20 ГОСТ1412-79	Ст.3 ГОСТ380-88
2	Палец			
3	Полумуфта электродвигателя			
4	Вал электродвигателя			

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ НЕЗАВИСИМО
ОТ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Наименование	Обозначение	Кол-во на изделие, шт.
<u>Ротор</u>		
Манжета I-75x100-I ГОСТ 8752-79		3
Набивка многослойная плетеная марки МП-13 ГОСТ 5152-84		0,4 кг
Шнур резиновый ГОСТ 6467-79	У0061	2
<u>Корпус</u>		
Шнур резиновый ГОСТ 6467-79	У0092	2+10
Шнур резиновый ГОСТ 6467-79	У0084	1
Прокладка Картон $\delta = 0,5$ ГОСТ 9347-74	ЦНС 180-85...425. 01.002	4

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ, УПОМЯНУТЫХ В ТУ

Условное обозначение средств измерения	Номер пункта или карты
1. Балансировочно-измерительный прибор БИП-9 ТУ34-38-10757-84	п.4.6
2. Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм ИЧ02кл.0 ГОСТ 577-68	карты 1-19
3. Калибры-призмы шпоночные для валов специальные Ø45-12 №9 Ø55-16 №9 Ø80-12 №9	карта 1 то же "- "-
4. Калибры-пробки шпоночные специальные Ø45H8-12H11 Ø55H8-16H11 Ø80H8-12H11	карта 2 карта 20 карта 4,6,7
5. Линейка измерительная металлическая I-150 ГОСТ 427-75	карты 11,12, 14,16, п.4.3
6. Лупа складная карманная ЛП-I-4 ^х ГОСТ 25706-83	карты 1-21
7. Меры длины концевые плоскопараллельные Набор № 2-38-I ГОСТ 9038-90	карты 1,2,4, 6,7,20,21
8. Микрометры с ценой деления 0,01 мм ГОСТ 6507-90 МК 50-I МК 75-I МК 100-I МК125-I МК 175-I МК 500-I МК300-I	карта 1 карты 1,2 карты 1,5,6,7 карты 10,15 карта 6 карты 12,17 карта 19
9. Нутромеры микрометрические ГОСТ 10-88 НМ 75 НМ175 НМ600	карты 20,21 карты 3,4,5,6, 7,8,10,15,18, 19 карты 11,16,17

Условное обозначение средств измерения	Номер пункта или карты
10. Образцы шероховатости поверхности ГОСТ 9378-75	карты 1-21
11. Плита поверочная 2-1-630x630 ГОСТ 10905-75	карта 17
12. Штангенглубиномер ШГ-250 ГОСТ 162-90	карта 17
13. Штангенциркули ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89	карты 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19
ШЦ-II-160-0,05	карты 2, 4, 5, 8, 20, 21
ШЦ-II-250-0,05	карты 7, 12, 16
ШЦ-III-400-0,1	карта 6
ШЦ-III-500-0,1	карты 14, 16
14. Шумомер кл.2 ГОСТ 17187-81	п.4.6
15. Щупы Набор № 2 кл.1	карты 1, 2, 4, 6, 7, 20, 21, п.4.5

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УПОМЯНУТЫХ В ТУ

Наименование документа	Обозначение документа	Номера пунктов
	ГОСТ 9.014-78	п.6.1
	ГОСТ 10-88	прилож.4
	ГОСТ 162-90	то же
	ГОСТ 166-89	-"-
	ГОСТ 380-88	прилож.2
	ГОСТ 427-75	прилож.4
	ГОСТ 577-68	то же, п.4.5
	ГОСТ 1050-88	прилож.2
	ГОСТ 1412-85	то же
	ГОСТ 2789-73	п.1.5
	ГОСТ 4543-71	прилож.2
	ГОСТ 5632-72	то же
	ГОСТ 6134-87	п.5.2
	ГОСТ 6467-79	прилож.3
	ГОСТ 6507-90	прилож.4
	ГОСТ 8752-79	прилож.3
	ГОСТ 9038-90	прилож.4
	ГОСТ 9578-75	то же
	ГОСТ 10905-86	-"-
	ГОСТ 12503-75	п.2.9
	ГОСТ 12969-67	п.7.2
	ГОСТ 12971-67	то же
	ГОСТ 15150-68	п.8.1
	ГОСТ 17187-81	прилож.4
	ГОСТ 23360-78	прилож.2
	ГОСТ 25706-83	прилож.4
Щупы	ТУ2-034-225-87	прилож.4, п.4.5
Сдача и выдача насосного оборудования из ремонта	ТУ26-06-1186-78	пп.2.1,4. 1,5.1, 6.1, 8.1, 9.1,10.1
Балансировочно-измерительный прибор. Технические условия	ТУ34-38-10757-84	прилож.4

