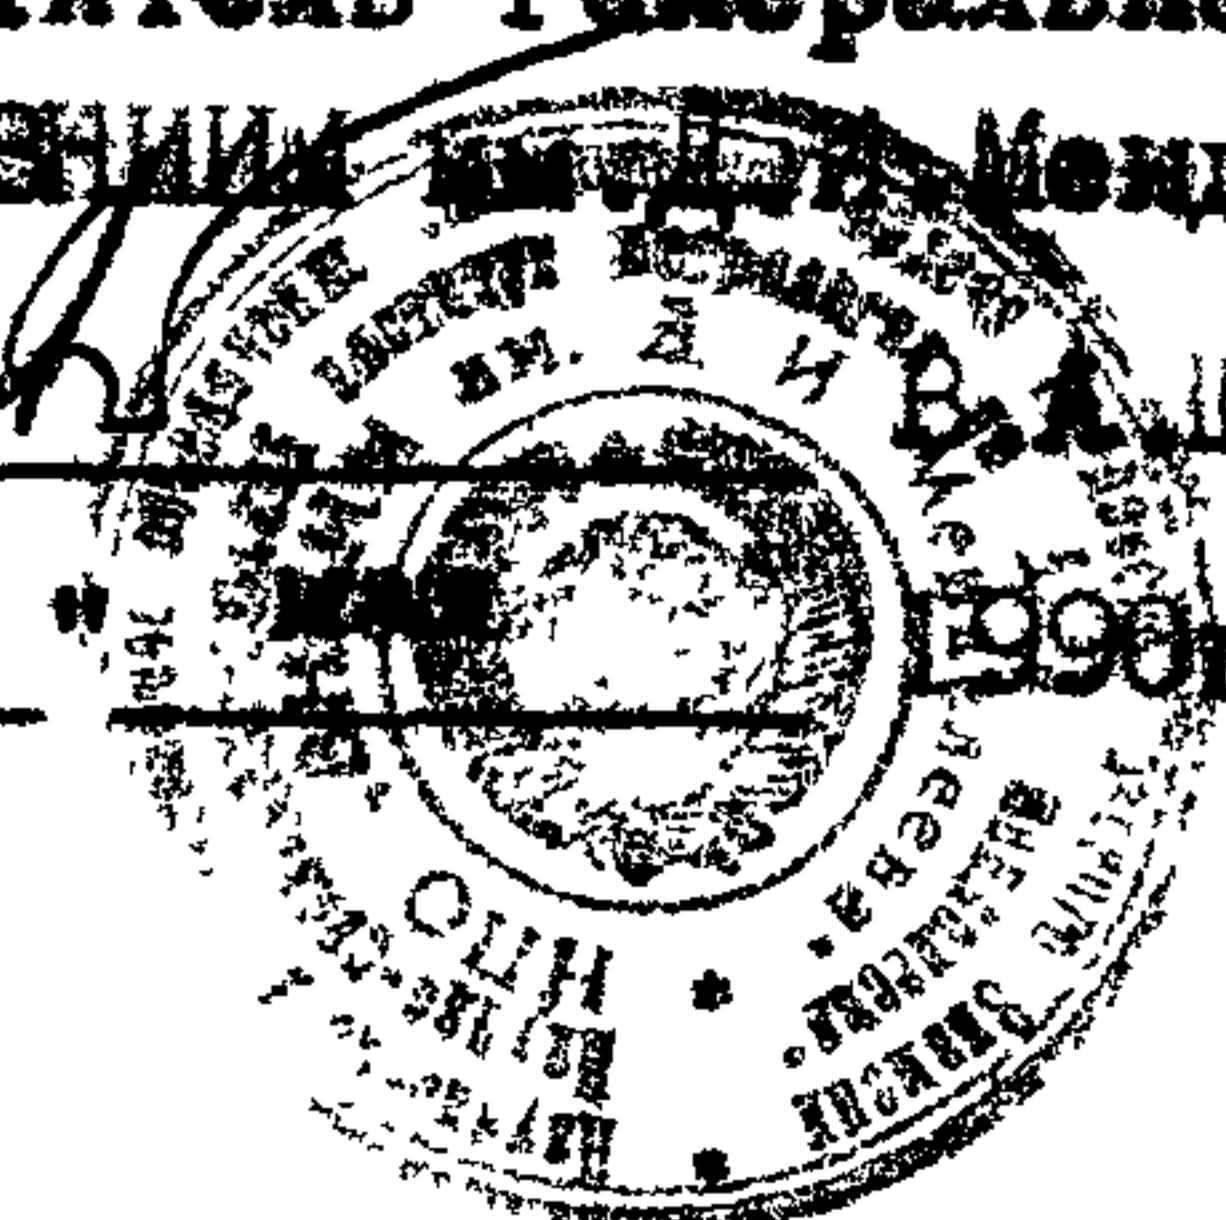


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
НПО "ВНИИ им. Д.И. Менделеева"


" 20 " 1990 г.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА
ИЗМЕРЕНИЯ. МЕРЫ ДЛИНЫ КОНЦЕВЫЕ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗЦОВЫЕ 3 и 4-ГО РАЗРЯДОВ и РАБОЧИЕ КЛАССОВ
ТОЧНОСТИ 1-5 ДЛИНОЙ ДО 100 мм. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ."

МИ 2079-90

Государственный комитет СССР по управлению качеством
и стандартам

МОСКВА

1990

ФОНД НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ФГУП «ВНИИМС»

КОПИЯ

Подпись руководителя 

РЕКОМЕНДАЦИИ

"ГСИ. Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые 3 и 4-го разрядов и рабочие классов точности 1-5 длиной до 100 мм.

Методика поверки."

МИ

Дата введения 01.01.91

Настоящая рекомендация распространяется на плоскопараллельные концевые меры длины (далее - концевые меры) от 0,1 до 100 мм включительно образцовые 3 и 4-го разрядов и соответствия с МИ 1604-87 и рабочие классов точности 1-5 по ГОСТ 9038-89 и устанавливает методику первичной поверки рабочих концевых мер и периодических поверок для рабочих и образцовых концевых мер.

По методике настоящей рекомендации следует проводить определение метрологических характеристик концевых мер при их метрологической аттестации в качестве образцовых средств измерений. Порядок проведения метрологической аттестации по ГОСТ 8.326-89.

Рекомендация соответствует СТ СЭВ 721-77 и МР МСМ 130.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства поверки, указанные в табл.1.

Таблица 1

Наименование операций	Номер пункта рекомендации	Средства поверки и их метрологические и ос-новные технические характеристики	Проведение операций при		
			выпуске из произ-водства	выпуске из ре-монтной	периоди-ческой поверке
1. Внешний осмотр	3.1.		да	да	да

Наименование операций	Номер пункта рекомендации	Средства поверки и их метрологические и основные технические характеристики	Проведение операций при		
			выпуске из произ-водства	выпуске из ре-монта	периоди-ческой поверке
2. Проверка при- тираемости и вспомогатель- ной пластины; друг к другу (по усилию сдвига)	3.2.	Нижние плоские стек- ляные пластины типа ПМ 60, класса точнос- ти 2 по ГОСТ 2923-75 Динамометр по ГОСТ 13837-79	Да	Да	Да
3. Определение отклонения от плоскостности измерительных поверхностей в свободном (не- притертом) сое- динении концевых мер классов точ- ности 1-5	3.3.	Нижние плоские стек- ляные пластины типа ПМ 60, класса точнос- ти 2 по ГОСТ 2923-75; Линейка поверочная ЛД-50 класса точности 0 по ГОСТ 2923-75; Концевые меры длины клас- са точности I по ГОСТ 9038-89.	Да	Да	Нет
4. Определение отклонения дли- ны от номиналь- ной и отклонение от плоскопарал- лельности образ- цовых концевых мер 3-го разря- да и рабочих клас- са точности I	3.4.	Образцовые концевые меры 2-го разряда в соответствии с МИ 1604-87; Индуктивная двухкон- тактная установка с математическим обес- печением модели 70701 по ТУ2-034-223-87 или интерферометр ти- па ИКИВ и ИКИГ с це- ной деления 0,06 мм; стойка типа С-1, измери- тельный стол со сфе- рической вставкой и стол с выступающим средним ребром по ГОСТ 10197-70, измерительные нахо- дочники типа ИГСИ4 и ИГС-У класса точ-	Да	Да	Да

наименование операций	номер пункта реко- мenda- ции	Средства поверки и их метрологические и ос- новные технические характеристики	Проведение операций при		
			выпуске из произ- водства	выпуске из ре- монта	периоди- ческой поверке
		ности 0 по ГОСТ 11007-66			
Определение срединой дли- ны образцовых концевых мер 3-го разряда	3.4.	То же	Да ⁺	да ⁺	Да
5. Определение отклонения длины от но- минальной и отклонение от плоскопарал- лельности об- разцовых кон- цевых мер 4-го разряда и рабо- чих классов точ- ности 2, 3, 4 и 5	3.4.	Образцовые концевые меры 3-го разряда в соответствии с МИ 1604-87; индуктивная двухконтакт- ная установка с мате- матическим обеспечени- ем модели 70701 по ТУ2-034-223-87 или автомат для поверки концевых мер АПМ-100 по ТУ3-3.2070-88, или контактный интерферо- метр типа ИИВ и ИИГ с ценой деления 0,1 мкм, или оптикатор типа ОИП по ГОСТ 10593-74, или пружинные измеритель- ные головки типа ОИМП по ГОСТ 6933-81; стойка типа С-1, измеритель- ный стол со сферической вставкой и стол с высту- пающим средним ребром по ГОСТ 10197-70; измерительные наконечни- ки типа НГС14 и НГС20 класса точности I по ГОСТ 11007-66	Да	Да	Да

Операция - определение срединой длины при выпуске из производства и ре-монта проводится в случае выпуска образцовых концевых мер.

Наименование операций	Номер пункта реко-мендации	Средства поверки и их метрологические и ос-новные технические характеристики	Проведение операций при		
			выпуске из произ-водства	выпуске из ре-монта	периоди-ческой поверке
Определение средней дли-ны образцовых концевых мер 4-го разряда	3.4.	То же	да ⁺	да ⁺	да

Примечание: 1. Буква В означает, что данная операция поверки произ-водится по методике предприятия-изготовителя выборочно для отдельных концевых мер, при условии, что технологией производства обеспечивается их идентификация.

2. Допускается применение средств поверки, не указанных в табл. 1, при условии, что они обеспечивают установленную МИ 1604-87 точность из-мерений.

3. Допускается не проверять притирасность концевых мер 4-го разря-да и классов точности 3-5 специальных наборов (по ГОСТ 9038-89, прило-жение 3), находящихся в эксплуатации, и не предназначенных для притира-ния к ним других концевых мер.

4. При поверке концевых мер длины классов точности 4 и 5 допуска-ется применение приборов с дискретностью отсчета 1 мкм (например, верти-кальный и горизонтальный оптиметры).

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. При проведении поверки необходимо соблюдать условия, указан-ные в МИ 1604-87.

2.1.1. При измерениях методом сравнения стальных концевых мер с твердосплавными допускаемые отклонения температуры от 20°C не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Разряд образцовых концевых мер	Допускаемое отклонение температуры от 20°C при измерениях концевых мер номинальной длины, ± °C		
	до 2 мм	св. 2 до 4,5 мм	св. 4,5 до 10 мм

3	2	1	0,5
4	4	2	0,8

2.1.2. В случае несоблюдения указанных температурных условий в полученный результат измерений длины концевой меры должна быть внесена поправка δL_x на разность температурных коэффициентов линейного расширения образцовой и поверяемой концевых мер по формуле

$$\delta L_x = [(\alpha_0 - \alpha_n)(t - 20)L] \text{ мм},$$

где α_0 и α_n — температурные коэффициенты линейного расширения образцовой и поверяемой концевых мер, 10^{-6}K^{-1} ;

t — температура рабочего пространства, в котором проводят поверку, °C;

L — номинальная длина концевой меры, м.

2.2. Средняя скорость изменения температуры помещения не должна превышать 0,3°C/ч.

2.3. Для определения температуры рабочего пространства применяют термометры с ценой деления 0,1°C.

2.4. Перед проведением поверки концевых мер должны быть выполнены следующие подготовительные работы.

2.4.1. Концевые меры в упаковке необходимо выдерживать в помещении не менее 6ч, если при транспортировании температура отличалась от нормальной более чем на 10°C.

2.4.2. После распаковывания концевые меры должны быть промыты растворителем по ГОСТ 443-76 или авиационным бензином по ГОСТ 1012-72 и протерты чистой сухой салфеткой из хлопчатобумажной ткани по ГОСТ 11680-76 или ГОСТ 7259-77.

Плоские стеклянные пластины должны быть промыты этиловым ректифи-

кованам спиртом по ГОСТ 18300-87 и протерты салфеткой из хлопчатобумажной ткани по ГОСТ 11680-76.

Подготовительные работы надо проводить в помещении с вытяжной вентиляцией или с вытяжным шкафом.

2.4.3. После промывки перед проведением операции - проверка притираемости - концевые меры и пластины необходимо выдерживать на рабочем месте не менее 20 мин.

2.4.4. После проверки притираемости длительность выдержки концевых мер (образцовой и поверяемой) на столе вблизи прибора должна быть не менее: 0,3 ч - для концевых мер номинальной длиной до 4,5 мм включительно; 0,5 ч - для концевых мер свыше 4,5 до 10 мм включительно; 1 ч - для концевых мер свыше 10 до 50 мм включительно; 1,5 ч - для концевых мер свыше 50 до 100 мм.

2.4.5. Индуктивная двухконтактная установка мод.70701 и автомат АП4-100 должны быть подключены для прогрева в сеть за 30 мин. до начала поверки.

Все подготовительные операции по настройке и вводу программы должны проводиться согласно паспортам, прилагаемым к установкам.

2.4.6. В двухконтактных установках после каждой установки преобразователей необходимо произвести регулировку соосности наконечников верхнего и нижнего преобразователей. На горизонтальных контактных приборах измерительные наконечники также устанавливают соосно.

2.4.7. На интерферометрах типа ИКПВ и ИКПГ необходимо установить цену деления 0,05 или 0,1 мм. Правильность установки цены деления необходимо контролировать ежедневно перед началом работы.

2.4.8. Установить измерительный стол для вертикальных контактных приборов в зависимости от номинальной длины поверяемых концевых мер: для концевых мер от 0,3 до 10 мм включительно - стол с выступающей измерительной вставкой; для концевых мер свыше 10 до 100 мм - ребристый стол с выступающим средним ребром.

2.4.8.1. Стол с выступающей сферической вставкой устанавливают так, чтобы центры сферических поверхностей вставки и измерительного

наконечника были соосны.

2.4.8.2. Стол с выступающим средним ребром устанавливает так, чтобы середина выступающего ребра стола была совмещена с вершиной сферического наконечника.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.1. Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемых концевых мер следующим требованиям.

3.1.1. Упаковка, комплектность и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТ 9038-89.

3.1.2. На измерительных и нерабочих поверхностях концевых мер, находящихся в эксплуатации или выпускаемых из ремонта, допускается наличие незначительных дефектов (царапин, выбоин и т.п.), расположенных не в зоне измеряемых точек и не влияющих на притираемость и эксплуатационные свойства.

3.2. Проверка притираемости

3.2.1. Концевые меры притирают к плоской стеклянной пластине сначала одной, а затем другой измерительной поверхностью. Наблюдая поверхность концевой меры через пластину, слегка прижимают пластину к концевой мере до появления интерференционных полос, увеличивая нажим на меру и осторожно перемещая ее в поперечном направлении в одну или другую сторону, добиваются постепенного их исчезновения.

3.2.2. При проверке притираемости концевых мер номинальной длиной до 5 мм можно притирать концевую меру сначала нижней измерительной поверхностью к плоской стеклянной пластине и, затем, не снимая её, притирать другую стеклянную пластину к верхней измерительной поверхности.

3.2.3. При проведении операции, во избежании прогрева стеклянных пластин и поверяемых концевых мер, необходимо пользоваться поочередно несколькими стеклянными пластинами и салфетками из хлопчатобумажной ткани.

3.2.4. Качество притираемости измерительных поверхностей концевых мер оценивается по наличию интерференционных оттенков в белом свете и должно соответствовать требованиям ГОСТ 9038-89 и МИ 1604-87.

3.2.5. Концевые меры, у которых притираемость одной из измерительных поверхностей не удовлетворяет требованиям, указанным в п.3.2.4, бракуются и дальнейшей поверке не подлежат.

3.2.6. Проверка притираемости концевых мер друг к другу (только при выпуске из производства) определяется по усилию сдвига при помощи динамометра. Для стальных мер усилие сдвига должно быть от 29,4 до 78,5 Н, для концевых мер из твердого сплава – от 29,4 до 98,1 Н.

3.3. Определение отклонения от плоскостности

3.3.1. Определение отклонения от плоскостности измерительных поверхностей концевых мер длины свыше 0,9 до 3 мм в свободном состоянии производят при выпуске из производства и ремонта одновременно с проверкой притираемости. Для этого концевую меру прикладывают к стеклянной пластине и наблюдают интерференционные полосы, располагая их вдоль длинного и затем вдоль короткого ребра. Производят отсчет максимальной стрелы прогиба ΔN интерференционной полосы.

Отклонение от плоскостности подсчитывают по формуле

$$\Delta L = \Delta N \cdot \lambda / 2,$$

где λ – длина волны света, принимаемая равной 0,6 мкм.

3.3.2. Кроме метода приведенного в п.3.3.1., определение отклонения от плоскостности измерительных поверхностей концевых мер длины в свободном состоянии можно проводить с помощью поверочной

линейки ЛД-50 путем наблюдения щели (просвета) между гранью линейки и проверяемой поверхностью.

Острое ребро поверочной линейки ЛД-50 прикладывают вдоль длинного и вдоль короткого ребер измерительных поверхностей концевой меры. Размер щели (просвета) оценивают визуально, сравнивая с "образцом просвета".

Для получения образца просвета к нижней плоской стеклянной пластине притирают три концевые меры, разность номинальных длин которых равна 2 мкм. Две одинаковые меры с большей длиной (например 1,007 мм) притирают по краям, а меру с меньшей длиной (например 1,005 мм) притирают между ними. При наложении ребра поверочной линейки на концевые меры в направлении, параллельном их короткому ребру, получаем "образец просвета" размером 2 мкм.

3.3.3. Отклонение от плоскостности измерительных поверхностей концевых мер в свободном состоянии не должно превышать 2 мкм в соответствии с ГОСТ 9038-89.

3.4. Определение срединной длины, отклонения длины от номинальной и отклонения от плоскопараллельности образцовых концевых мер 3 и 4-го разрядов и рабочих классов точности I - 5.

3.4.1. При проведении измерений на индуктивной двухконтактной установке с математическим обеспечением мод. 7070I концевые меры устанавливаются в соответствующие кассеты: образцовую - в гнездо с маркировкой "О", проверяемую - в гнездо с маркировкой "П". Перед измерением, концевые меры вложенные в кассеты, выдерживаются на подставке, входящей в комплект прибора, в течение

времени указанного в п.2.4.4. Затем концевые меры устанавливаются на измерительный столик, таким образом, чтобы наконечник преобразователя входил в контакт с измерительной поверхностью образцовой концевой меры.

3.4.2. По программе, введенной в микроЭВМ, столик с манипулятором осуществляет перемещение концевых мер от образцовой к поверяемой и от одной поверяемой точки к другой согласно п.3.4.7. Управление электромагнитами арретиров осуществляется в соответствии с указаниями п.3.4.5. Результаты измерений отражаются на цифровом электронном блоке и вводятся в ЭВМ. ЭВМ производит обработку поступающей информации и её анализ. Результаты обработки выводятся в цифровой форме печатающим устройством и на экран телевизионного индикатора. Управление работой установки осуществляется оператором с клавишного поля микроЭВМ.

Программное обеспечение математической обработки результатов измерений соответствует п.4.1.

3.4.3. Если поверяемые концевые меры отвечают требованиям ММ 1604-87 и ГОСТ 9038-89 для соответствующего разряда (класса), то установка отпечатает параметры измеренной концевой меры согласно приложению

Если поверяемая концевая мера не удовлетворяет требованиям заданного разряда (класса), то на экране телевизора появится надпись "БРАК" и значения параметров, превышающих установленные требования.

3.4.4. Проверка концевых мер на автоматизированном приборе АПМ-100 осуществляется методом непосредственной оценки или методом сравнения с образцовой мерой. Управление прибора осуществляется с клавиатуры пульта управления, на котором находится индикация состояния прибора и цифровое табло.

Программное обеспечение предназначено для управления перемещениями винтов по координате "Z" и механизма перемещения концевых мер по координатам "X" и "Y" для измерения в пяти точках согласно п.3.4.7., проведения математической обработки результатов измерения в соответствии с п.4.1., ведения протокола и распечатки свидетельства.

3.4.5. При проведении проверки концевых мер на вертикальных приборах (типа ИВЛВ или оптикаторах) с ребристым столом с выступающей

сферической вставкой или с выступающим средним ребром, поверяемую и образцовую концевые меры оператор устанавливает в держателях поперек ребер стола, чтобы поверяемая концевая мера была ближе к оператору.

Осторожно опускают измерительную головку прибора до касания со срединной (центральной) точкой измерительной поверхности образцовой концевой меры. Микрометрической подачей устанавливают показание прибора приблизительно на нуль.

Измерительный наконечник арретируют 3-5 раз и, убедившись, что показания прибора изменяются в пределах не более 0,02 мкм при поверке образцовых концевых мер 3 и 4-го разрядов и рабочих концевых мер классов точности 1 и 2 или в пределах 0,2 мкм при поверке концевых мер классов точности 3, 4 и 5 снимают отсчет с точностью до десятых долей деления шкалы. В протоколе фиксируется наиболее часто повторяющееся показание прибора (или среднее из показаний).

Затем, не меняя установки прибора, приподнимают арретиром измерительный наконечник и, подведя под него поверяемую концевую меру, производят отсчеты в пяти точках в соответствии с указаниями п.3.4.7. Затем возвращают на измерительную позицию^{*} образцовую концевую меру и производят повторный отсчет аналогичным образом.

3.4.8. При проведении поверки концевых мер свыше 10 до 100 мм включительно на горизонтальных приборах образцовую и поверяемую концевые меры устанавливают на столе рядом, узкими нерабочими поверхностями и закрепляют держателем. Во избежание нагрева концевых мер рекомендуется пользоваться хлопчатобумажной или замшевой салфеткой или перчатками.

Измерительная и микрометрическая бабки должны быть при этом раздвинуты настолько, чтобы была исключена возможность повреждения измерительных поверхностей концевых мер и измерительных наконечников при перемещении стола.

^{*}Положение концевой меры на приборе между чувствительными элементами (измерительными наконечниками или преобразователями) или между чувствительными элементами и измерительным столом, в котором производится измерение.

Перемещая стол прибора, устанавливают образцовую концевую меру средними точками измерительных поверхностей против измерительных наконечников. Бабку микromетра перемещают до соприкосновения с измерительной поверхностью образцовой концевой меры и закрепляют стопорным винтом микromетра. При этом верхняя плавающая площадка стола прибора должна быть в среднем положении. Измерительную бабку осторожно перемещают до соприкосновения измерительного наконечника с другой измерительной поверхностью образцовой концевой меры. Момент контакта фиксируется началом движения шкалы прибора и измерительная бабка закрепляется стопорным винтом.

Для устранения перекоса концевой меры относительно оси измерения добиваются минимального показания прибора поворотом стола вокруг вертикальной и горизонтальной осей. Микromетрическим винтом микromетра или измерительной бабки устанавливают показания прибора вблизи нуля. Затем арретируют наконечник и снимают отсчет в соответствии с указаниями п.п. 3.4.5. и 3.4.7.

Не меняя установки измерительной и микromетрической бабок, отводят арретиром измерительный наконечник, перемещая стол в поперечном направлении, вводят на измерительную позицию поверяемую концевую меру. Затем производят отсчеты во всех подлежащих проверке точках и повторный отсчет по образцовой концевой мере в соответствии с указаниями п.3.4.7. При этом перед каждым отсчетом следует поворотом и наклоном стола добиваться минимального показания прибора.

При проверке концевых мер номинальной длиной от 0,1 до 0,29 мм включительно операции проверки производят аналогично. При этом образцовая и поверяемая концевые меры не размещаются на столе, а вручную вводятся между измерительными наконечниками и измеряются в подвешенном состоянии. Вместо арретирования концевую меру покачивают рукой. В качестве отсчета принимают наиболее часто повторяющееся минимальное показание.

3.4.7. Для определения средней длины и отклонений от номинальной длины от плоскопараллельности при измерениях методом сравнения длины

поверяемых концевых мер с образцовыми при помощи контактных средств, поверки проводят измерения и отсчеты в следующей последовательности:

на образцовой концевой мере в срединной точке – отсчет O_H (ноль начальный);

на поверяемой концевой мере в срединной точке – отсчет C_1 и в четырех угловых точках измерительных поверхностей на расстоянии 1–2 мм от прилегающих нерабочих поверхностей – отсчеты a, b, d, e и снова в срединной точке – отсчет C_2 ;

на образцовой концевой мере в срединной точке – повторный отсчет O_H (ноль конечный).

Расхождения между отсчетами O_H и O_K, C_1 и C_2 при поверке образцовых концевых мер 3-го разряда и рабочих класса точности I не должны превышать 0,05 мм, при поверке образцовых концевых мер 4-го разряда и рабочих классов точности 2 и 3 – 0,1 мм и рабочих концевых мер классов точности 4 и 5 – 0,4 мм.

Если расхождения превышают указанные значения, измерения следует повторить.

Все полученные отсчеты заносят в протокол поверки, форма которого приведена в приложении.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. По полученным отсчетам вычисляют отклонения от плоскопараллельности, от номинальной длины, от срединной длины и среднюю длину концевой меры.

4.4.1. Из отсчетов O_H, O_K и C_1, C_2 вычисляют средние значения O_{cp} и C_{cp} .

Для определения отклонения от плоскопараллельности – h вычисляется разность между наибольшими и наименьшими отсчетами из C_{cp} ; a ; b ; d ; e . Максимальная по абсолютному значению разность принимается за отклонение от плоскопараллельности концевой меры.

Для определения отклонения от номинальной длины ΔL_N вычисляют Δl_{max} - максимальную разность между одним из отсчетов C_{cp} , a , b , d , e и отсчетом O_{cp} и алгебраически суммируют с $\Delta L_{обр}$.

$$\Delta L_N = \Delta L_{обр} + \Delta l_{max}$$

где $\Delta L_{обр}$ - отклонение средней длины образцовой концевой меры, мм.

Для определения отклонения средней длины от номинального значения $\Delta L_{нов}$ и средней длины $L_{нов}$ поверяемой меры вычисляют разность средних длин поверяемой и образцовой концевых мер Δl_c .

$$\Delta l_c = C_{cp} - O_{cp}$$

Если O_{cp} равен нулю, то

$$\Delta l_c = C_{cp}$$

$$\Delta L_{нов} = \Delta L_{обр} + \Delta l_c$$

При необходимости учета условий приведенных в п.п. 2.1.1. и 2.1.2.

$$\Delta L_{нов} = \Delta L_{обр} + \Delta l_c + \delta L_L$$

Среднюю длину поверяемой концевой меры $L_{нов}$ вычисляют по формуле

$$L_{нов} = L + \Delta L_{нов}$$

где L - номинальная длина поверяемой концевой меры, мм;

$\Delta L_{нов}$ - отклонение средней длины поверяемой меры, мм.

Значения результатов измерений следует округлять согласно указаниям МИ 1604-87 для образцовых концевых мер 3-го разряда и рабочих класса точности 1 - до 0,01 мм; для образцовых 4-го разряда и рабочих классов точности 2, 3, 4, 5 - до 0,1 мм.

4.4.2. При поверке рабочих концевых мер класса точности 4 и 5 допускается не учитывать отклонение средней длины от номинальной образцовой концевой меры 4-го разряда при условии, что отклонения длины от номинального значения образцовых мер не превышают допускаемых для классов точности 2 и 3 (соответственно) (отклонение средней длины образцовых концевых мер от номинальной длины $\Delta L_{обр}$ принимается равным нулю).

При этом отклонение от номинальной длины поверяемой концевой меры ΔL_N находят из равенства

$$\Delta L_N = \Delta l_{max}$$

За отклонение длины концевой меры от номинальной (ΔL_N) принимают

максимальное значение разности между одним из пяти отсчетов $S_{\text{ср}}$, a , b , d , e и отсчетом $0_{\text{ср}}$ или если отсчет $0_{\text{ср}}$ равен нулю, то равно наибольшему по абсолютному значению отсчету из указанных пяти.

4.4.3. Отклонения от плоскопараллельности (h) и отклонения длины концевой меры от номинальной (δL_N) не должны превышать значений, установленных ГОСТ 9038-89 или МИ 1604-87.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. На наборы плоскопараллельных концевых мер длины (или отдельные концевые меры) по результатам поверки оформляются документы в соответствии с указаниями МИ 1604-87.

5.2. Результаты метрологической аттестации оформляются в соответствии с ГОСТ 8.326-89.

5.3. В случае отрицательных результатов поверки концевые меры к выпуску в обращение и применению не допускаются и на них выдают извещение о непригодности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

справочное

ПРОТОКОЛ №

поверки набора плоскопараллельных концевых мер длины №.....

разряда (класса точности).....,изготовленного.....,принадле-

жащегоповеренного по набору №разряда.....,при темпера-

туре°С,на образцовом средстве измерения №

мкм

L мм	$\Delta L_{\text{ср}}$	$\frac{\Delta L}{\Delta L_{\text{ср}}}$	$\frac{C_1}{C_2}$	a	b	c	d	e	h	Δl_{max}	ΔL_N	$\Delta l_{\text{ср}}$	$\Delta L_{\text{нпб}}$	Класс точнос- ти	Данные внешнего осмотра
-----------	------------------------	---	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------------	--------------	------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------

Поверку проводил оператор

Подпись поверителя

" " 19__ г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАНА И ВНЕСЕНА Государственным комитетом СССР по управлению качеством и стандартам.

ИСПОЛНИТЕЛИ Е.И.Латышева (руководитель темы), Г.В.Ларева.

2. УТВЕРЖДЕНА ИПО "НИИИ им.Д.И.Менделеева".

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВНИИС

4. ИЗДАЕН ГОСТ 8.306-78.