

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ЦЕПИ ТЯГОВЫЕ РАЗБОРНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ЦЕПИ ТЯГОВЫЕ РАЗБОРНЫЕ**Технические условия**

Detachable conveyor chains. Specifications

**ГОСТ
589—85****Взамен
ГОСТ 589—74**

ОКП 41 7324

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 сентября 1985 г. № 3024 дата введения установлена

с 01.01.87

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 03.02.92 № 100

Настоящий стандарт распространяется на тяговые разборные цепи (далее — цепи), предназначенные для применения в конвейерах и других подъемно-транспортных машинах и механизмах.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 535—77 в части типов, основных параметров и размеров (см. приложение 3).

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Цепи должны изготавливать двух типов:

P1 — с вращающимися валиками;

P2 — с фиксированными валиками.

1.2. Основные параметры и размеры цепей типов P1 и P2 должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

1.3. Дополнительные размеры деталей цепей типа P2 приведены в приложении 1.

1.4. Коды ОКП приведены в приложении 2.

Пример условного обозначения цепи типа P1 с шагом звена 80 мм и разрушающей нагрузкой 106 кН:

Цепь P1—80—106 ГОСТ 589—85

То же, цепи типа P2:

Цепь P2—80—106 ГОСТ 589—85



Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1985
© ИПК Издательство стандартов, 2002

Переиздание. Июнь 2002 г.

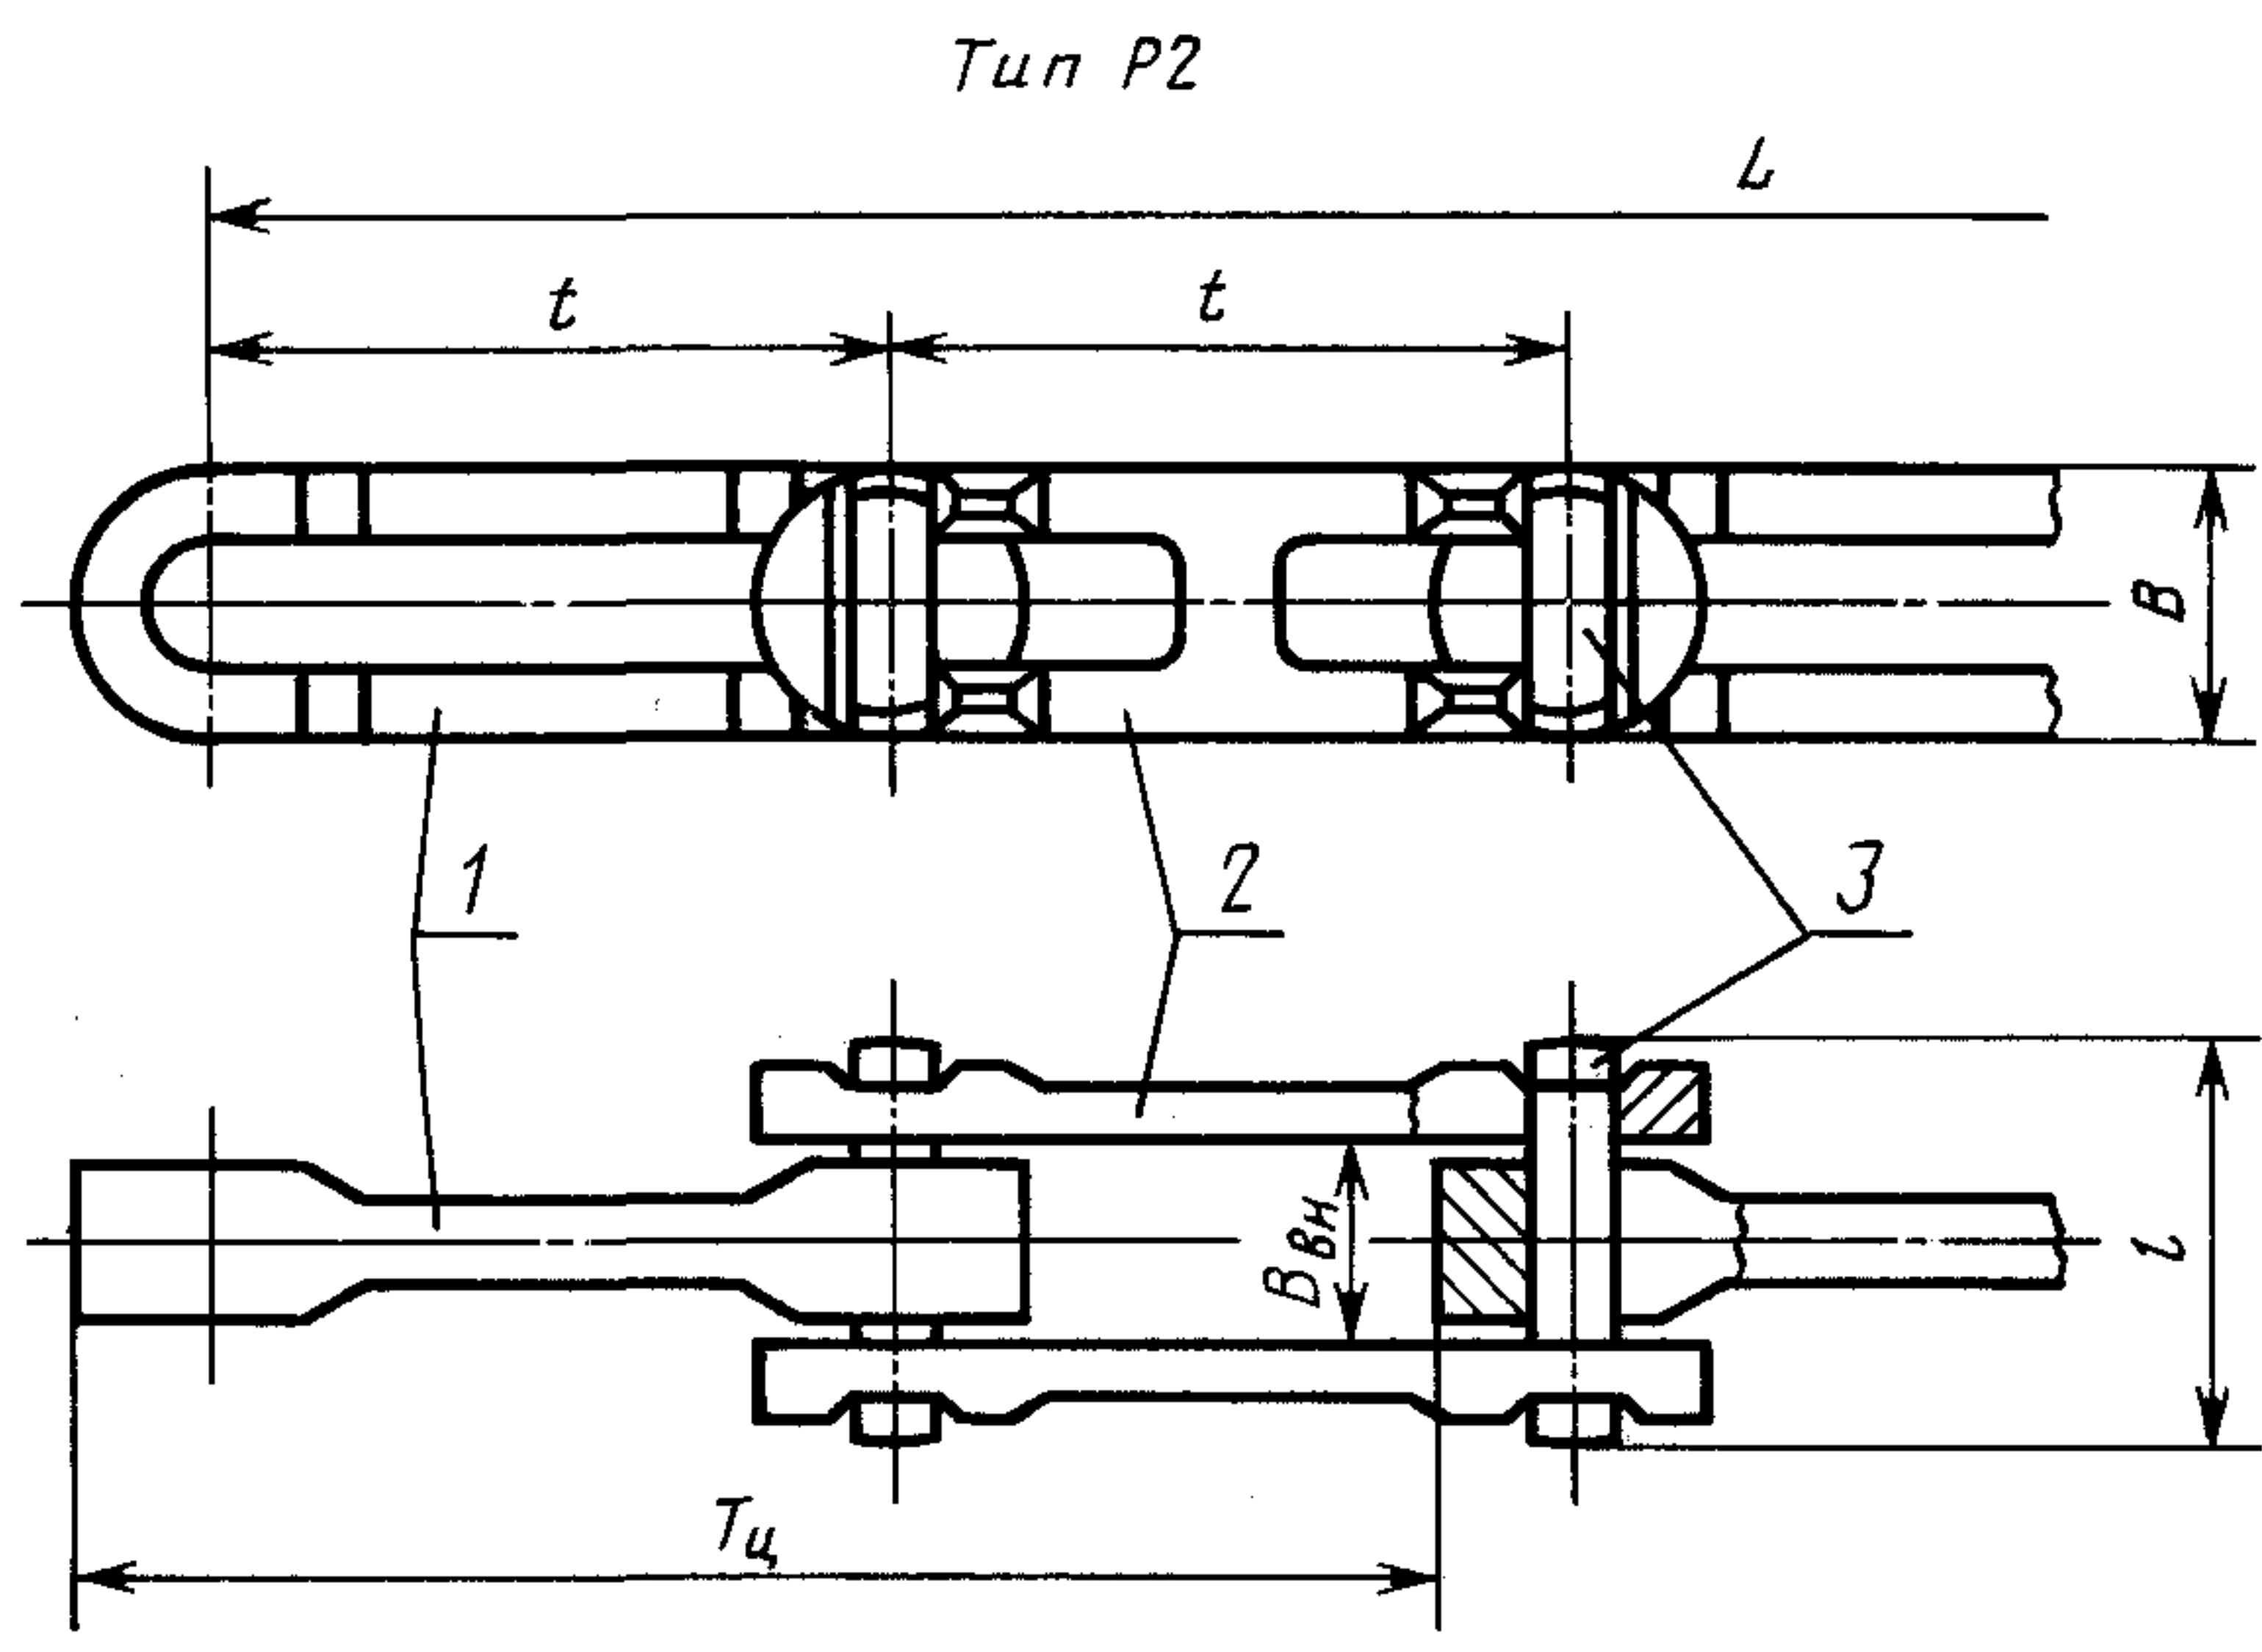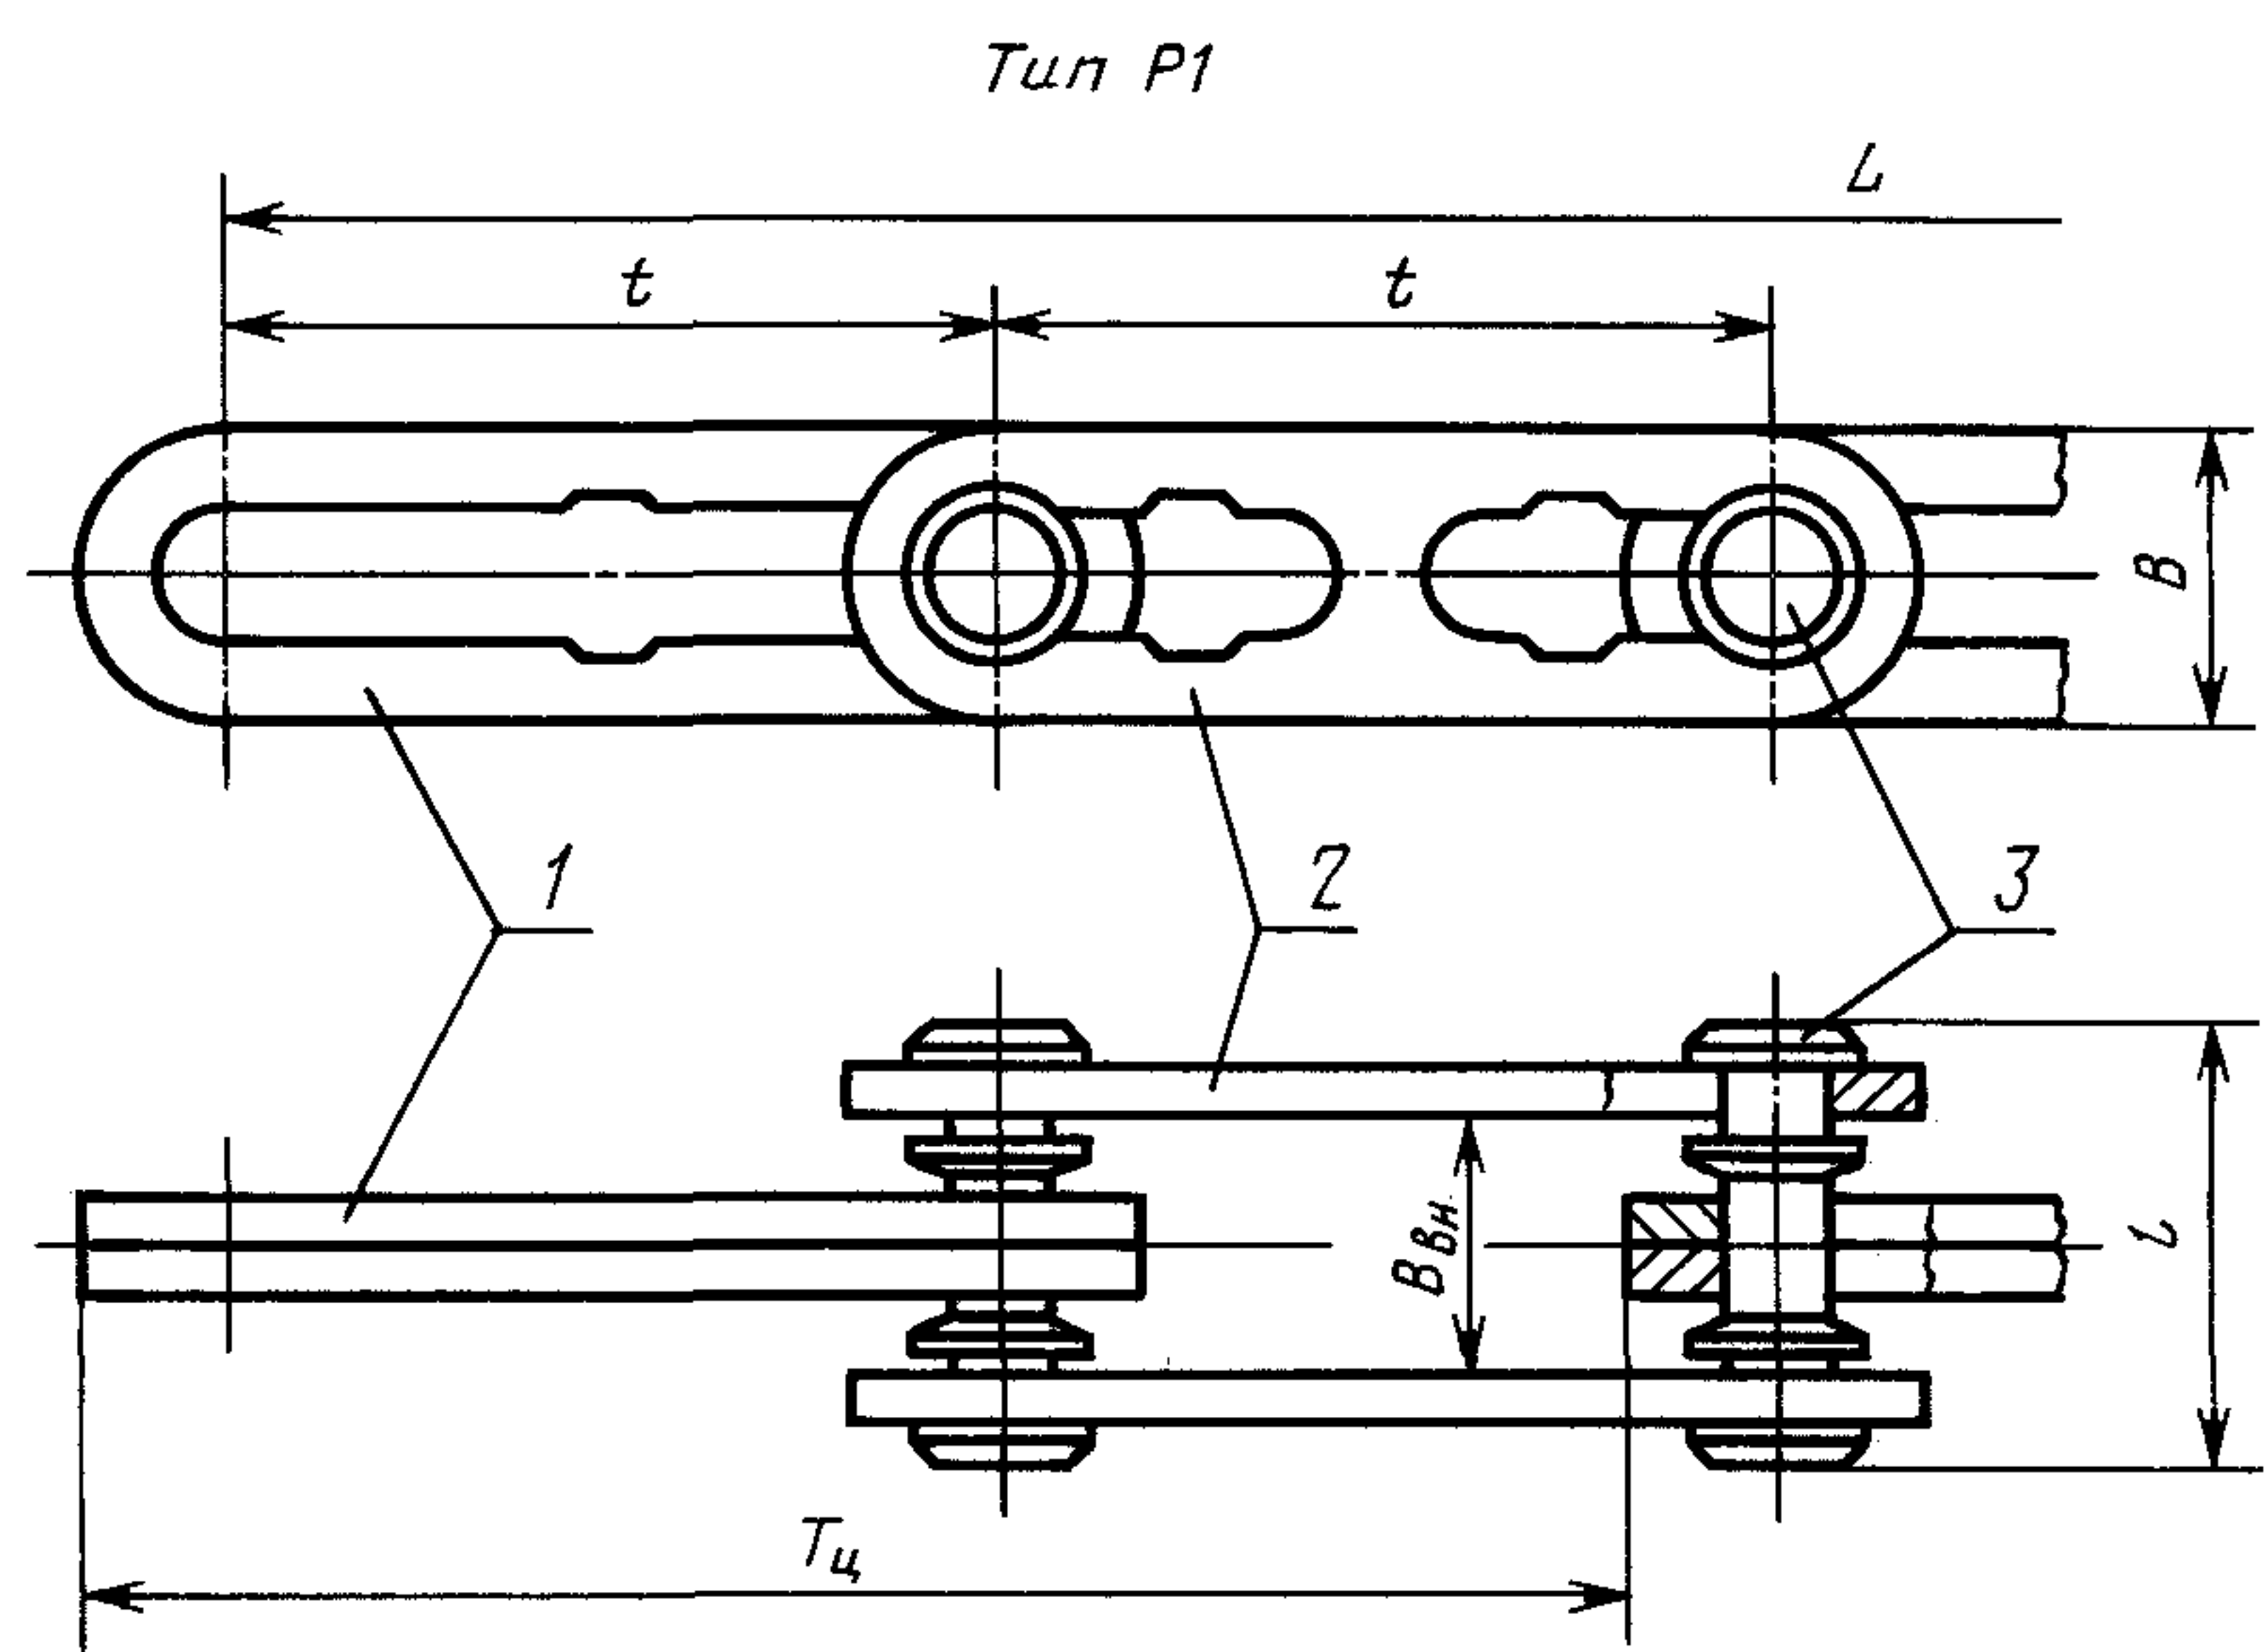

1 — внутреннее звено; 2 — наружное звено; 3 — валик

Примечания:
1. Чертеж не определяет конструкцию цепи.
2. Размер L — по п. 2.2.

Размеры в мм

Наименование параметров и размеров	Норма									
Шаг звена расчетный t	63	80	100	125	160	200	250			
Шаг зацепления: номинальный $T_{ц}$; предельные отклонения $\Delta T_{ц}$	126	160	200	250	320	400	500			
	$\pm 2,0$	$\pm 2,5$			$\pm 3,0$					
Ширина звена B , не более	18	30	42	32	37	46	40	59	66	80
Расстояние между наружными звеньями $B_{вн}$, не менее	15	21	32	27	27	34	34	42	52	63

Размеры в мм

Наименование параметров и размеров	Норма									
Длина валика l , не более	35	48	73	56	60	73	73	92	107	127
Нагрузка кН, не менее: пробная Q_p разрушающая Q_r	38 63	60 106	174 290	96 160	132 220	150 250	174 290	240 400	380 630	600 1000
Удлинение общее, %: при пробной нагрузке δ_p , не более при разрыве δ_r , не менее	1,8 4,5									
Масса 1 м цепи, кг, не более	1,4	3,2	8,7	3,8	5,2	7,4	5,7	9,1	16,5	24,0
Удельная масса, кг/кН, не более	0,0272	0,0301	0,0300	0,0237	0,0236	0,0296	0,0196	0,0227	0,0262	0,0240

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1. Цепи должны изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
- 2.2. Цепи следует изготавливать отрезками, длину L которых устанавливают по согласованию между изготовителем и потребителем.
- 2.3. На поверхности деталей цепей не должно быть трещин, зажимов, расслоений и острых кромок.
- 2.4. В цепях типа Р2 наружные звенья должны иметь выступы, препятствующие проворачиванию валиков при рабочем положении цепи.
- 2.5. В собранных цепях должна быть обеспечена подвижность всех шарнирных соединений.
- 2.6. Полный срок службы цепей на забойных скребковых конвейерах — не менее 12 мес.
- Критерием отказа цепей является увеличение среднего значения шага по зацеплению более чем на 5 % от номинального значения.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. К каждому пакету или единице упаковки цепей предприятие-изготовитель должно прикрепить ярлык.
- На ярлыке должны быть указаны:
- условное обозначение или товарный знак предприятия-изготовителя;
 - условное обозначение цепи;
 - число отрезков (в штуках) с заданным числом звеньев;
 - масса брутто (указывают по требованию потребителя);
 - номер партии;
 - клеймо технического контроля;
 - дата изготовления.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 4.1. Для проверки соответствия цепей требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемосдаточные и периодические испытания.
- 4.2. Цепи следует предъявлять к испытаниям партиями. Партию должны составлять цепи одного типоразмера, изготовленные за одну смену и принятые по одному документу. Объем партии не должен превышать 1000 м длины цепи.
- 4.3. От каждой предъявленной для приемосдаточных испытаний партии цепей должен быть произвольно отобран один образец длиной 2,5 м для проверки внешнего вида и подвижности шарнирных соединений и один пятизвенный образец для проверки размеров и испытаний на растяжение.

При испытании образца пробной нагрузкой и на разрыв следует определять общее удлинение при пробной нагрузке, разрушающую нагрузку и общее удлинение при разрыве, которые должны соответствовать указанным в таблице.

4.4. При приемосдаточных испытаниях цепи должны проверять на соответствие требованиям пп. 1.2, 2.3—2.5.

При неудовлетворительных результатах испытаний должно быть проведено повторное испытание удвоенного числа образцов.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

4.4.1. Полный срок службы, массу и удельную массу следует определять при периодических испытаниях.

4.5. Порядок проведения периодических испытаний

4.5.1. Периодическим испытаниям подвергают партии цепей, выдержавших приемосдаточные испытания.

4.5.2. Периодические испытания следует проводить в объеме приемосдаточных (с учетом требования п. 4.4.1) на одной партии цепей каждого типоразмера не реже одного раза в три года.

4.6. Контрольная проверка потребителем соответствия цепей требованиям настоящего стандарта должна быть проведена в соответствии с требованиями п. 4.4.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Проверку внешнего вида цепей (п. 4.3) следует проводить визуально.

5.2. Измерение размеров цепей (п. 4.3) следует проводить средствами измерений с ценой деления отсчетной шкалы до 0,1 мм или предельными контрольными калибрами.

5.3. Измерение шага зацепления (п. 1.2) следует проводить при нагрузке, равной 0,01—0,02 разрушающей.

5.4. Для определения массы цепей (п. 4.4) следует взвесить отрезок цепей или несколько отрезков цепей общей длиной около 15 м и вычислить среднюю фактическую массу 1 м цепи в килограммах.

5.5. Для определения удельной массы (п. 4.4.1) следует среднюю фактическую массу 1 м цепи разделить на значение разрушающей нагрузки, указанное в таблице.

5.6. Проверку подвижности шарнирных соединений звеньев и валиков (п. 4.3) проводят поворотом рукой.

5.7. Испытания на растяжение проводят на разрывных машинах любых систем.

При испытании на растяжение пробной нагрузкой и на разрыв образец предварительно растягивают нагрузкой, равной половине пробной, после чего разгружают до нагрузки, равной 0,01 разрушающей. Длину образца в этом положении принимают за начальную. Затем образец нагружают пробной нагрузкой и определяют общее удлинение при пробной нагрузке. Далее образец нагружают до разрушения, фиксируют значение разрушающей нагрузки и определяют общее удлинение при разрыве.

5.8. Полный срок службы цепей следует проверять по данным эксплуатационных наблюдений.

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. На каждом отрезке цепи должно быть не менее одного внутреннего или наружного звена с нанесенным клеймом, содержащим товарный знак или условное обозначение предприятия-изготовителя.

6.2. Вид, размеры и место нанесения клейма на звеньях устанавливают в рабочих чертежах.

6.3. Консервация цепей — по ГОСТ 9.014—78 (вариант защиты — ВЗ-2). Срок защиты цепей — 6 мес.

По согласованию с потребителем цепи допускается не подвергать консервации.

6.4. Цепи следует транспортировать без тары пакетами по ГОСТ 21650—76.

Обвязку пакетов следует проводить отрезками цепей по настоящему стандарту или проволокой по ГОСТ 3282—74.

Требования к средствам скрепления — по ГОСТ 21650—76.

Масса брутто пакетов — по ГОСТ 24597—81 или по согласованию изготовителя с потребителем, но не более 3 т.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем упаковывать цепи в дощатые плотные ящики типов I, II, IV и VI по ГОСТ 10198—91, выложенные изнутри битумированной бумагой по ГОСТ 515—77 или другим влагозащитным материалом.

6.5. При перевозке цепей железнодорожным транспортом к пакетам с цепями или ящикам должны быть прикреплены металлические или фанерные ярлыки с нанесением транспортной маркировки и знаками «Центр тяжести» и «Место строповки». Число ярлыков — по ГОСТ 14192—96.

Транспортная маркировка должна содержать основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192—96.

Способ нанесения транспортной маркировки — по ГОСТ 14192—96.

6.6. Транспортирование цепей следует проводить транспортом любого вида по группе условий хранения 9(ОЖ1) ГОСТ 15150-69.

Транспортирование цепей железнодорожным транспортом должно быть проведено с учетом требований «Технических условий погрузки и крепления грузов», утвержденных МПС.

6.7. Хранение цепей по группе условий хранения 7(Ж1) ГОСТ 15150—69.


7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие выпускаемых цепей требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации — 6 мес с момента ввода цепей в эксплуатацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Дополнительные размеры цепей типа P2

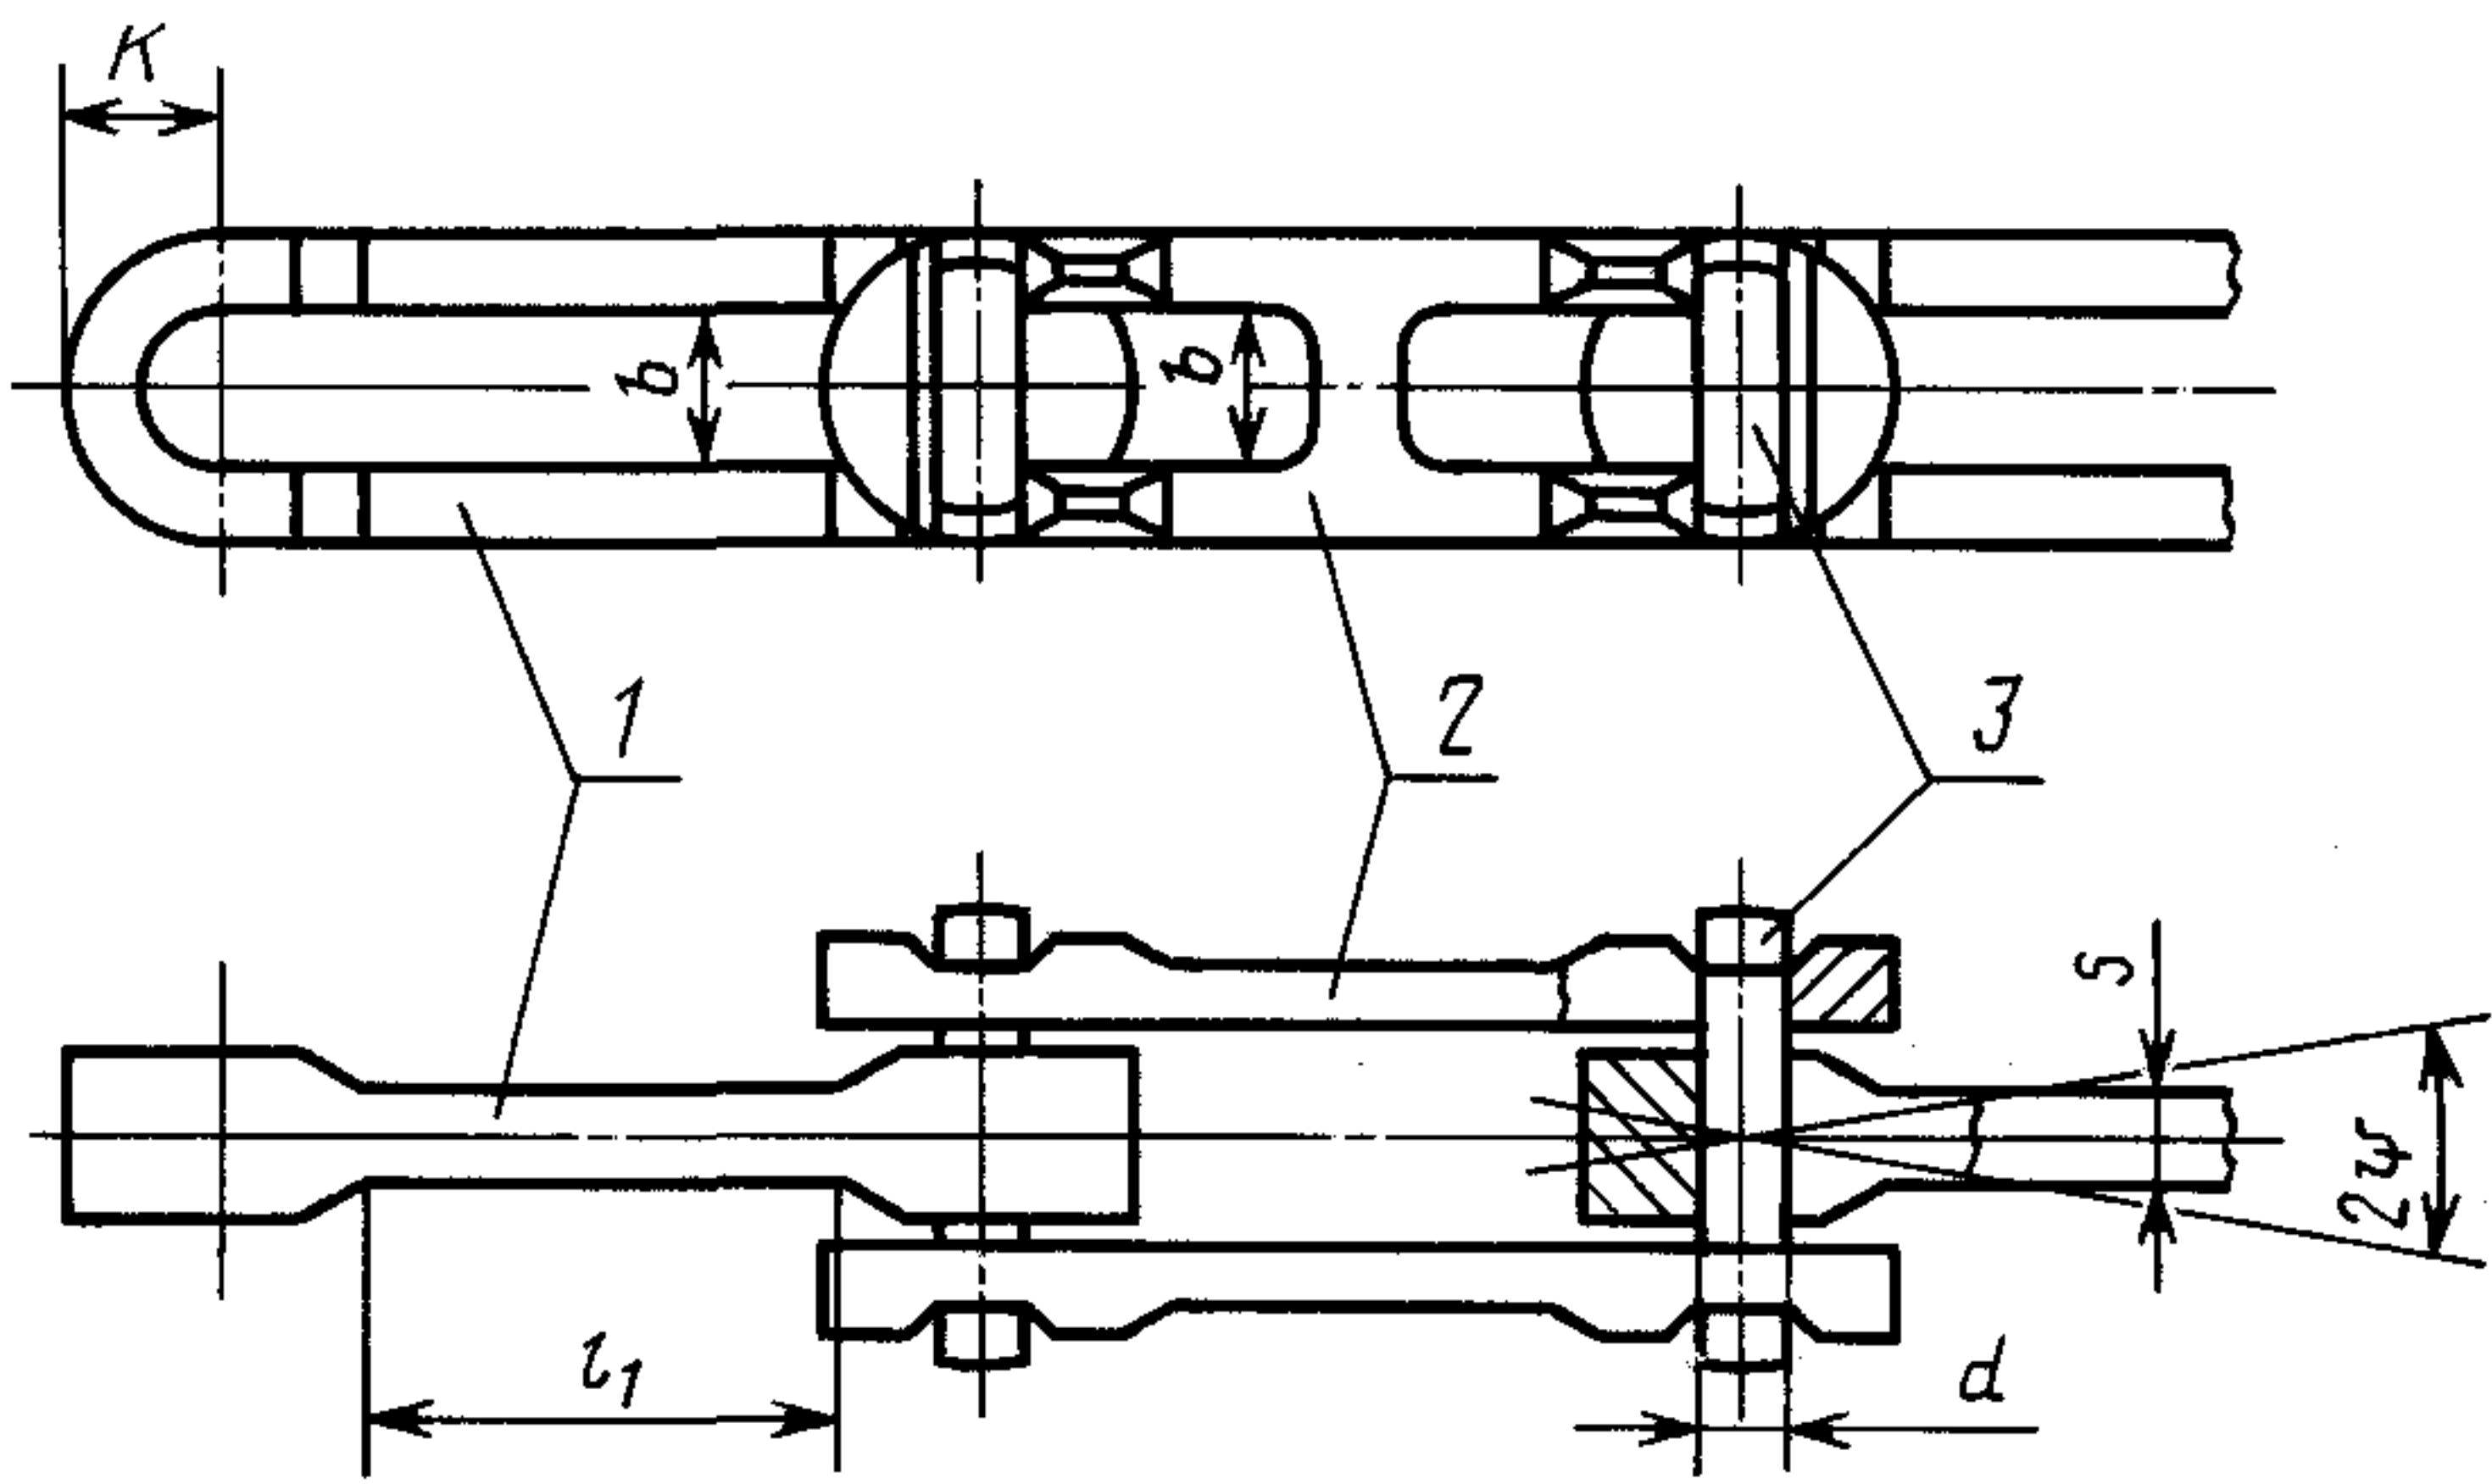

1 — внутреннее звено; 2 — наружное звено; 3 — валик

Размеры в мм

Наименование размера	Нормы для типоразмеров цепей типа P2									
	63— 63	80— 106	80— 290	100— 160	100— 220	125— 250	160— 290	160— 400	200— 630	250— 1000
Диаметр валика, но- минальный <i>d</i>	8	12	18	14	16	17	18	24	26	34
Ширина звена, внут- ренняя <i>b</i> , не менее	9	13	19	15	17	18	19	26	28	36

Размеры в мм										
Наименование размера	Нормы для типоразмеров цепей типа Р2									
	63— 63	80— 106	80— 290	100— 160	100— 220	125— 250	160— 290	160— 400	200— 630	250— 1000
Толщина внутреннего звена в средней части S , не более	7	13	20	16	18	20	20	24	26	31
Высота головки K , не более	9	16	21	17	21	26	21	33	35	43
Длина впадины внутреннего звена l_1 , не менее	30	32	50	40	40	50	63	63	105	125
Угол поворота звеньев в плоскости осей шарниров ψ , не менее	3 и 13*									

* Размер относится к цепям, применяемым в конвейерах с пространственной трассой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

Типоразмеры цепей	Код ОКП и контрольное число
P1—80—106	41 7324 1101 10
P1—100—220	41 7324 1201 07
P2—80—106	41 7324 2101 06
P2—80—290	41 7324 2201 03
P2—100—220	41 7324 2202 02
P2—160—290	41 7324 2102 05

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ 589—85 СТ СЭВ 535—77

- П. 1.1. ГОСТ 589—85 соответствует п. 1 СТ СЭВ 535—77.
П. 1.2. ГОСТ 589—85 соответствует п. 2 СТ СЭВ 535—77.
Справочное приложение 1 ГОСТ 589—85 соответствует информационному приложению СТ СЭВ 535—77.

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Т.И. Кононенко*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 08.07.2002. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,65.
Тираж 71 экз. С 6331. Зак. 223.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов